

Soft-Starter

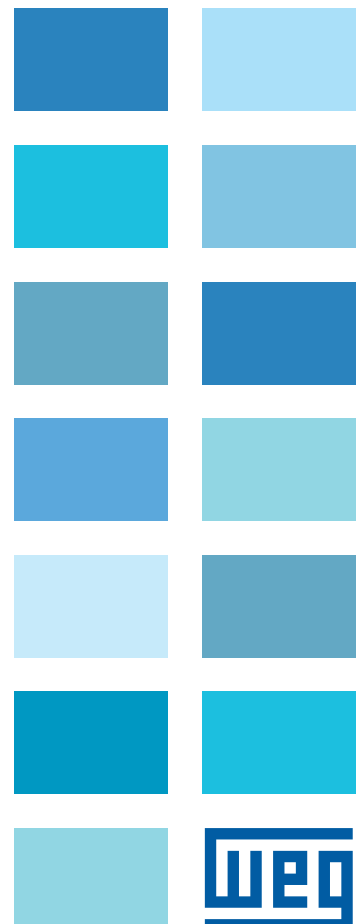
Arrancador Suave

Soft-Starter

Sanftanlaufgerät

SSW-06

User's Manual
Manual del Usuario
Manual do Usuário
Bedienungsanleitung



MANUAL DA SOFT-STARTER

Série: SSW-06

Software: versão 1.7X

Idioma: Português

Documento: 0899.5853 / 15

06/2012




ATENÇÃO!

É muito importante conferir se a versão de software da Soft-Starter é igual à indicada acima.

Sumário das revisões

A informação abaixo descreve as revisões ocorridas neste manual.

Revisão	Descrição da revisão	Capítulo
1	Primeira revisão	-
2	Revisão geral	-
3	Revisão geral	-
4	Alteração de software	-
5	Inclusão das Correntes 412A, 480A, 604A, 670A, 820A, 950A, 1100A e 1400A. Nova versão de software com: métodos de frenagem, troca do sentido de giro e função Jog. Alterações no funcionamento de P140. Eliminado o E73 e alterados E71 e E77.	3 e 10 3, 4, 6 e 8
6	Revisão geral	-
7	Nova versão de software com: novos estados em P006, funções de diagnóstico de regime e partida, salvamento dos últimos seis erros, energia consumida, proteção de torque e potência, pré-alarme para proteção térmica, seleção de alarme ou erro, detecção de final de partida para rampa de tensão, visualização rápida dos parâmetros através da tecla  , detecção de mestre Profibus DP em Stop e Software PLC, criados E11, E18, E57, E58, e E59.	4, 6 e 8
8	Atualização da tabela 3.1 e das figuras 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7.	3 e 10
9	Inclusão das correntes: 10A, 16A, 23A, 30A, 45A e 60A	-
10	Nova linha de tensão de 690 V para conexão padrão ao motor.	-
12	Nova versão de software com: entradas digitais DI1, DI2 e DI3 programáveis para as mesmas funções, novas correntes de 1000A e 1300A em P295, nova opção de Erro Fatal para P313, desabilitação do Erro E77 através do P621 para utilização em aplicações multimotores, novo bloco MMC para SoftPLC, novo parâmetro P951 para habilitação do cartão de expansão de I/Os para SoftPLC, nova função de partida de emergência via entrada digital. Novos kits opcionais KFB-DNIP, K-USB, K-IOE e K-ECA.	-
13	Novo kit opcional, K-PT100. Novos parâmetros para kit opcional K-PT100 (P091 a P095, P670 a P691). Novos erros e alarmes para kit opcional K-PT100 (E33 a E37, E39, E43 a E52).	6, 8 e 9
14	Inclusão dos fusíveis WEG na tabela 3.9. Alteração na tabela 3.1 e nas figuras 10.6 e 10.7.	3 e 10
15	Modificação da tabela 3.9.	3

Referência Rápida dos Parâmetros, Mensagens de Erro e Estado

I. Parâmetros	9
II. Mensagens de Erro ou Alarme	21
III. Outras Mensagens	21

CAPÍTULO 1

Instruções de Segurança

1.1 Avisos de Segurança no Manual	22
1.2 Avisos de Segurança no Produto	22
1.3 Recomendações Preliminares	22

CAPÍTULO 2

Informações Gerais

2.1 Sobre o Manual	24
2.2 Versão de Software	24
2.3 Sobre a Soft-Starter SSW-06	24
2.4 Etiqueta de Identificação da Soft-Starter SSW-06	28
2.5 Recebimento e Armazenamento	30

CAPÍTULO 3

Instalação e Conexão

3.1 Instalação Mecânica	31
3.1.1 Condições Ambientais	31
3.1.2 Dimensões da Soft-Starter SSW-06	31
3.1.3 Posicionamento/Fixação	32
3.1.3.1 Montagem em Pannel	33
3.1.3.2 Montagem em Superfície	36
3.2 Instalação Elétrica	37
3.2.1 Bornes de Potência	38
3.2.2 Localização das Conexões de Potência, Aterramento, Controle e Seleção de Tensão do Ventilador	42
3.2.3 Cabos da Potência e Aterramentos Sugeridos	43
3.2.4 Conexão da Rede de Alimentação à Soft-Starter SSW-06	45
3.2.4.1 Capacidade de Corrente de Curto-Circuito da Rede de Alimentação	45
3.2.4.2 Fusíveis Recomendados	46
3.2.5 Conexão da Soft-Starter SSW-06 ao Motor	46
3.2.5.1 Ligação Padrão da Soft-Starter SSW-06 ao Motor com Três Cabos (P150=0=Inativa)	47
3.2.5.2 Ligação da Soft-Starter SSW-06 Dentro da Ligação Delta do Motor Seis Cabos (P150=1=Ativa)	47
3.2.6 Conexões de Aterramento	49
3.2.7 Conexões dos Ventiladores	50
3.2.8 Conexões de Sinal e Controle	51
3.2.9 Conexão para Comunicação Serial RS-232, X2	53
3.2.10 Conexão para o Cartão de Comunicação Serial Opcional, XC8	54
3.2.11 Conexão para o Cartão de Comunicação Fieldbus, XC6	54

3.3 Acionamentos Sugestivos	54
3.3.1 Acionamento Sugestivo com Comandos por HMI e Contator de Isolação da Potência	56
3.3.2 Acionamento Sugestivo com Comandos por HMI e Disjuntor de Isolação da Potência	56
3.3.3 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais a Dois Fios	57
3.3.4 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais a Três Fios	57
3.3.5 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais a Três Fios e Conexão Dentro do Delta do Motor com Seis Cabos	58
3.3.6 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais a Três Fios ou Serial	58
3.3.7 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais a Três Fios ou Fieldbus	59
3.3.8 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Troca do Sentido de Giro	59
3.3.9 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Frenagem por Reversão	60
3.3.10 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Frenagem Ótima	60
3.3.11 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Frenagem CC	61
3.3.12 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Contator de By-pass Externo	61
3.3.13 Simbologia	62
3.4 Diretiva Européia de Compatibilidade Eletromagnética Requisitos para Instalação	63
3.4.1 Instalação	63

CAPÍTULO 4

Uso da HMI

4.1 Descrição da Interface Homem-Máquina HMI-SSW06	64
4.2 Uso da HMI	66
4.2.1 Uso da HMI para Operação da Soft-Starter SSW-06	66
4.2.2 Sinalizações / Indicações nos Displays da HMI	67
4.2.3 Visualização / Alteração de Parâmetros	68

CAPÍTULO 5

Energização / Colocação em Funcionamento

5.1 Preparação para Energização	71
5.2 Primeira Energização (ajuste dos parâmetros necessários)	72
5.3 Colocação em Funcionamento	79
5.3.1 Colocação em Funcionamento - Operação pela HMI - Tipo de Controle: Rampa de Tensão	79

CAPÍTULO 6**Descrição Detalhada dos Parâmetros**

6.1 Parâmetros de Acesso e de Leitura - P000 a P099	82
6.2 Parâmetros de Regulação - P100 a P199	91
6.3 Parâmetros de Configuração - P200 a P299	100
6.4 Parâmetros de Comunicação Serial - P300 a P399	113
6.5 Parâmetros do Motor - P400 a P499	115
6.6 Parâmetros das Funções Especiais - P500 a P599	116
6.7 Parâmetros de Proteção - P600 a P699	122
6.8 Seleção Entre Erro ou Alarme - P700 a P790	134
6.9 Parâmetros do SoftPLC - P950 a P999	136

CAPÍTULO 7**Informações e Sugestões de Programação**

7.1 Aplicações e Programação	137
7.1.1 Partindo com Rampa de Tensão (P202=0)	139
7.1.2 Partindo com Limite de Corrente (P202=1)	140
7.1.3 Partindo com Rampa de Corrente Inicial Mais Alta (P202=4)	141
7.1.4 Partindo com Rampa de Corrente Inicial Mais Baixa (P202=4)	142
7.1.5 Partindo com Controle de Bombas (P202=2)	143
7.1.6 Partindo com Controle de Torque (P202=3)	145
7.1.6.1 Cargas com Torque Constante (P202=3 e P120=1 ponto)	146
7.1.6.2 Cargas com Torque Inicial Mais Alto (P202=3 e P120=3 pontos)	146
7.1.6.3 Carga com Torque Constante com uma Curva S em Velocidade (P202=3 e P120=3 pontos)	147
7.1.6.4 Carga com Torque Quadrático com uma Curva S em Velocidade (P202=3 e P120=2 pontos)	147
7.1.6.5 Carga com Torque Quadrático com uma Curva Linear em Velocidade (P202=3 e P120=3 pontos)	148
7.1.6.6 Carga com Torque Quadrático e Torque Inicial Mais Alto (P202=3 e P120=3 pontos)	148
7.1.6.7 Cargas Tipo Bombas Hidráulicas (P202=3)	149
7.2 Proteções e Programação	152
7.2.1 Classes Térmicas	152
7.2.1.1 Sugestão de Como Programar a Classe Térmica	152
7.2.1.2 Um Exemplo de Como Programar a Classe Térmica ..	153
7.2.1.3 Redução do Tempo de Partida a Frio para Quente	154
7.2.1.4 Fator de Serviço	154
7.2.2 Proteções de Sub e Sobre	155
7.2.2.1 Proteção de Subtensão e Sobretensão	155
7.2.2.2 Proteção de Subcarga	155
7.2.2.3 Proteção de Sobrecarga	155

CAPÍTULO 8

Solução e Prevenção de Falhas

8.1 Erros, Alarmes e Possíveis Causas	157
8.2 Solução dos Problemas mais Frequentes	163
8.3 Contacte a Assistência Técnica	163
8.4 Manutenção Preventiva	164
8.4.1 Instruções de Limpeza	165
8.5 Material para Reposição	166

CAPÍTULO 9

Dispositivos Opcionais

9.1 HMI Remota e Cabos	168
9.2 RS-485 para a Soft-Starter SSW-06	170
9.2.1 Kit de Comunicação RS-485 (KRS-485)	170
9.2.2 Módulo Opcional MIW-02	171
9.3 Kits de Comunicação Fieldbus	171
9.3.1 Kit de Comunicação Fieldbus DeviceNet (KFB-DN)	171
9.3.2 Kit de Comunicação Fieldbus Profibus DP (KFB-DP)	172
9.3.3 Kit de Comunicação Fieldbus Profibus DP-V1 (KFB-PDPV1)	172
9.3.4 Kit de Comunicação Drive Profile Fieldbus DeviceNet (KFB-DD)	172
9.3.5 Kit de Comunicação EtherNet/IP ou Modbus/TCP (KFB-ENIP)	173
9.4 USB	173
9.4.1 Kit de Comunicação USB (K-USB)	173
9.5 Expansão de Entradas e Saídas	173
9.5.1 Kit de Expansão de Entradas e Saídas Digitais (K-IOE)	174
9.5.2 Kit de Entradas PT100 (K-PT100)	174
9.6 Leitura de Corrente Externa.....	174
9.6.1 Kit de Aquisição de Corrente Externa (K-ECA)	175

CAPÍTULO 10

Características Técnicas

10.1 Potências e Correntes Nominais Conforme UL508.....	176
10.2 Potências e Correntes Nominais Conforme Motores WEG Standard IP55 IV Pólos	178
10.3 Dados da Potência	179
10.4 Dados da Eletrônica e Programação	180
10.5 Dados Mecânicos	181

REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS, MENSAGENS DE ERRO E ESTADO

Software: V1.7X

Aplicação:

Modelo:

N.º de série:

Responsável:

Data: / / .

I. Parâmetros

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
P000	Acesso Parâmetros	0 a 999	0	-		82
PARÂMETROS LEITURA		P001 a P099				
P001	Corrente da Soft-Starter SSW-06 (%In da Soft-Starter)	0 a 999,9	-	%		83
P002	Corrente do Motor (%In do Motor)	0 a 999,9	-	%		83
P003	Corrente do Motor	0 a 9999,9	-	A		83
P004	Tensão da Rede de Alimentação	0 a 999	-	V		83
P005	Frequência da Rede de Alimentação	0 a 99,9	-	Hz		83
P006	Estado da Soft-Starter SSW-06	0=Pronta 1=Teste Inicial 2=Erro 3=Rampa Aceleração 4=Tensão Plena 5=By-pass 6=Reservado 7=Rampa Desaceleração 8=Frenagem 9=Sentido de Giro 10=JOG 11=Tempo P630 12=Desabilita Geral	-	-		84
P007	Tensão na Saída	0 a 999	-	V		84
P008	Fator de Potência	0 a 1,00	-	-		84
P009	Torque do Motor (%Tn do Motor)	0 a 999,9	-	%		84
P010	Potência de Saída	0 a 6553,5	-	kW		85
P011	Potência Aparente de Saída	0 a 6553,5	-	kVA		85
P012	Estado DI1 a DI6	0=Inativa 1=Ativa	-	-		85
P013	Estado RL1, RL2 e RL3	0=Inativa 1=Ativa	-	-		85
P014	Último Erro	0 a 99	-	-		86
P015	Segundo Erro	0 a 99	-	-		86
P016	Terceiro Erro	0 a 99	-	-		86
P017	Quarto Erro	0 a 99	-	-		86
P018	Quinto Erro	0 a 99	-	-		86
P019	Sexto Erro	0 a 99	-	-		86
P020	Erro Atual	0 a 99	-	-		86
P021	Alarme Atual	0 a 99	-	-		86
P023	Versão de Software	X.XX	-	-		86
P027	Valor da Saída AO1	0 a 10,000	-	V		87
P028	Valor da Saída AO2	0 a 20,000 ou 4,000 a 20,000	-	mA		87
P030	Corrente da Fase R	0 a 9999,9	-	A		87
P031	Corrente da Fase S	0 a 9999,9	-	A		87
P032	Corrente da Fase T	0 a 9999,9	-	A		87

SSW-06 - REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
P033	Tensão de Linha R-S	0 a 999	-	V		87
P034	Tensão de Linha S-T	0 a 999	-	V		87
P035	Tensão de Linha T-R	0 a 999	-	V		87
P042	Horas Energizado	0 a 65535	-	h		87
P043	Horas Habilitado	0 a 6553,5	-	h		87
P044	Contador kWh	0 a 999,9	-	kWh		88
P045	Contador MWh	0 a 9999	-	MWh		88
P047	Corrente Máxima de Partida	0 a 9999,9	-	A		88
P048	Corrente Média de Partida	0 a 9999,9	-	A		88
P049	Tempo Real de Partida	0 a 999	-	s		88
P050	Proteção Térmica do Motor	0 a 250	-	%		88
P053	Corrente Máxima em Regime Pleno	0 a 9999,9	-	A		89
P054	Tensão Máxima da Rede de Alimentação com o Motor Acionado	0 a 999	-	V		89
P055	Tensão Mínima da Rede de Alimentação com Motor Acionado	0 a 999	-	V		89
P056	Freqüência Máxima da Rede de Alimentação com o Motor Acionado	0 a 99	-	Hz		89
P057	Freqüência Mínima da Rede de Alimentação com Motor Acionado	0 a 99	-	Hz		89
P058	Número Máximo de Partidas/h	0 a 32	-	-		89
P059	Número Total de Partidas	0 a 65535	-	-		89
P060	Corrente no Último Erro	0 a 9999,9	-	A		90
P061	Tensão no Último Erro	0 a 999	-	V		90
P062	Estado da SSW no Último Erro	0 a 12	-	-		90
P063	Corrente no Segundo Erro	0 a 9999,9	-	A		90
P064	Tensão no Segundo Erro	0 a 999	-	V		90
P065	Estado da SSW no Segundo Erro	0 a 12	-	-		90
P066	Corrente no Terceiro Erro	0 a 9999,9	-	A		90
P067	Tensão no Terceiro Erro	0 a 999	-	V		90
P068	Estado da SSW no Terceiro Erro	0 a 12	-	-		90
P069	Corrente no Quarto Erro	0 a 9999,9	-	A		90
P070	Tensão no Quarto Erro	0 a 999	-	V		90
P071	Estado da SSW no Quarto Erro	0 a 12	-	-		90
P072	Corrente no Quinto Erro	0 a 9999,9	-	A		90
P073	Tensão no Quinto Erro	0 a 999	-	V		90
P074	Estado da SSW no Quinto Erro	0 a 12	-	-		90
P075	Corrente no Sexto Erro	0 a 9999,9	-	A		90
P076	Tensão no Sexto Erro	0 a 999	-	V		90
P077	Estado da SSW no Sexto Erro	0 a 12	-	-		90
P085	Estado do Cartão de Comunicação Fieldbus	0=Inativo 1=Cartão Inativo 2=Cartão Ativo e Offline 3=Cartão Ativo e Online	-	-		90
P088	Estado do SoftPLC	0=Sem 1=Carregando 2=Falha 3=Parado 4=Executando	-	-		90
P089	Permite SoftPLC	0=Não 1=Sim	-	-		91
P091	Temperatura do Motor Canal 1	-20 a 260	-	°C		91
P092	Temperatura do Motor Canal 2	-20 a 260	-	°C		91
P093	Temperatura do Motor Canal 3	-20 a 260	-	°C		91
P094	Temperatura do Motor Canal 4	-20 a 260	-	°C		91
P095	Temperatura do Motor Canal 5	-20 a 260	-	°C		91
PARÂMETROS REGULAÇÃO		P100 a P199				
Rampa de Tensão						
P101	Tensão Inicial (% Un do Motor)	25 a 90	30	%		91

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
P102	Tempo da Rampa de Aceleração	1 a 999	20	s		92
P103	Degrau de Tensão na Desaceleração (% Un do Motor)	100=Inativo 99 a 60	100=Inativo	%		93
P104	Tempo da Rampa de Desaceleração	0=Inativo 1 a 299	0=Inativo	s		93
P105	Tensão Final de Desaceleração (% Un do Motor)	30 a 55	30	%		93
P106 ⁽¹⁾	Detecção Automática do Final de Aceleração por Rampa de Tensão	0=por Tempo 1=Automática	0=por Tempo	-		93
Limitação de Corrente						
P110	Limite de Corrente (% In do Motor)	150 a 500	300	%		94
P111	Corrente Inicial para Rampa de Corrente (% In do Motor)	150 a 500	150	%		94
P112	Tempo para Rampa de Corrente (% de P102)	1 a 99	20	%		94
Controle de Torque						
P120 ⁽¹⁾	Característica de Torque de Partida	1=Constante 2=Linear 3=Quadrático	1=Constante	-		95
P121	Torque Inicial para a Partida (% Tn do Motor)	10 a 400	30	%		96
P122	Torque Final para a Partida (% Tn do Motor)	10 a 400	110	%		96
P123	Torque Mínimo para a Partida (% Tn do Motor)	10 a 400	27	%		96
P124	Tempo para Torque Mínimo da Partida (% de P102)	1 a 99	20	%		96
P125 ⁽¹⁾	Característica de Torque de Parada	1=Constante 2=Linear 3=Quadrático	1=Constante	-		97
P126	Torque Final para a Parada (% Tn do Motor)	10 a 100	20	%		97
P127	Torque Mínimo para a Parada (% Tn do Motor)	10 a 100	50	%		98
P128	Tempo para Torque Mínimo da Parada (% de P104)	1 a 99	50	%		98
Controle de Bombas						
P130 ⁽¹⁾	Controle de Bombas	0=Bomba I	0=Bomba I	-		98
By-pass						
P140 ⁽¹⁾	Contator de By-pass Externo	0=Inativo 1=Ativo	0=Inativo	-		98
Delta Inside						
P150 ⁽¹⁾⁽²⁾	Conexão Dentro da Ligação Delta do Motor	0=Inativa 1=Ativa	0=Inativa	-		99
PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO P200 a P399						
P200	A Senha Está	0=Inativa 1=Ativa	1=Ativa	-		100
P201 ⁽²⁾	Seleção do Idioma	0=Português 1=English 2=Español 3=Deutsch	A ser definida pelo usuário	-		100
P202 ⁽¹⁾	Tipo de Controle	0=Rampa de Tensão 1=Limite de Corrente 2=Controle de Bombas	0=Rampa de Tensão	-		100

SSW-06 - REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
		3=Controle de Torque 4=Rampa de Corrente				
P204 ⁽¹⁾	Carrega/Salva Parâmetros	0=Sem Função 1=Sem Função 2=Sem Função 3=Apaga P043 até P050 4=Apaga P053 até P058 5=Carrega Padrão de Fábrica 6= Sem Função 7=Carrega Usuário1 8=Carrega Usuário2 9=Sem Função 10=Salva Usuário1 11=Salva Usuário2 12=Sem Função 13=Apaga o Software PLC 14=Apaga os Parâmetros de Usuário do Software PLC 15=Reservado 16=Reservado	0=Sem Função	-		103
P205	Seleção do Parâmetro de Leitura	0=P001 1=P002 2=P003 3=P004 4=P005 5=P006 6=P007 7=P008 8=P009 9=P010	2=P003	-		104
P206	Tempo Auto-Reset	0=Inativo 1 a 600	0=Inativo	s		104
P215 ⁽¹⁾	Função Copy	0=Inativa 1=SSW → HMI 2=HMI → SSW	0=Inativa	-		105
P218	Ajuste do Contraste do Display LCD	0 a 150	127	-		106
Definição de Local/Remoto						
P220 ⁽¹⁾	Seleção da Fonte Local/Remoto	0=Sempre Local 1=Sempre Remoto 2=HMI (L) 3=HMI (R) 4=DI4 a DI6 5=Serial (L) 6=Serial (R) 7=Fieldbus (L) 8=Fieldbus (R) 9=SoftPLC (L) 10=SoftPLC (R)	2=HMI (L)	-		106
P229 ⁽¹⁾	Seleção de Comandos Situação Local	0=Teclas HMI 1=Entradas Digitais DIx 2=Serial 3=Fieldbus 4=SoftPLC	0=Teclas HMI	-		107
P230 ⁽¹⁾	Seleção de Comandos Situação Remoto	0=Teclas HMI 1=Entradas Digitais DIx 2=Serial 3=Fieldbus 4=SoftPLC	1=Entradas Digitais DIx	-		107

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
P231 ⁽¹⁾	Seleção do Sentido de Giro	0=Inativa 1=Via Contator 2=Apenas JOG	0=Inativa	-		107
Saídas Analógicas						
P251	Função Saída AO1 (0 a 10)V	0=Sem Função 1=Corrente (em %In da SSW) 2=Tensão de Entrada (em %Un da SSW) 3=Tensão de Saída (em %Un da SSW) 4=Fator de Potência 5=Proteção Térmica 6=Potência (em W) 7=Potência (em VA) 8=Torque (em %Tn do Motor) 9=Fieldbus 10=Serial 11=SoftPLC	0=Sem Função	-		108
P252	Ganho Saída AO1	0,000 a 9,999	1,000	-		108
P253	Função Saída AO2 (0 a 20)mA ou (4 a 20)mA	0=Sem Função 1=Corrente (em %In da SSW) 2=Tensão de Entrada (em %Un da SSW) 3=Tensão de Saída (em %Un da SSW) 4=Fator de Potência 5=Proteção Térmica 6=Potência (em W) 7=Potência (em VA) 8=Torque (em %Tn do Motor) 9=Fieldbus 10=Serial 11=SoftPLC	0=Sem Função	-		108
P254	Ganho Saída AO2	0,000 a 9,999	1,000	-		108
P255	Tipo de Saída AO2	0=0 a 20 1=4 a 20	0=0 a 20	mA		109
Entradas Digitais						
P263 ⁽¹⁾	Função Entrada DI1	0=Sem Função 1=Gira/Pára 2=Start (Três Fios) 3=Stop (Três Fios) 4=Habilita Geral 5=Reset	1=Gira/Pára			110
P264 ⁽¹⁾	Função Entrada DI2	0=Sem Função 1=Stop (Três Fios) 2=Reset 3=Gira/Pára 4=Start (Três Fios) 5=Habilita Geral	2=Reset			110

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
P265 ⁽¹⁾	Função Entrada DI3	0=Sem Função 1=Habilita Geral 2=Reset 3=Gira/Pára 4=Start (Três Fios) 5=Stop (Três Fios) 6=Partida de Emergência	0=Sem Função			110
P266 ⁽¹⁾	Função Entrada DI4	0=Sem Função 1=Sentido de Giro 2=Local/Remoto 3=Sem Erro Externo 4=JOG 5=Sem Frenagem 6=Reset	0=Sem Função	-		110
P267 ⁽¹⁾	Função Entrada DI5	0=Sem Função 1=Sentido de Giro 2=Local/Remoto 3=Sem Erro Externo 4=JOG 5=Sem Frenagem 6=Reset	0=Sem Função	-		110
P268 ⁽¹⁾	Função Entrada DI6	0=Sem Função 1=Sentido de Giro 2=Local/Remoto 3=Sem Erro Externo 4=JOG 5=Sem Frenagem 6=Reset 7=Termistor do Motor	0=Sem Função	-		110
Saídas Digitais						
P277 ⁽¹⁾	Função Relé RL1	0=Sem Função 1=Em Funcionamento 2=Em Tensão Plena 3=By-pass Externo 4=Sentido de Giro K1 5=Frenagem CC 6=Sem Erro 7=Com Erro 8=Fieldbus 9=Serial 10=SoftPLC 11=Sem Alarme 12=Com Alarme	1=Em Funcionamento	-		111
P278 ⁽¹⁾	Função Relé RL2	0=Sem Função 1=Em Funcionamento 2=Em Tensão Plena 3=By-pass Externo 4=Sentido de Giro K2 5=Frenagem CC 6=Sem Erro 7=Com Erro 8=Fieldbus 9=Serial 10=SoftPLC 11=Sem Alarme 12=Com Alarme	2=Em tensão Plena	-		111

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
P279 ⁽¹⁾	Função Relé RL3	0=Sem Função 1=Em Funcionamento 2=Em Tensão Plena 3=By-pass Externo 4=Sem Função 5=Frenagem CC 6=Sem Erro 7=Com Erro 8=Fieldbus 9=Serial 10=SoftPLC 11=Sem Alarme 12=Com Alarme	6=Sem Erro	-		111
Dados da Soft-Starter						
P295 ⁽¹⁾⁽²⁾	Corrente Nominal	0=10 1=16 2=23 3=30 4=45 5=60 6=85 7=130 8=170 9=205 10=255 11=312 12=365 13=412 14=480 15=604 16=670 17=820 18=950 19=1100 20=1400 21=1000 22=1300	De acordo com a corrente nominal da Soft-Starter	A		112
P296 ⁽¹⁾⁽²⁾	Tensão Nominal	0=220/575 1=575/690	De acordo com a tensão nominal da Soft-Starter	V		113
PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO SERIAL P300 a P399						
P308 ⁽¹⁾⁽²⁾	Endereço da Soft-Starter na Rede de Comunicação Serial	1 a 247	1	-		113
P309 ⁽¹⁾⁽²⁾	Habilitação do Cartão de Comunicação Fieldbus	0=Inativo 1=Profibus-DP (1 Input e 1 Output) 2=Profibus-DP (4 Input e 4 Output) 3=Profibus-DP (7 Input e 7 Output) 4=DeviceNet (1 Input e 1 Output) 5=DeviceNet (4 Input e 4 Output) 6=DeviceNet (7 Input e 7 Output) 7= EtherNet/IP (1 Input e 1 Output) 8= EtherNet/IP (4 Input e 4 Output) 9= EtherNet/IP (7 Input e 7 Output)	0=Inativo	-		113
P310	Deteção de Mestre Profibus em Stop	0=Inativa 1=Ativa	0=Inativa	-		113
P312 ⁽¹⁾⁽²⁾	Tipo de Protocolo e Taxa de Transmissão da Comunicação Serial	1=Modbus-RTU (9600bps, sem paridade) 2=Modbus-RTU (9600bps, impar) 3=Modbus-RTU (9600bps, par) 4=Modbus-RTU (19200bps, sem paridade)	1=Modbus-RTU (9600bps, sem paridade)	-		113

SSW-06 - REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
		5=Modbus-RTU (19200bps, ímpar) 6=Modbus-RTU (19200bps, par) 7=Modbus-RTU (38400bps, sem paridade) 8=Modbus-RTU (38400bps, ímpar) 9=Modbus-RTU (38400bps, par)				
P313	Ação dos Erros de Comunicação Serial e Fieldbus (E28, E29 e E30)	0=Inativa 1=Desabilita 2=Desabilita Geral 3=Vai para Local 4=Inativa 5=Erro Fatal	0=Inativa	-		114
P314 ⁽¹⁾	Tempo para Timeout na Recepção de Telegramas da Comunicação Serial	0 a 999	0=Sem Função	s		114
P315 ⁽¹⁾	Parâmetro de Leitura via Fieldbus 1	0 a 999	0	-		114
P316 ⁽¹⁾	Parâmetro de Leitura via Fieldbus 2	0 a 999	0	-		114
P317 ⁽¹⁾	Parâmetro de Leitura via Fieldbus 3	0 a 999	0	-		114
PARÂMETROS DO MOTOR		P400 a P499				
P400 ⁽¹⁾	Tensão Nominal do motor	0 a 999	380	V		115
P401 ⁽¹⁾	Corrente Nominal do Motor	0 a 2424	20	A		115
P402 ⁽¹⁾	Velocidade Nominal do Motor	400 a 3600	1780	rpm		115
P404 ⁽¹⁾	Potência Nominal do Motor	0,1 a 2650	75	kW		115
P405 ⁽¹⁾	Fator de Potência do Motor	0 a 1,00	0,89	-		115
P406 ⁽¹⁾	Fator de Serviço	0 a 1,50	1,00	-		115
PARÂMETROS DAS FUNÇÕES ESPECIAIS P500 a P599						
Frenagem						
P500 ⁽¹⁾	Métodos de Frenagem	0=Inativo 1=Frenagem por Reversão 2=Frenagem Ótima 3=Frenagem CC	0=Inativo	-		116
P501	Tempo de Frenagem	1 a 299	10	s		118
P502	Nível da Frenagem	30 a 70	30	%		119
P503	Deteção do Final da Frenagem	0=Inativa 1=Automática	0=Inativa	-		119
JOG						
P510 ⁽¹⁾	Jog	0=Inativo 1=Ativo	0=Inativo	-		119
P511	Nível do Jog	10 a 100	30	%		120
Kick Start						
P520 ⁽¹⁾	Pulso de Torque na Partida (conforme P202)	0=Inativo 1=Ativo	0=Inativo	-		120
P521	Tempo do Pulso na Partida	0,1 a 2	0,1	s		120
P522	Nível do Pulso de Tensão na Partida (% Un do Motor)	70 a 90	70	%		120
P523	Nível do Pulso de Corrente na Partida (% In do Motor)	300 a 700	500	%		120
PARÂMETROS DE PROTEÇÃO		P600 a P699				
Proteções de Tensão						
P600 ⁽¹⁾	Subtensão Imediata (% Un do Motor)	0 a 30	20	%		122

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
P601 ⁽¹⁾	Tempo de Subtensão Imediata	0=Inativo 1 a 99	1	s		122
P602 ⁽¹⁾	Sobretensão Imediata (% Un do Motor)	0 a 30	15	%		122
P603 ⁽¹⁾	Tempo de Sobretensão Imediata	0=Inativo 1 a 99	1	s		122
P604 ⁽¹⁾	Desbalanceamento de Tensão entre Fases (% Un do Motor)	0 a 30	15	%		122
P605 ⁽¹⁾	Tempo de Desbalanceamento de Tensão entre Fases	0=Inativo 1 a 99	1	s		122
Proteções de Corrente						
P610 ⁽¹⁾	Subcorrente Imediata (% In do Motor)	0 a 99	20	%		123
P611 ⁽¹⁾	Tempo de Subcorrente Imediata	0=Inativo 1 a 99	0=Inativo	s		123
P612 ⁽¹⁾	Sobrecorrente Imediata (% In do Motor)	0 a 99	20	%		123
P613 ⁽¹⁾	Tempo de Sobrecorrente Imediata	0=Inativo 1 a 99	0=Inativo	s		123
P614 ⁽¹⁾	Desbalanceamento de Corrente entre Fases (% In do Motor)	0 a 30	15	%		123
P615 ⁽¹⁾	Tempo de Desbalanceamento de Corrente entre Fases	0=Inativo 1 a 99	1	s		123
P616 ⁽¹⁾	Subcorrente Antes do Fechamento do By-pass	0=Inativa 1=Ativa	1=Ativa	-		124
P617 ⁽¹⁾	Rotor bloqueado no final da partida	0=Inativa 1=Ativa	1=Ativa	-		124
P618 ⁽¹⁾	Falta à Terra	10 a 30	20	%		124
P619 ⁽¹⁾	Tempo de Falta à Terra	0 a 10,0	0=Inativa	s		124
Seqüência de Fase						
P620 ⁽¹⁾	Seqüência de Fase RST	0=Inativa 1=Ativa	0=Inativa			124
Deteção de Contator de By-pass Fechado						
P621 ⁽¹⁾	Contator de By-pass Fechado	0=Inativa 1=Ativa	1=Ativa	-		124
Intervalo entre Partidas						
P630	Intervalo de Tempo após Parada	2 a 999	2	s		124
Proteção Térmica do Motor (Classe Térmica)						
P640 ⁽¹⁾	Classe Térmica de Proteção do Motor	0=Inativa 1=5 2=10 3=15 4=20	5=25 6=30 7=35 8=40 9=45	6=30	-	126
P641 ⁽¹⁾	Auto-Reset da Memória Térmica	0=Inativo 1 a 600	0=Inativo	s		129
P642	Pré-alarme da Proteção da Classe Térmica do Motor	0 a 250	230	%		130
P643	Reset do Pré-alarme da Proteção da Classe Térmica do Motor	0 a 250	210	%		130
Proteções de Torque						
P650 ⁽¹⁾	Subtorque Imediato (% Tn do Motor)	0 a 99	30	%		130
P651 ⁽¹⁾	Tempo de Subtorque Imediato	0 a 99	0=Inativo	s		130
P652 ⁽¹⁾	Sobretorque Imediato (% Tn do Motor)	0 a 99	30	%		130
P653 ⁽¹⁾	Tempo de Sobretorque Imediato	0 a 99	0=Inativo	s		130

SSW-06 - REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
Proteções de Potência						
P660 ⁽¹⁾	Subpotência Imediata (% kWn do Motor)	0 a 99	30	%		131
P661 ⁽¹⁾	Tempo de Subpotência Imediata	0 a 99	0=Inativo	s		131
P662 ⁽¹⁾	Sobrepotência Imediata (% kWn do Motor)	0 a 99	30	%		131
P663 ⁽¹⁾	Tempo de Sobrepotência Imediata	0 a 99	0=Inativo	s		131
Proteção Térmica do Motor (PT100 Opcional)						
P670	Habilita Cartão de Entradas PT100	0=Não 1=Sim	0=Não	-		132
P671	Sobret temperatura do Motor Ch 1	0=Inativa 1=Erro E33 2=Alarme A33 3=E33 e A33	0=Inativa	-		132
P672	Nível de Atuação do Erro de Sobret temperatura Ch 1	0 a 250	139	°C		133
P673	Nível de Atuação do Alarme de Sobret temperatura Ch 1	0 a 250	124	°C		133
P674	Nível de Reset do Alarme de Sobret temperatura Ch 1	0 a 250	108	°C		134
P675	Sobret temperatura do Motor Ch 2	0=Inativa 1=Erro E34 2=Alarme A34 3=E34 e A34	0=Inativa	-		132
P676	Nível de Atuação do Erro de Sobret temperatura Ch 2	0 a 250	139	°C		133
P677	Nível de Atuação do Alarme de Sobret temperatura Ch 2	0 a 250	124	°C		133
P678	Nível de Reset do Alarme de Sobret temperatura Ch 2	0 a 250	108	°C		134
P679	Sobret temperatura do Motor Ch 3	0=Inativa 1=Erro E35 2=Alarme A35 3=E35 e A35	0=Inativa	-		132
P680	Nível de Atuação do Erro de Sobret temperatura Ch 3	0 a 250	139	°C		133
P681	Nível de Atuação do Alarme de Sobret temperatura Ch 3	0 a 250	124	°C		133
P682	Nível de Reset do Alarme de Sobret temperatura Ch 3	0 a 250	108	°C		134
P683	Sobret temperatura do Motor Ch 4	0=Inativa 1=Erro E36 2=Alarme A36 3=E36 e A36	0=Inativa	-		132
P684	Nível de Atuação do Erro de Sobret temperatura Ch 4	0 a 250	139	°C		133
P685	Nível de Atuação do Alarme de Sobret temperatura Ch 4	0 a 250	124	°C		133
P686	Nível de Reset do Alarme de Sobret temperatura Ch 4	0 a 250	108	°C		134
P687	Sobret temperatura do Motor Ch 5	0=Inativa 1=Erro E37 2=Alarme A37 3=E37 e A37	0=Inativa	-		132
P688	Nível de Atuação do Erro de Sobret temperatura Ch 5	0 a 250	139	°C		133

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
P689	Nível de Atuação do Alarme de Sobretemperatura Ch 5	0 a 250	124	°C	-	133
P690	Nível de Reset do Alarme de Sobretemperatura Ch 5	0 a 250	108	°C	-	134
P691	Falha nos Sensores PT100 (Ch1 a Ch5)	0=Inativa 1=E43 a E52 2=A43 a A52	0=Inativa	-	-	134
SELEÇÃO ENTRE ERRO OU ALARME P700 a P790						
P705	Atuação da Sobrecarga no Motor por Classe Térmica	0=Erro E05 1=Alarme A05 2=Erro e Alarme	0=Erro E05	-		134
P706	Atuação da Proteção de Dix Aberta	0=Erro E06 1=Alarme A06	0=Erro E06	-		135
P716	Atuação da Sobretensão na Rede de Alimentação	0=Erro E16 1=Alarme A16	0=Erro E16	-		135
P732	Atuação da Sobretemperatura no Motor – PTC	0=Erro E32 1=Alarme A32	0=Erro E32	-		135
P765	Atuação da Subcorrente no Motor	0=Erro E65 1=Alarme A65	0=Erro E65	-		135
P766	Atuação da Sobrecorrente no Motor	0=Erro E66 1=Alarme A66	0=Erro E66	-		135
P778	Atuação do Subtorque no Motor	0=Erro E78 1=Alarme A78	0=Erro E78	-		135
P779	Atuação do Sobretorque no Motor	0=Erro E79 1=Alarme A79	0=Erro E79	-		135
P780	Atuação da Subpotência no Motor	0=Erro E80 1=Alarme A80	0=Erro E80	-		135
P781	Atuação da Sobrepotência no Motor	0=Erro E81 1=Alarme A81	0=Erro E81	-		135
PARÂMETROS DO SOFTPLC P950 a P999						
Parâmetros de Controle						
P950 ⁽²⁾	Habilitação do Software PLC	0=Não 1=Sim	0=Não	-		136
P951	Habilitação do Cartão de Expansão de Entradas e Saídas Digitais	0=Não 1=Sim	0=Não	-		136
Parâmetros de Usuário						
P952	Primeiro Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P953	Segundo Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P954	Terceiro Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P955	Quarto Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P956	Quinto Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P957	Sexto Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P958	Sétimo Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P959	Oitavo Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P960	Nono Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136

SSW-06 - REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	Unidade	Ajuste do usuário	Pág.
P961	Décimo Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P962	Décimo Primeiro Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P963	Décimo Segundo Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P964	Décimo Terceiro Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P965	Décimo Quarto Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P966	Décimo Quinto Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P967	Décimo Sexto Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P968	Décimo Sétimo Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136
P969	Décimo Oitavo Parâmetro de Usuário do SoftPLC	0 a 65535	0	-		136

Notas encontradas na Referência Rápida dos Parâmetros:

(1) Parâmetros alteráveis somente com motor parado;

(2) Parâmetros não alterados no padrão de fábrica (P204=5).

II. Mensagens de Erro ou Alarme

Indicação	Significado	Página
E03	Subtensão, falta de fase ou desbalanceamento de tensão	157
E04	Sobretensão na potência	157
E05 ou A05	Sobrecarga no motor	157
E06 ou A06	Erro ou Alarme externo (DI)	157
E10	Erro na função copy	157
E11	Falta à terra	157
E15	Motor não conectado ou SCRs em curto-circuito	158
E16 ou A16	Sobretensão	158
E18	Conexão errada ao motor	158
E24	Erro de programação	158
E28	Erro de timeout na recepção de telegramas	158
E29	Erro de comunicação Fieldbus inativa ou mestre Profibus em Stop	158
E30	Erro de cartão de comunicação Fieldbus inativa	158
E31	Falha na conexão da HMI	158
E32 ou A32	Sobretensão no motor (DI6 = PTC)	158
E33 ou A33	Sobretensão no motor Ch1	159
E34 ou A34	Sobretensão no motor Ch2	159
E35 ou A35	Sobretensão no motor Ch3	159
E36 ou A36	Sobretensão no motor Ch4	159
E37 ou A37	Sobretensão no motor Ch5	159
E39	Sem o Cartão Opcional PT106	159
E41	Erro de auto diagnose	159
E43 ou A43	Fio partido Ch1	159
E44 ou A44	Fio partido Ch2	159
E45 ou A45	Fio partido Ch3	159
E46 ou A46	Fio partido Ch4	159
E47 ou A47	Fio partido Ch5	159
E48 ou A48	Curto-circuito Ch1	159
E49 ou A49	Curto-circuito Ch2	159
E50 ou A50	Curto-circuito Ch3	159
E51 ou A51	Curto-circuito Ch4	159
E52 ou A52	Curto-circuito Ch5	159
E57	Falha nos tiristores R-U	159
E58	Falha nos tiristores S-V	159
E59	Falha nos tiristores T-W	159
E62	Excesso de tempo de partida	160
E63	Rotor bloqueado	160
E65 ou A65	Subcorrente	160
E66 ou A66	Sobrecorrente	160
E67	Seqüência de fase invertida	160
E70	Subtensão na eletrônica	160
E71	Contato do By-pass aberto	160
E72	Sobrecorrente antes do By-pass	160
E74	Desbalanceamento de corrente	160
E75	Freqüência da rede de alimentação fora da faixa permitida	161
E76	Subcorrente antes do By-pass	161
E77	Contato de By-pass fechado ou SCRs em curto-circuito	161
E78 ou A78	Subtorque	161
E79 ou A79	Sobretorque	161
E80 ou A80	Subpotência	161
E81 ou A81	Sobrepotência	161
E85	Sem SoftPLC	161
E86 a E89	Erros de usuário do SoftPLC	161
A90 a A93	Alarmes de usuário do SoftPLC	161

Para mais detalhes veja a tabela 8.1 no capítulo 8.

III. Outras Mensagens

Indicação	Significado
rdy	Soft-Starter pronta para ser acionada "ready"
Exx	Soft-Starter com erro
Axx	Soft-Starter com alarme

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual contém as informações necessárias para o uso correto da Soft-Starter SSW-06.

Ele foi escrito para ser utilizado por pessoas com treinamento ou qualificação técnica adequados para operar este tipo de equipamento.

1.1 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL

No decorrer do texto serão utilizados os seguintes avisos de segurança:



PERIGO!

A não consideração dos procedimentos recomendados neste aviso pode levar à morte, ferimento grave e danos materiais consideráveis.



ATENÇÃO!

A não consideração dos procedimentos recomendados neste aviso pode levar a danos materiais.



NOTA!

O texto objetiva informações importantes para o correto entendimento e bom funcionamento do produto.

1.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO

Os seguintes símbolos podem estar afixados ao produto, servindo como aviso de segurança:



Tensões elevadas presentes.



**Componentes sensíveis a descarga eletrostática.
Não tocá-los.**



Conexão obrigatória ao terra de proteção (PE).



Conexão da blindagem ao terra.

1.3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES



PERIGO!

Somente pessoas com qualificação adequada e familiaridade com a Soft-Starter SSW-06 e equipamentos associados devem planejar ou implementar a instalação, partida, operação e manutenção deste equipamento.

Estas pessoas devem seguir todas as instruções de segurança contidas neste manual e/ou definidas por normas locais.

Não seguir as instruções de segurança pode resultar em risco de vida e/ou danos no equipamento.



NOTA!

Para os propósitos deste manual, pessoas qualificadas são aquelas treinadas de forma a estarem aptas para:

1. Instalar, aterrar, energizar e operar Soft-Starter SSW-06 de acordo com este manual e os procedimentos legais de segurança vigentes;
2. Usar os equipamentos de proteção de acordo com as normas estabelecidas;
3. Prestar serviços de primeiros socorros.



PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar qualquer componente elétrico associado a Soft-Starter SSW-06.

Altas tensões e partes girantes (ventiladores) podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos 3 minutos para a descarga completa dos capacitores e parada dos ventiladores.

Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção (PE) no ponto adequado para isto.



ATENÇÃO!

Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descargas eletrostáticas. Não toque diretamente sobre componentes ou conectores. Caso necessário, toque antes na carcaça metálica aterrada ou utilize pulseira de aterramento adequada.

Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada a Soft-Starter SSW-06!
Caso seja necessário consulte o fabricante.



NOTA!

Soft-Starters SSW-06 podem interferir em outros equipamentos eletrônicos. Siga os cuidados recomendados no capítulo 3 (Instalação) para minimizar estes efeitos.



NOTA!

Leia completamente este manual antes de instalar ou operar esta Soft-Starter SSW-06.

INFORMAÇÕES GERAIS

O capítulo 2 fornece informações sobre o conteúdo deste manual e o seu propósito, descrevendo as principais características da Soft-Starter SSW-06 e como identificá-la. Adicionalmente, informações sobre recebimento e armazenamento são fornecidas.

2.1 SOBRE O MANUAL

Este manual tem 10 capítulos os quais seguem uma seqüência lógica para o usuário receber, instalar, programar e operar a Soft-Starter SSW-06:

- Cap. 1 - Informações sobre segurança;
- Cap. 2 - Informações gerais e recebimento da Soft-Starter SSW-06;
- Cap. 3 - Informações sobre como instalar fisicamente a Soft-Starter SSW-06, como conectá-la eletricamente (circuito de potência e controle), como instalar os opcionais e acionamentos sugestivos;
- Cap. 4 - Informações sobre a utilização da HMI (interface homem-máquina);
- Cap. 5 - Informações sobre a colocação em funcionamento e passos a serem seguidos;
- Cap. 6 - Descrição detalhada de todos os parâmetros de programação da Soft-Starter SSW-06;
- Cap. 7 - Informações e sugestões de como programar os tipos de controle e proteções;
- Cap. 8 - Informações sobre como resolver problemas, instruções sobre limpeza e manutenção preventiva;
- Cap. 9 - Dispositivos opcionais da Soft-Starter SSW-06;
- Cap. 10 - Tabelas e informações técnicas sobre a linha de potências da Soft-Starter SSW-06.

O propósito deste manual é dar as informações mínimas necessárias para o bom uso da Soft-Starter SSW-06. Devido a grande gama de funções deste produto, é possível aplicá-lo de formas diferentes às apresentadas aqui. Não é a intenção deste manual esgotar todas as possibilidades de aplicação da Soft-Starter SSW-06, nem a WEG pode assumir qualquer responsabilidade pelo uso da Soft-Starter SSW-06 não baseado neste manual.

É proibida a reprodução do conteúdo deste manual, no todo ou em partes, sem a permissão por escrito da WEG.

2.2 VERSÃO DE SOFTWARE

A versão de software usada na Soft-Starter SSW-06 é importante, pois define as funções e os parâmetros de programação.

Este manual se refere à versão de software conforme indicado na contra capa. Por exemplo, a versão 1.0X significa de 1.00 a 1.09, onde o "X" são evoluções no software que não afetam o conteúdo deste manual.

A versão de software pode ser lida no parâmetro P023.

2.3 SOBRE A SOFT-STARTER SSW-06

A Soft-Starter SSW-06 é um produto de alta performance o qual permite o controle da partida de motores de indução trifásicos. Desta forma evitam-se choques mecânicos na carga e surtos de corrente na rede de alimentação.

Uma das principais características deste produto é a grande robustez nas técnicas de detecção de erros e falhas na rede de alimentação e conexões, tornando possível ao cliente escolher qual a melhor forma de proteger o seu motor:

- ☑ Proteções programáveis de sobretensão e subtensão da rede de alimentação, desbalanceamento de tensão entre fases da alimentação;
- ☑ Proteções programáveis de sobrecorrente e subcorrente no motor, desbalanceamento de corrente entre fases do motor;
- ☑ Classes térmicas programáveis até Classe 45 para motores de grande porte. Com salvamento em EEPROM mesmo com queda na alimentação da eletrônica.

Funções Especiais Como:

- ☑ Indicação de horas energizado, horas em operação, tensões de entrada de alimentação por fase, correntes do motor por fase, corrente do motor em ampéres, corrente do motor em % da corrente nominal da Soft-Starter SSW-06 e % da corrente nominal do próprio motor. Estados das entradas e saídas digitais;
- ☑ Seqüência de ajuste após o reset para padrão de fábrica;
- ☑ Seleção do tipo de controle de partida e parada totalmente flexível possibilitando: Rampa de Tensão, Limitação de Corrente Constante ou em Rampa, Controle de Bombas e Controle de Torque Constante, Linear ou Quadrático;
- ☑ Controle de Torque totalmente flexível e de altíssima performance para as aplicações mais exigentes;
- ☑ Possibilidade da utilização de todas as entradas digitais, saídas digitais e saídas analógicas como remotas de um PLC via comunicação Serial e Fieldbus;
- ☑ Possibilidade da monitoração das medições das tensões da rede de alimentação em um supervísório implementado através da comunicação Serial ou Fieldbus;
- ☑ Monitoração e programação através do Software SuperDrive G2;
- ☑ Indicação de diagnósticos de partida, regime e erros.

Hardware de Controle:

- ☑ Interface Homem Máquina com Display de Cristal Líquido, grande facilidade de programação, identificação dos erros em vários idiomas;
- ☑ Microprocessador de 32bits, que possibilita o cálculo True RMS das tensões e correntes;
- ☑ Medição de tensão e corrente nas três fases;
- ☑ Entrada digital isolada para PTC do motor;
- ☑ Cartões Fieldbus e RS-485 opcionais.

Hardware de Potência:

- ☑ Mecânica compacta;
- ☑ Conexões de entrada e saída da rede de alimentação:
 - Modelos de 10A a 820A - Entrada pela parte superior e saída pela parte inferior da SSW-06 com contator de by-pass interno;
 - Modelos de 950A a 1400A - Entrada e saída pela parte inferior sem contator de by-pass interno.
- ☑ Facilidade de montagem e manutenção;
- ☑ Medição da temperatura do dissipador através de dois termostatos, um para acionamento dos ventiladores internos e outro para monitoração de sobretemperatura;
- ☑ Possibilidade de conexão da Soft-Starter SSW-06 ao motor com conexão standard ou dentro da conexão delta do motor sem opcionais.

Contator de By-pass interno que torna a Soft-Starter SSW-06 (Modelos 10A a 820A):

- ☑ Mais robusta a variações da rede de alimentação após a partida;
- ☑ Economiza a energia que seria dissipada sobre os tiristores após a partida e diminui a quantidade de ventiladores no painel.

Função Software PLC - SoftPLC:

- ☑ A Soft-Starter SSW-06 possui a capacidade de implementação de um software de controlador lógico programável em linguagem de contato (ladder), o SoftPLC, com uma capacidade de 1k bytes de programa aplicativo.
- ☑ Com o SoftPLC podem ser criadas lógicas de intertravamento, entre as entradas e saídas digitais, saídas analógicas, lógicas de acionamento do motor, entre outros.
- ☑ Este SoftPLC é programável através do software WLP, conforme Manual do WLP.

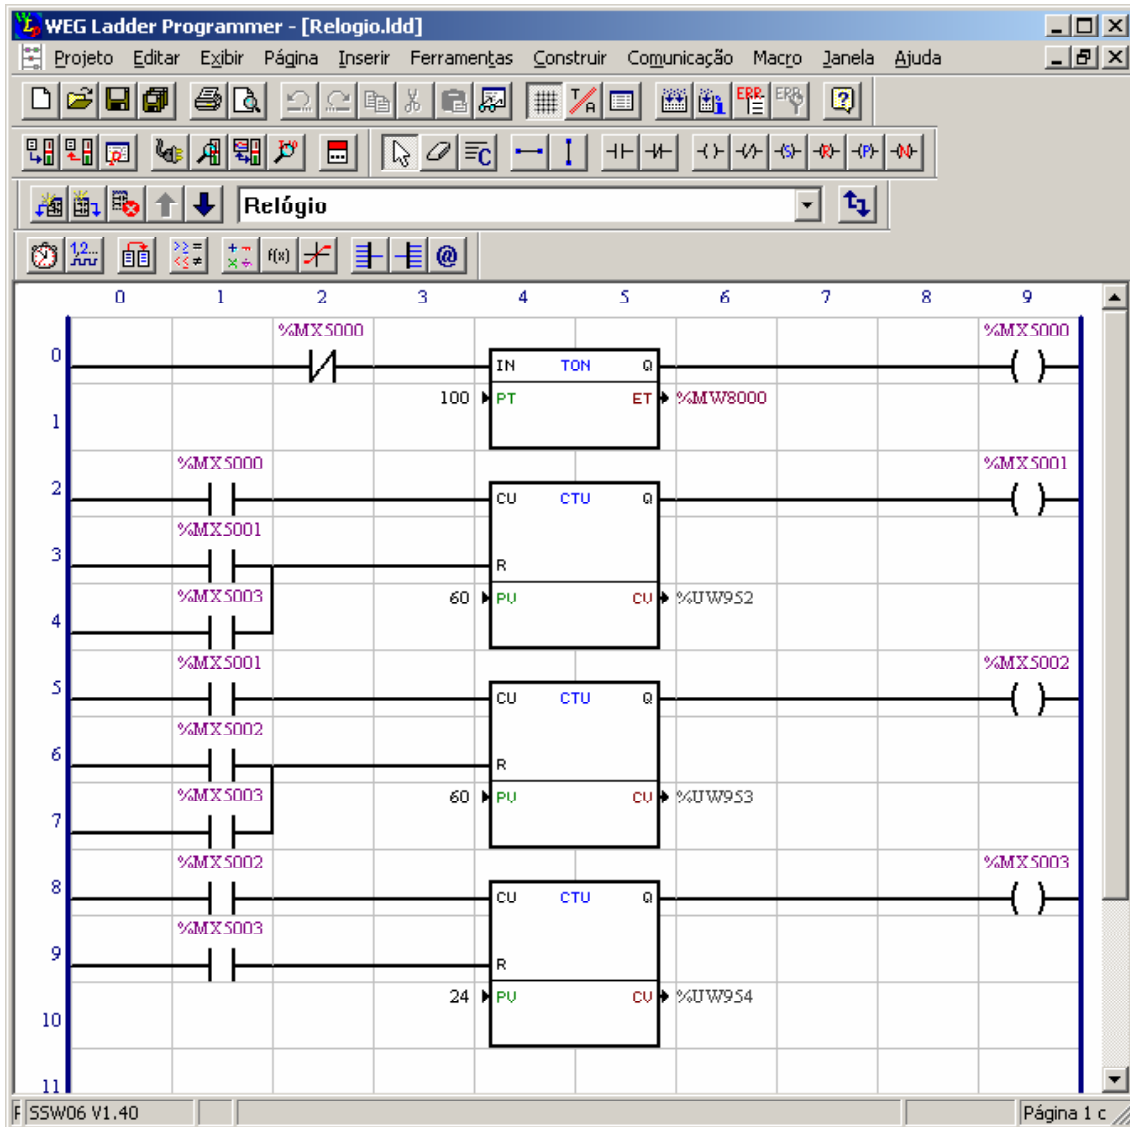
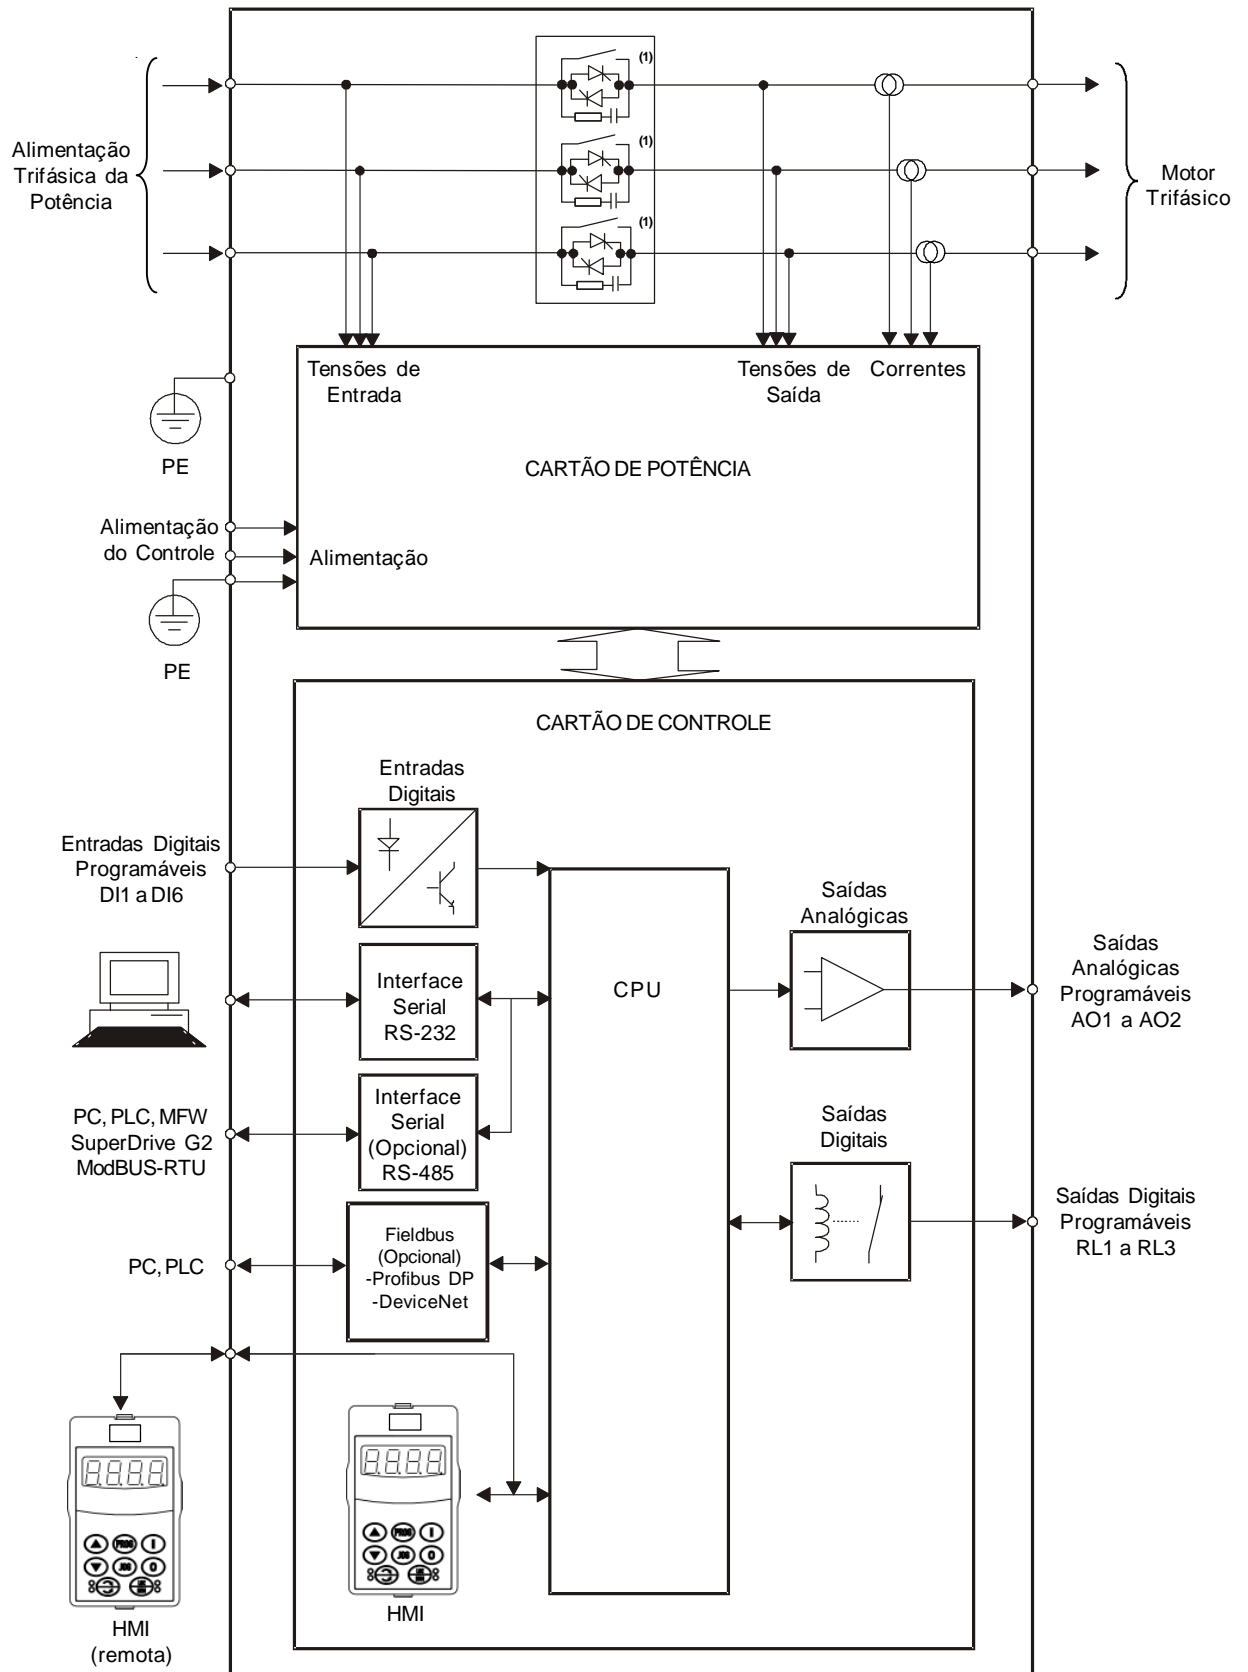


Figura 2.1 - Exemplo de um SoftPLC no software de edição WLP

O exemplo acima é da implementação de um relógio com: horas, minutos e segundos. As horas são mostradas no parâmetro P954, os minutos no parâmetro P953 e os segundos no parâmetro P952.



(1) Os modelos de 950A, 1100A e 1400A não possuem contator de By-pass interno.

Figura 2.2 - Blocodiagrama da Soft-Starter SSW-06

2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA SOFT-STARTER SSW-06

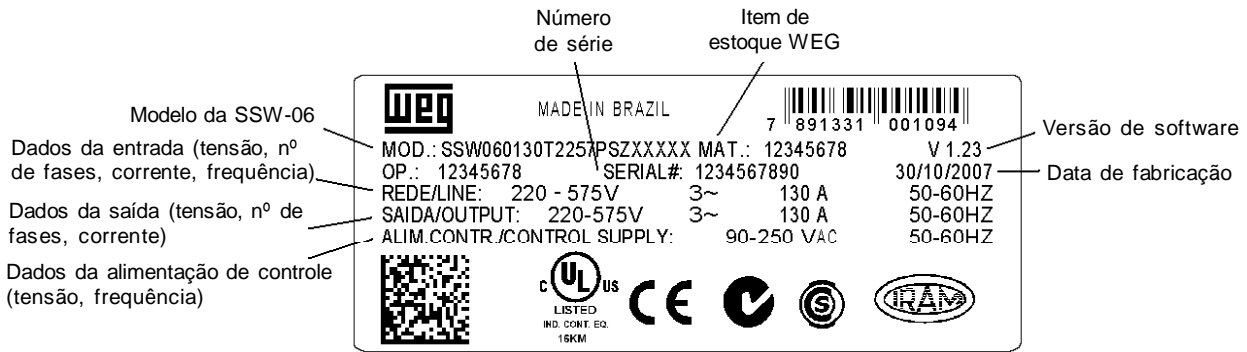


Figura 2.3 - Etiquetas de identificação da Soft-Starter SSW-06

Posição da etiqueta de identificação na Soft-Starter SSW-06:

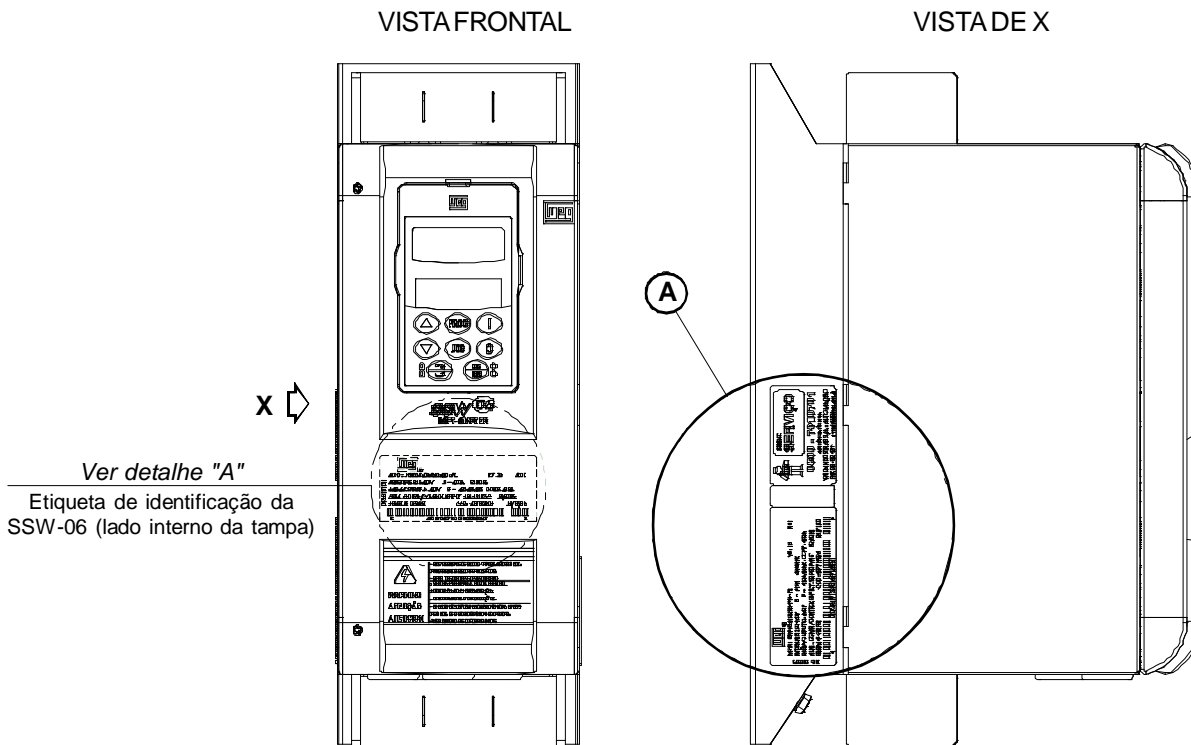


Figura 2.4 - Detalhe das etiquetas da Soft-Starter SSW-06

COMO ESPECIFICAR O MODELO DA SSW-06:

SSW-06	0085	T	2257	P	S	--	--	Z	
Soft-Starter WEG Série SSW-06	Corrente nominal de saída: 0010=10A ⁽¹⁾ 0016=16A ⁽¹⁾ 0023=23A ⁽¹⁾ 0030=30A ⁽¹⁾ 0045=45A 0060=60A 0085=85A 0130=130A 0170=170A 0205=205A 0255=255A 0312=312A 0365=365A 0412=412A 0480=480A 0604=604A 0670=670A 0820=820A 0950=950A 1100=1100A 1400=1400A	Alimentação trifásica de entrada	Tensão de alimentação de entrada: 2257=(220 a 575)V 5769=(575 a 690)V	Idioma do manual: P=português E=inglês S=espanhol G=alemão	Opcionais: S=standard O=com opcionais	Interface Homem-Máquina: Em branco=standard S1=sem interface	Hardware especial: Em branco=standard H1=ventilação 115V (modelo de 950A) H2=ventilação 230V (modelos de 950A, 1100A e 1400A)	Software especial: Em branco=standard S1=software especial	Final deste código



NOTA!

Os campos opcionais (S ou O) definem se a Soft-Starter SSW-06 será na versão standard ou se terá opcionais. Se for standard, aqui termina o código. Colocar também sempre a letra Z no final. Por exemplo:

SSW060085T2257PSZ = Soft-Starter SSW-06 standard de 85A entrada trifásica 220V a 575V com manual em português.

Se houver opcionais, os campos deverão ser preenchidos na sequência correta até o código ser finalizado com a letra Z.

O produto standard, para efeitos deste código, é assim concebido:

- Grau de proteção: IP20 de 10A a 30A.
- Grau de proteção: IP00 de 45A a 1400A.
- Interface Homem-Máquina: HMI-SSW06 (com displays de LED e LCD).

Obs: Os kits de comunicação são opcionais, ver capítulo 9.

(1) As correntes de 10A, 16A, 23A e 30A não estão disponíveis para tensão de 690V.

2.5 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

A SSW-06 é fornecida em embalagem de acordo com o modelo:

- Modelos de 10A a 205A em caixa de papelão;
- Modelos de 255A a 365A em caixa de papelão sobre caixa de madeira;
- Modelos de 412A a 1400A em caixa de madeira.

Na parte externa desta embalagem existe uma etiqueta de identificação que é a mesma que está afixada na Soft-Starter SSW-06.

Favor verificar o conteúdo desta etiqueta com o pedido de compra.

Para abrir a embalagem dos modelos até 205A coloque-a sobre uma mesa com o auxílio de mais pessoas quando necessário.

Abra a embalagem, retire a espuma e então retire a Soft-Starter SSW-06 com o auxílio de mais pessoas se necessário.

Para os modelos acima de 255A abra a caixa no chão, retire os parafusos de fixação da Soft-Starter SSW-06 no pallet de madeira e movimente a Soft-Starter SSW-06 com o auxílio de uma talha.

Verifique se:

- A etiqueta de identificação da Soft-Starter SSW-06 corresponde ao modelo comprado.
- Ocorreram danos durante o transporte. Caso for detectado algum problema, contate imediatamente a transportadora.
- Se a Soft-Starter SSW-06 não for logo instalada, mantenha-a dentro da embalagem fechada e armazene em um lugar limpo e seco (temperatura entre - 25°C e 65°C).

INSTALAÇÃO E CONEXÃO

Este capítulo descreve os procedimentos de instalação elétrica e mecânica da Soft-Starter SSW-06. As orientações e sugestões devem ser seguidas visando o correto funcionamento do produto.

3.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA

3.1.1 Condições Ambientais

A localização da Soft-Starter SSW-06 é fator determinante para a obtenção de um funcionamento correto e assegurar a vida útil de seus componentes.

A Soft-Starter SSW-06 deve ser montada em um ambiente livre de:

- Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia;
- Gases e líquidos explosivos ou corrosivos;
- Vibração excessiva, poeira ou partículas metálicas e/ou óleos suspensos no ar.

Condições Ambientais Permitidas:

- Temperatura: 0°C a 55°C - Condições nominais para os modelos de 10A a 820A; 0°C a 40°C - Condições nominais para os modelos de 950A a 1400A. Redução da corrente em 2% para cada grau Celsius superior ao especificado nas condições nominais.
- Umidade relativa do ar: 5% a 90% sem condensação.
- Altitude máxima: 1000m acima do nível do mar - condições nominais.
De 1000m a 4000m acima do nível do mar - redução da corrente de 1% para cada 100m acima de 1000m.
De 2000m a 4000m acima do nível do mar - redução de tensão de 1,1% para cada 100m acima de 2000m.
- Grau de poluição: 2 (conforme UL508).
Normalmente, somente poluição não condutiva. A condensação não deve causar condução nas partículas contidas no ar.

3.1.2 Dimensões da Soft-Starter SSW-06

A figura 3.1, em conjunto com a tabela 3.1, traz as dimensões externas de furos para fixação da Soft-Starter SSW-06.

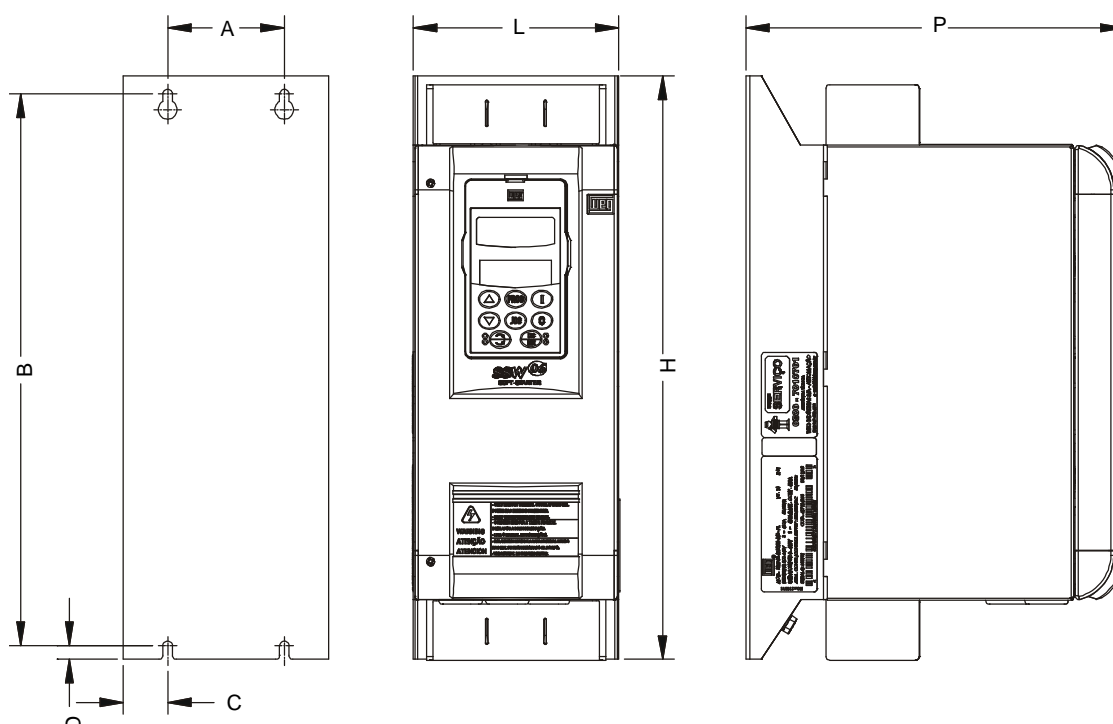


Figura 3.1 - Dimensional para SSW-06

Modelo		Altura H mm (in)	Largura L mm (in)	Profundidade P mm (in)	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	Parafuso p/ Fixação	Peso kg (lb)	Grau de Proteção
220-575V	575-690V										
SSW06.0010	-	256 (10,07)	132 (5,20)	182 (7,16)	75 (2,95)	239 (9,40)	28 (1,10)	8,5 (0,33)	M5 (7/32")	3,3 (7,27)	IP20
SSW06.0016	-										
SSW06.0023	-										
SSW06.0030	-										
SSW06.0045	SSW06.0045	370 (14,57)	132 (5,20)	244 (9,61)	75 (2,95)	350 (13,78)	28,5 (1,12)	8,5 (0,33)	M5 (7/32")	8,5 (18,74)	IP00
SSW06.0060	SSW06.0060										
SSW06.0085	SSW06.0085										
SSW06.0130	-	440 (17,32)	223 (8,78)	278 (10,94)	150 (5,91)	425 (16,73)	36,5 (1,44)	5,9 (0,23)	M6 (1/4")	18,5 (40,79)	
SSW06.0170	SSW06.0130										
SSW06.0205	SSW06.0170	550 (21,65)	370 (14,57)	311 (12,24)	200 (7,87)	527,5 (20,77)	85 (3,35)	10 (0,39)	M6 (1/4")	41,5 (91,50)	
-	SSW06.0205										
SSW06.0255	SSW06.0255										
SSW06.0312	SSW06.0312	650 (25,59)	370 (14,57)	347 (13,67)	200 (7,87)	627,5 (24,70)	85 (3,35)	10 (0,39)	M6 (1/4")	55 (121,27)	
SSW06.0365	SSW06.0365										
SSW06.0412	SSW06.0412										
SSW06.0480	SSW06.0480										
SSW06.0604	SSW06.0604	795 (31,30)	540 (21,26)	357 (14,05)	350 (13,78)	775 (30,51)	95 (3,74)	7,5 (0,29)	M8 (5/16")	120 (264,60)	
SSW06.0670	SSW06.0670										
SSW06.0820	SSW06.0820	845 (33,27)	570 (22,44)	347 (13,66)	400 (15,75)	810 (31,89)	84 (3,31)	10 (0,39)	M8 (5/16")	107 (235,93)	
SSW06.0950	SSW06.0950										
SSW06.1100	SSW06.1100	1147 (45,16)	685 (26,97)	432 (17,01)	500 (19,68)	1110 (43,70)	93 (3,66)	15 (0,59)	M8 (5/16")	217,5 (479,59)	
SSW06.1400	SSW06.1400										

Tabela 3.1 - Dados para instalação com dimensões em mm (in)

3.1.3 Posicionamento/Fixação

Para a instalação da Soft-Starter SSW-06 deve-se deixar no mínimo os espaços livres ao redor da Soft-Starter, conforme figura 3.2. As dimensões de cada espaçamento estão descritas na tabela 3.2.

Instale a Soft-Starter SSW-06 na posição vertical de acordo com as recomendações a seguir:

- 1) Instale a Soft-Starter SSW-06 em uma superfície plana;
- 2) Não colocar componentes sensíveis ao calor logo acima da Soft-Starter SSW-06.



ATENÇÃO!

Se as Soft-Starters forem instaladas uma ao lado da outra, usar a distância mínima B.

Quando uma Soft-Starter for instalada em cima da outra, usar a distância mínima A+C e desviar da Soft-Starter superior o ar quente que vem da Soft-Starter abaixo.



ATENÇÃO!

Prever conduítes ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência (ver item 3.2 Instalação Elétrica).

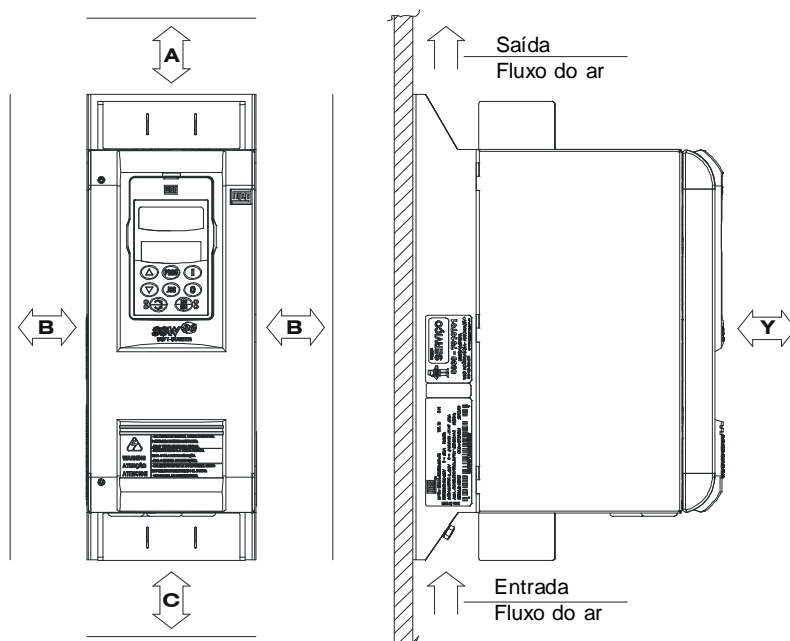


Figura 3.2 - Espaços livres para ventilação

Modelo	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	Y mm (in)
SSW-06.0010	150 (5,90)	30 (1,18)	150 (5,90)	50 (1,96)
SSW-06.0016				
SSW-06.0023				
SSW-06.0030				
SSW-06.0045	150 (5,90)	30 (1,18)	150 (5,90)	50 (1,96)
SSW-06.0060				
SSW-06.0085				
SSW-06.0130				
SSW-06.0170	150 (5,90)	30 (1,18)	150 (5,90)	50 (1,96)
SSW-06.0205				
SSW-06.0255	150 (5,90)	30 (1,18)	150 (5,90)	50 (1,96)
SSW-06.0312				
SSW-06.0365				
SSW-06.0412	150 (5,90)	30 (1,18)	150 (5,90)	50 (1,96)
SSW-06.0480				
SSW-06.0604				
SSW-06.0670	150 (5,90)	30 (1,18)	150 (5,90)	50 (1,96)
SSW-06.0820				
SSW-06.0950	150 (5,90)	30 (1,18)	150 (5,90)	50 (1,96)
SSW-06.1100	150 (5,90)	100 (3,93)	150 (5,90)	50 (1,96)
SSW-06.1400				

Tabela 3.2 - Espaços livres recomendados

3.1.3.1 Montagem em Painel

Para Soft-Starters SSW-06 instaladas dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, prever exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida. Ver potências nominais dissipadas na tabela 3.4.

Recomenda-se a seguir as mínimas dimensões do painel e a sua ventilação:

Modelo		Dimensões do Painel			Ventilação m ³ /min
		Largura L mm	Altura H mm	Profundidade P mm	
220-575V	575-690V	600	800	300	-
SSW06.0010	-				
SSW06.0016	-				
SSW06.0023	-				
SSW06.0030	-	600	1000	400	-
SSW06.0045	SSW06.0045				
SSW06.0060	SSW06.0060				
SSW06.0085	SSW06.0085				
SSW06.0130	-	600	1200	400	-
SSW06.0170	SSW06.0130				
SSW06.0205	SSW06.0170	600	1600	600	-
-	SSW06.0205				
SSW06.0255	SSW06.0255	600	2000	600	-
SSW06.0312	SSW06.0312				
SSW06.0365	SSW06.0365				
SSW06.0412	SSW06.0412				
SSW06.0480	SSW06.0480	600	2000	600	-
SSW06.0604	SSW06.0604				
SSW06.0670	SSW06.0670	800	2000	600	-
SSW06.0820	SSW06.0820				
SSW06.0950	SSW06.0950	800	2000	600	49,8
SSW06.1100	SSW06.1100				
SSW06.1400	SSW06.1400	800	2000	600	75

Tabela 3.3 - Dimensões e ventilação para painel



NOTA!

Os ventiladores recomendados na tabela 3.3, são baseados em:

- ciclo de trabalho de 10 partidas por hora com 3 x In da SSW-06 durante 30s para os modelos de 10A a 820A com temperatura ambiente de 55°C;
- ciclo de trabalho de 5 partidas por hora com 3 X In da SSW-06 durante 30s para os modelos de 950A a 1400A com temperatura ambiente de 40°C.

Modelo		Potência dissipada na eletrônica	Potência dos ventiladores		Potência total dissipada nos SCRs em regime	Potência média dissipada na partida 3 x In @ 30s	Potência média total dissipada 3 x In @ 30s
220-575V	575-690V	W	W		W	W	W
SSW06.0010	-	18	-		0 = By-pass	9	27
SSW06.0016	-	18	-		0 = By-pass	14,4	32,4
SSW06.0023	-	18	-		0 = By-pass	20,7	38,7
SSW06.0030	-	18	-		0 = By-pass	27	45
SSW06.0045	SSW06.0045	33	-		0 = By-pass	40,5	58,5
SSW06.0060	SSW06.0060	33	-		0 = By-pass	54	72
SSW06.0085	SSW06.0085	33	-		0 = By-pass	76,5	109,5
SSW06.0130	SSW06.0130	33	-		0 = By-pass	117	150
SSW06.0170	SSW06.0170	33	-		0 = By-pass	153	186
SSW06.0205		33	-		0 = By-pass	184,5	217,5
-	SSW06.0205	33	58	528mA @ 110Vca 264mA @ 220Vca	0 = By-pass	184,5	275,5
SSW06.0255	SSW06.0255	33	58	528mA @ 110Vca 264mA @ 220Vca	0 = By-pass	229,5	320,5
SSW06.0312	SSW06.0312	33	58	528mA @ 110Vca 264mA @ 220Vca	0 = By-pass	280,8	371,8
SSW06.0365	SSW06.0365	33	58	528mA @ 110Vca 264mA @ 220Vca	0 = By-pass	328,5	419,5
SSW06.0412	SSW06.0412	33	58	528mA @ 110Vca 264mA @ 220Vca	0 = By-pass	370,5	461,8
SSW06.0480	SSW06.0480	33	58	528mA @ 110Vca 264mA @ 220Vca	0 = By-pass	432	523
SSW06.0604	SSW06.0604	33	58	528mA @ 110Vca 264mA @ 220Vca	0 = By-pass	543,6	634,6
SSW06.0670	SSW06.0670	33	87	792mA @ 110Vca 396mA @ 220Vca	0 = By-pass	603	723
SSW06.0820	SSW06.0820	33	87	792mA @ 110Vca 396mA @ 220Vca	0 = By-pass	738	858
SSW06.0950	SSW06.0950	33	160	1400mA @ 110Vca 700mA @ 220Vca	3420	427,5	3898
SSW06.1100	SSW06.1100	33	210	840mA @ 220Vca	3960	495	4533
SSW06.1400	SSW06.1400	33	210	840mA @ 220Vca	5040	630	5703

Tabela 3.4 - Potências dissipadas para dimensionamento do ventilador do painel

As potências médias totais dissipadas podem ser calculadas através da seguinte equação:

$$\frac{(Pe \times tc) + (1.2V \times Ip \times 3 \times tp) + (1.2V \times In \times 3 \times tr)}{tc} = Ptd$$

onde:

Pe = potência dissipada pela eletrônica (W)

tc = tempo do ciclo de trabalho (s)

Ip = corrente de partida (A)

tp = tempo em partida (s)

In = corrente de regime pleno (A), com By-pass In=0

tr = tempo em regime pleno (s)

Ptd = potência total dissipada (W)

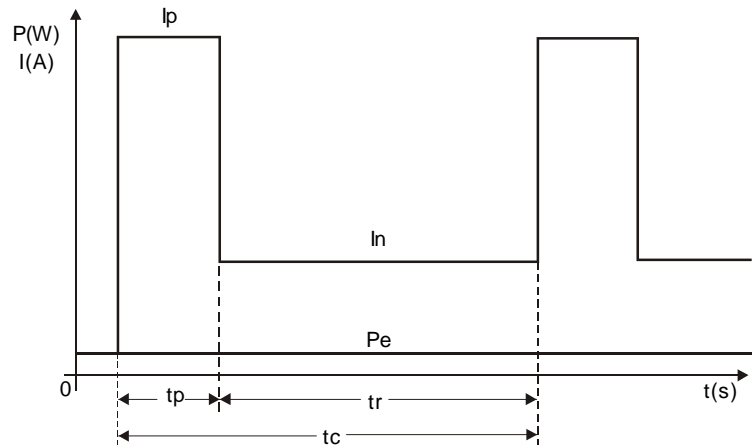


Figura 3.3 - Ciclo de trabalho da Soft-Starter SSW-06 para cálculo da potência dissipada

3.1.3.2 Montagem em Superfície

A figura 3.4 mostra a instalação da Soft-Starter SSW-06 na superfície de uma placa de montagem.

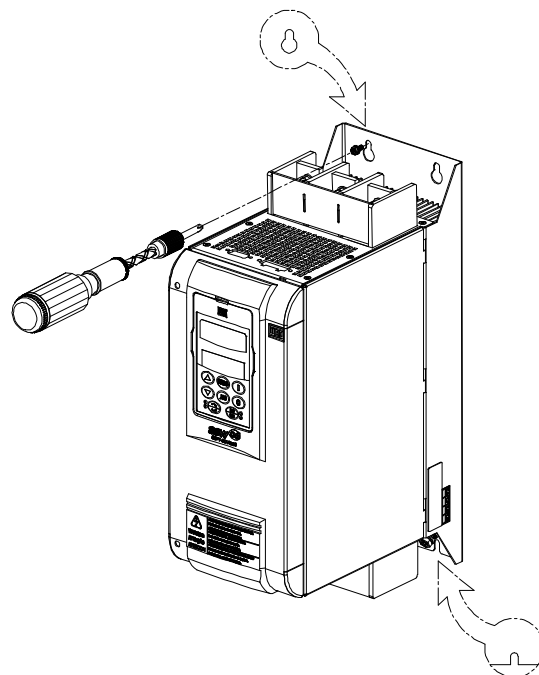


Figura 3.4 - Procedimento de instalação da SSW-06 em superfície

Colocar primeiro os parafusos na superfície onde a Soft-Starter SSW-06 será instalada conforme figuras 3.1 e 3.4, e tabela 3.1. Instalar a Soft-Starter SSW-06 e apertar os parafusos.

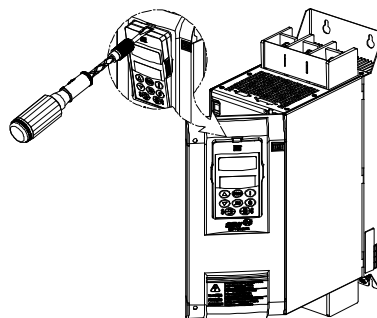


Figura 3.5 - Procedimento de remoção da HMI e tampa protetora das conexões de controle

3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA



PERIGO!

Certifique-se que a rede de alimentação esteja desconectada antes de iniciar as ligações.



PERIGO!

A Soft-Starter SSW-06 não pode ser utilizada como mecanismo para parada de emergência.



ATENÇÃO!

As informações a seguir tem a intenção de servir como guia para se obter uma instalação correta. Siga também as normas de instalações elétricas aplicáveis.

Afastar os equipamentos e fiação sensíveis em 0,25m da Soft-Starter SSW-06, cabos entre Soft-Starter SSW-06 e motor. Exemplo: Fiação de CLPs, controladores de temperatura, cabos de termopar, etc.



ATENÇÃO!

Na primeira energização, nos modelos de 45A a 365A, se não for utilizado um contator ou um disjuntor de isolação da potência, com bobina de mínima tensão, energizar primeiro a eletrônica, programar os mínimos parâmetros necessários para por a SSW-06 em funcionamento e somente depois energizar a potência.

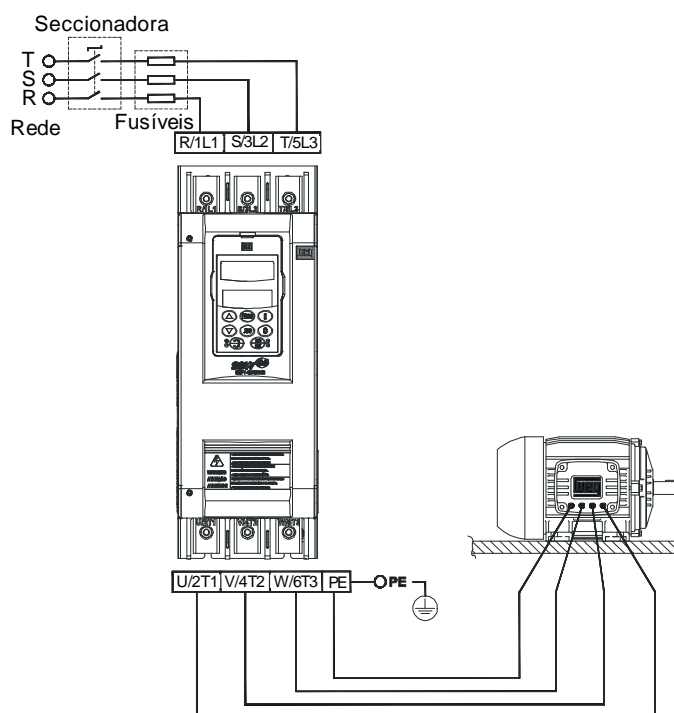


Figura 3.6 - Conexões de potência e aterramento para conexão padrão

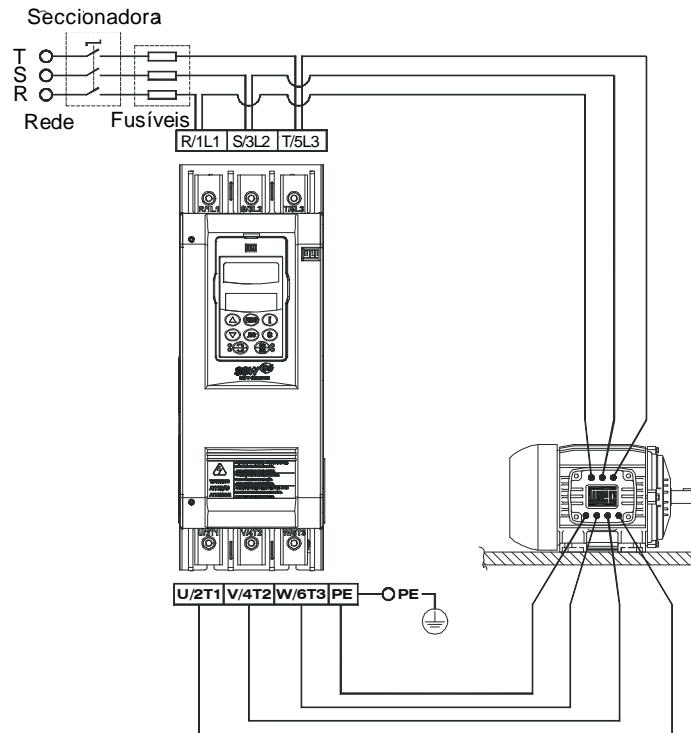


Figura 3.7 - Conexões de potência e aterramento para conexão dentro da ligação delta do motor

3.2.1 Bornes de Potência

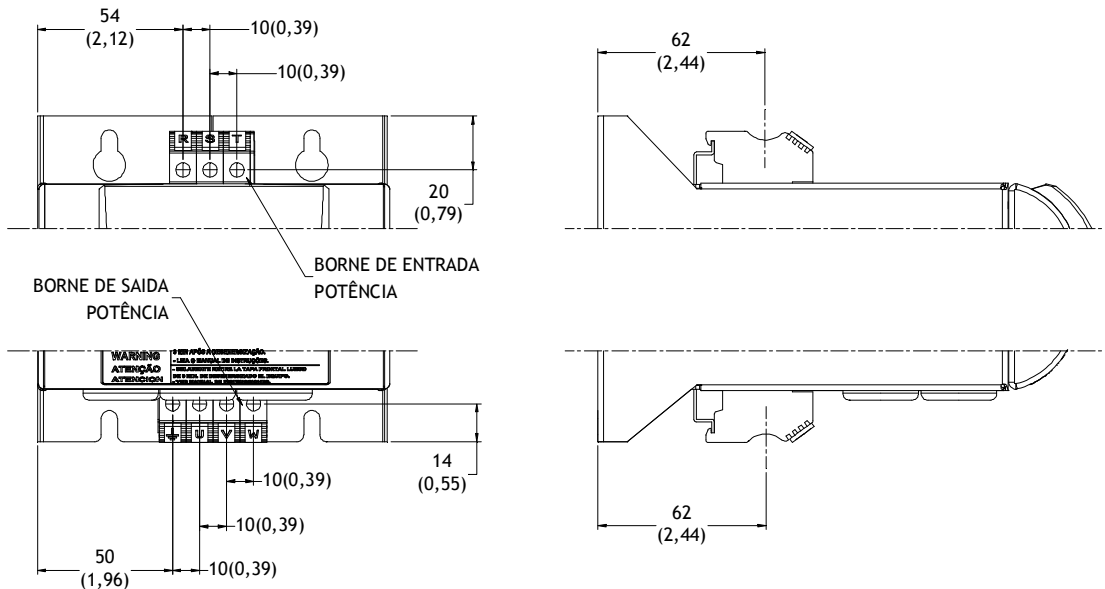
Os bornes de conexão de potência podem assumir tamanhos e configurações diferentes dependendo do modelo da Soft-Starter SSW-06 como pode ser observado nas figuras 3.8 e 3.9.

Terminais:

R / 1L1, S / 3L2 e T / 5L3: Rede de alimentação da potência

U / 2T1, V / 4T2 e W / 6T3: Conexão para o motor.

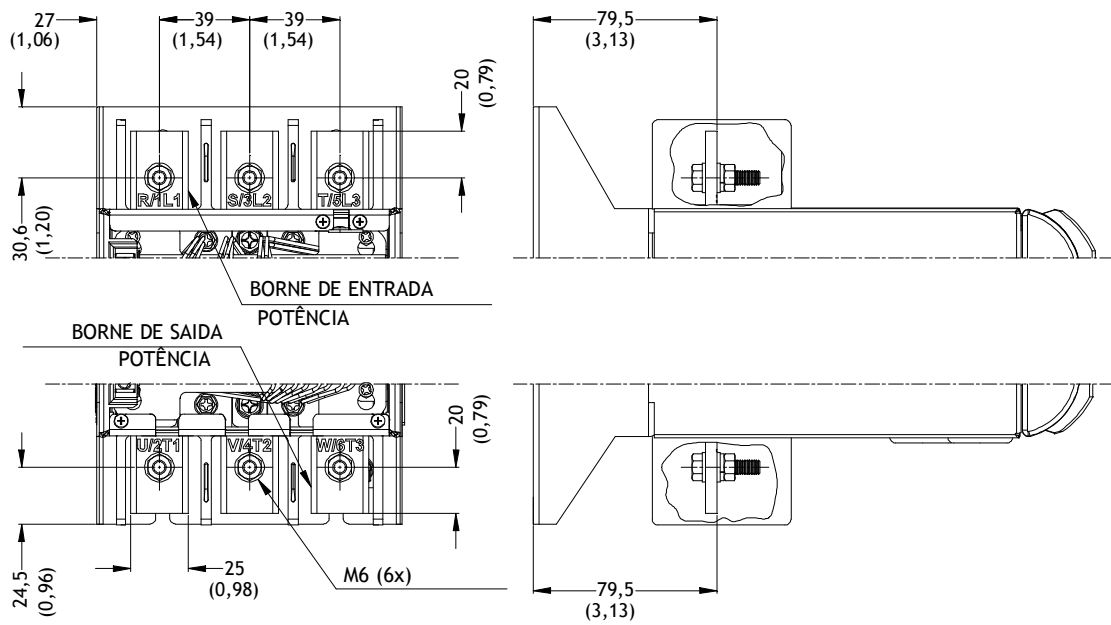
a) Modelos: 10A a 30A



* Dimensões em mm (in)

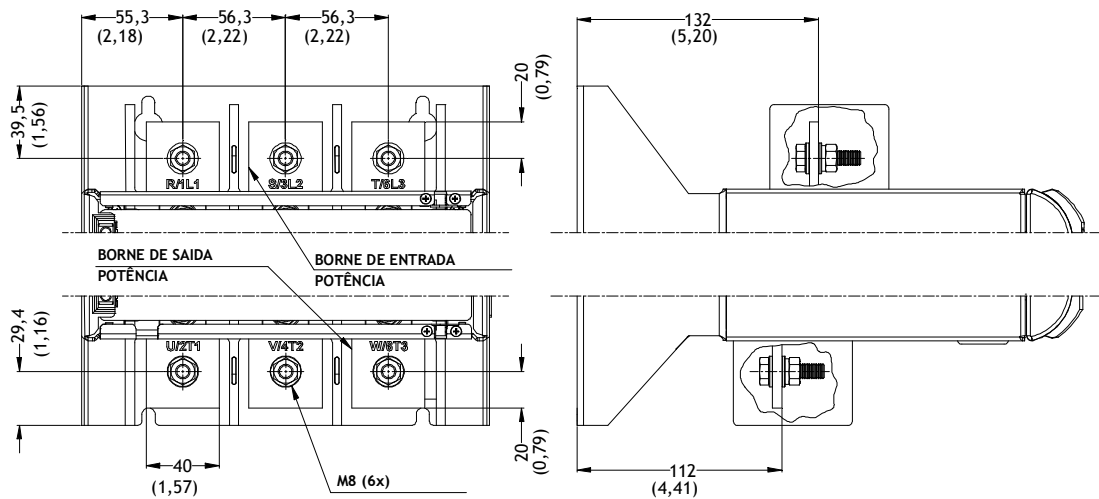
Figura 3.8 a) - Bornes de potência

b) Modelos: 45A a 130A (220 - 575V) ou 45A a 85A (575 - 690V)



* Dimensões em mm (in)

c) Modelos: 170A e 205A (220 - 575V) ou 130A e 170A (575 - 690V)

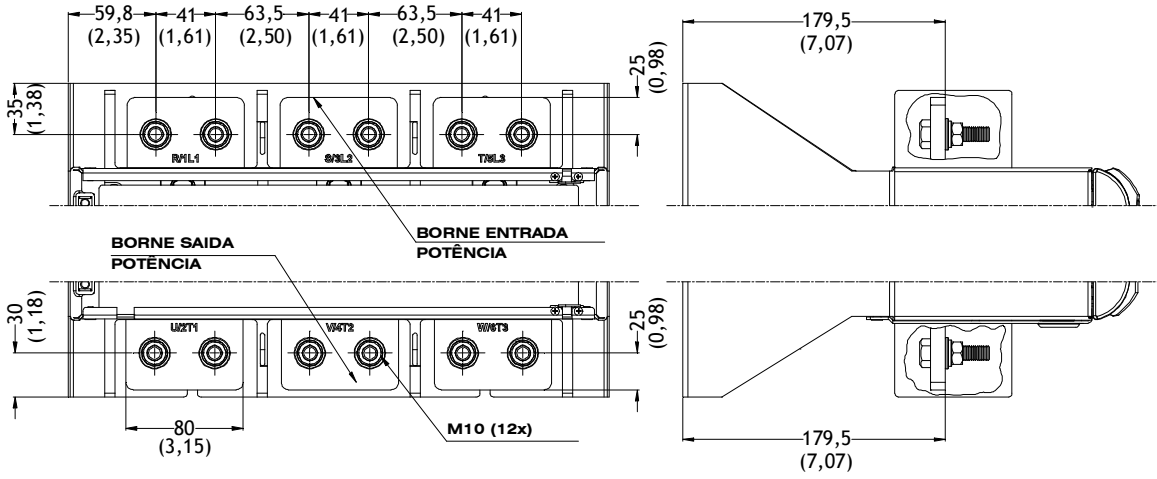


* Dimensões em mm (in)

Figura 3.8 b) c) - Bornes de potência

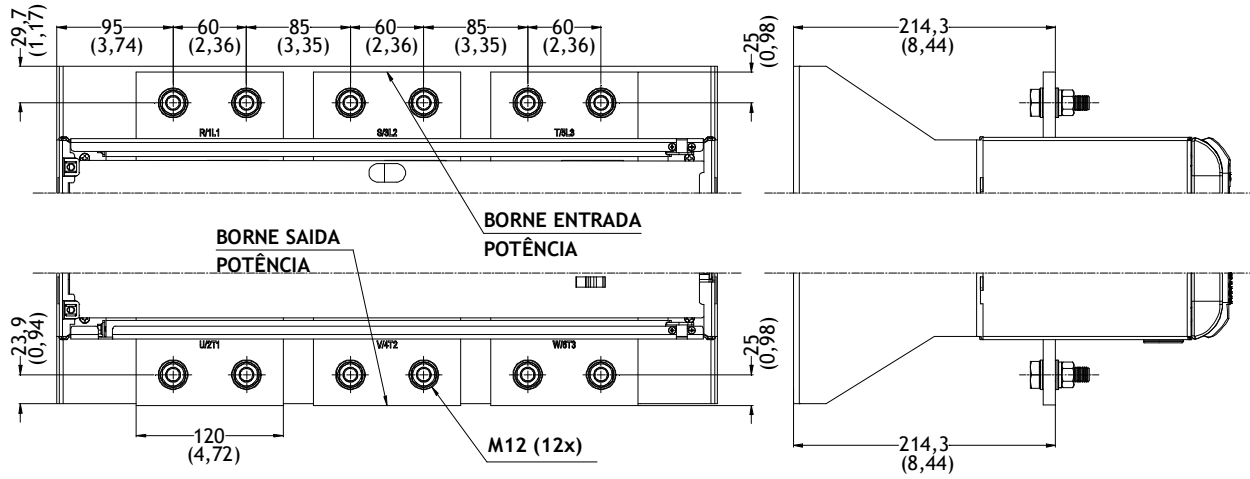
CAPÍTULO 3 - INSTALAÇÃO E CONEXÃO

d) Modelos: 255A a 604A (220 - 575V) ou 205A a 604A (575 - 690V)



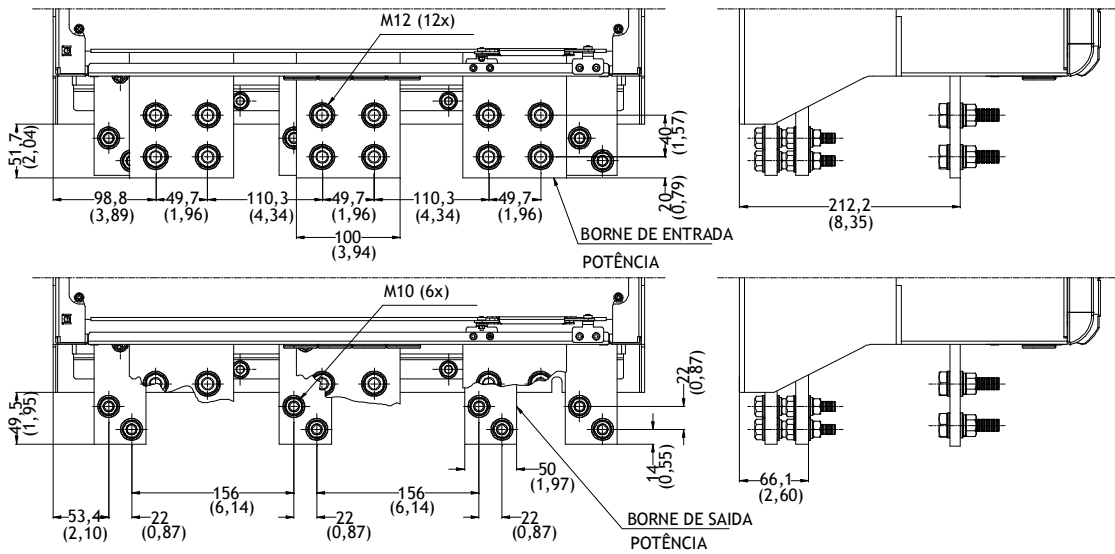
* Dimensões em mm (in)

e) Modelos: 670A e 820A



* Dimensões em mm (in)

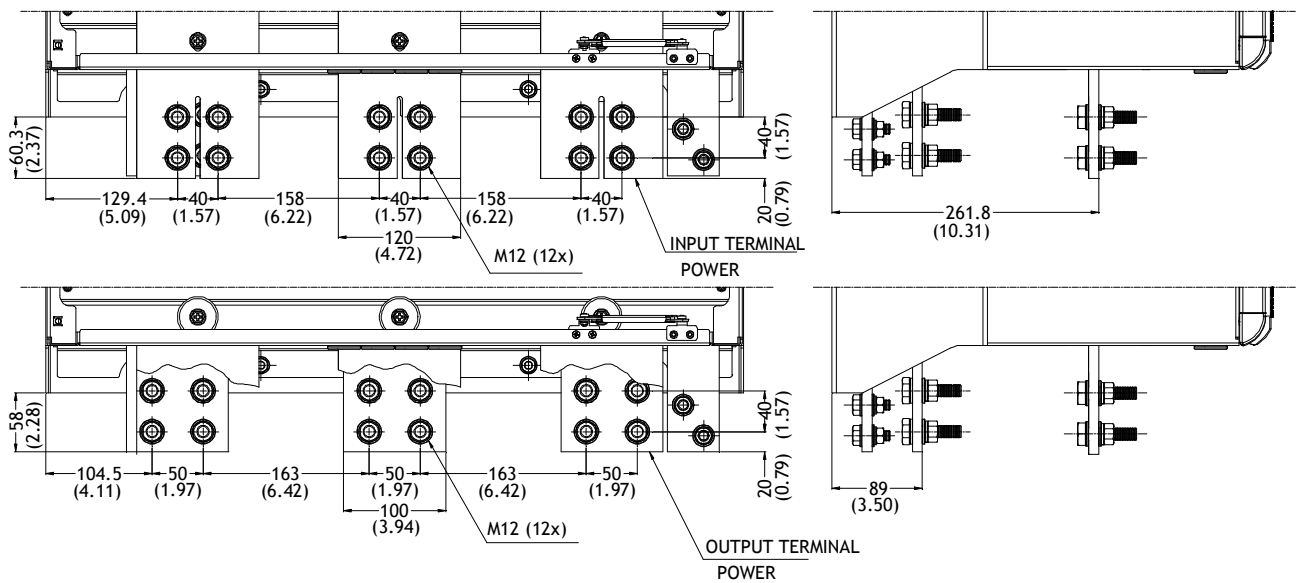
f) Modelo: 950A



* Dimensões em mm (in)

Figura 3.8 d) e) f) - Bornes de potência

g) Modelos: 1100A e 1400A



* Dimensões em mm (in)

Figura 3.8 g) - Bornes de potência

Modelo		Rede - Motor		Aterramento	
220-575V	575-690V	Parafuso	Torque (Nm)	Parafuso	Torque (Nm)
SSW06.0010	-	-	1,2 - 1,4	-	1,2 - 1,4
SSW06.0016	-				
SSW06.0023	-				
SSW06.0030	-				
SSW06.0045	SSW06.0045	M6	8,3	M6	8,3
SSW06.0060	SSW06.0060				
SSW06.0085	SSW06.0085				
SSW06.0130	-				
SSW06.0170	SSW06.0130	M8	19	M6	8,3
SSW06.0205	SSW06.0170				
-	SSW06.0205	M10	37	M10	37
SSW06.0255	SSW06.0255				
SSW06.0312	SSW06.0312				
SSW06.0365	SSW06.0365				
SSW06.0412	SSW06.0412	M10	37	M10	37
SSW06.0480	SSW06.0480				
SSW06.0604	SSW06.0604				
SSW06.0670	SSW06.0670	M12	61	M10	37
SSW06.0820	SSW06.0820				
SSW06.0950	SSW06.0950	M12	61	M10	37
SSW06.1100	SSW06.1100				
SSW06.1400	SSW06.1400				

Tabela 3.5 - Máximo torque nos parafusos da potência

3.2.2 Localização das Conexões de Potência, Aterramento, Controle e Seleção de Tensão do Ventilador

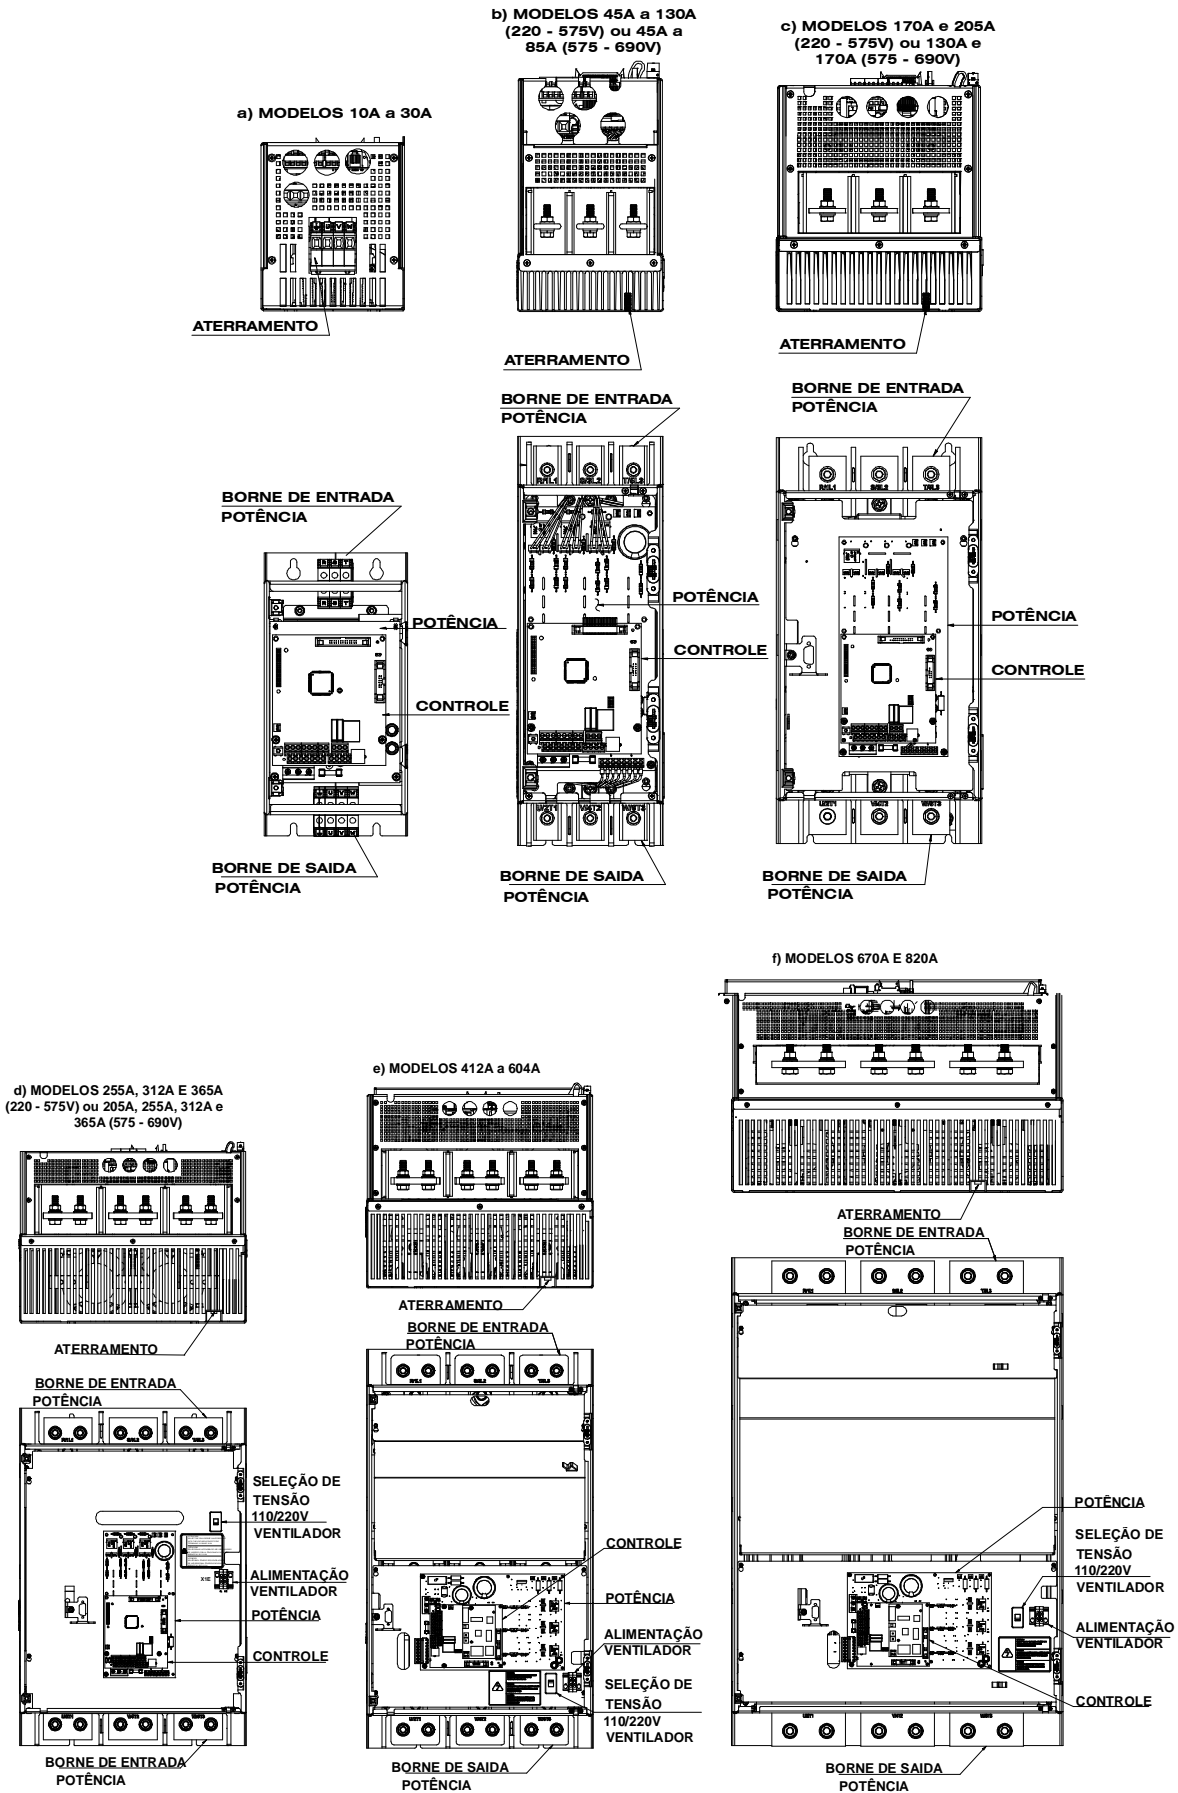


Figura 3.9 a) a f) - Localização das Conexões de Potência, Aterramento, Controle e Seleção da Tensão do Ventilador

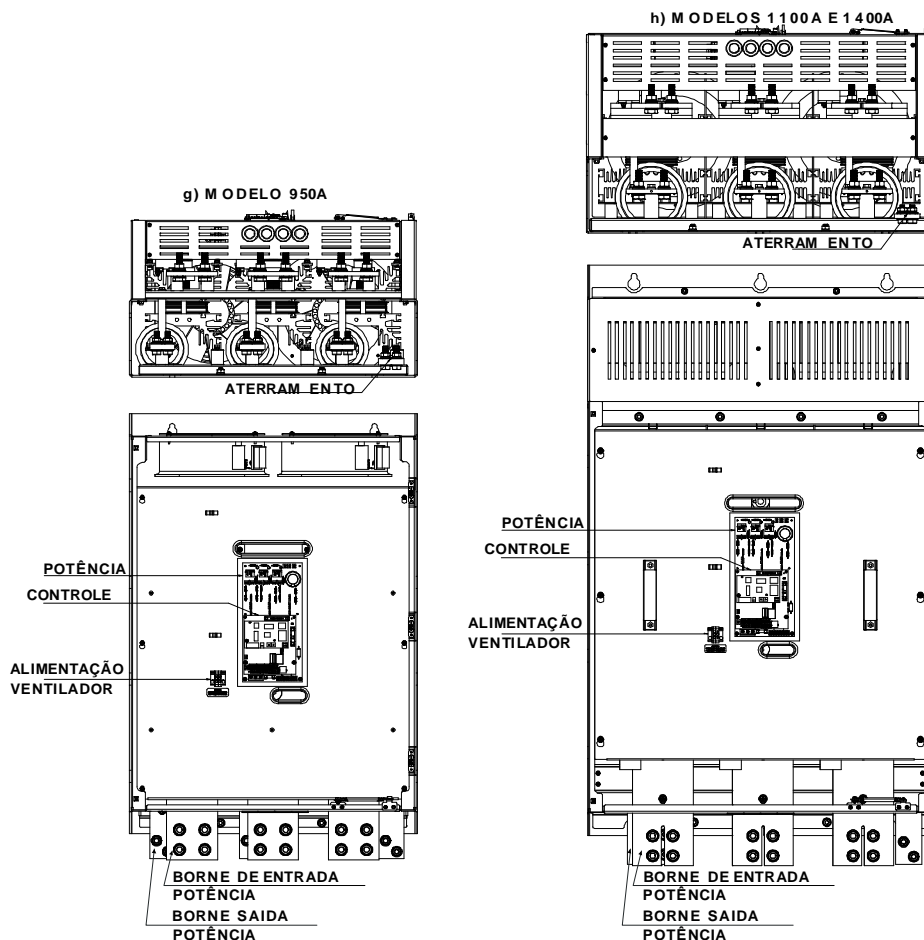


Figura 3.9 g) h) - Localização das Conexões de Potência, Aterramento, Controle e da Alimentação do Ventilador

3.2.3 Cabos da Potência e Aterramentos Sugeridos

As especificações descritas nas tabelas 3.6 e 3.7 são válidas somente para as seguintes condições:

- ☑ Cabos de cobre com isolamento de PVC 70°C, temperatura ambiente de 40°C, instalados em canaletas perfuradas verticais ou horizontais, com os cabos dispostos em camada única.
- ☑ Barramentos de cobre nu ou prateado com cantos arredondados de 1mm de raio, temperatura 80°C e temperatura ambiente de 40°C.

Obs.: Para ligação do contator de By-pass externo usar o mesmo cabo ou barramento utilizado na conexão do motor.



NOTA!

Para o correto dimensionamento dos cabos, levar em conta as condições de instalação, máxima queda de tensão permitida, e utilizar normas de instalações elétricas locais.

Modelo	Corrente 100% In (A)	Cabos (mm ²)	Barramento (mm x mm)	Cabos de Aterramento (mm ²)
SSW-06.0010	10	1,5	-	2,5
SSW-06.0016	16	2,5	-	4
SSW-06.0023	23	4	-	6
SSW-06.0030	30	6	-	6
SSW-06.0045	45	10	12 x 2	6
SSW-06.0060	60	16	12 x 2	10
SSW-06.0085	85	25	12 x 2	10
SSW-06.0130	130	50	20 x 3	25
SSW-06.0170	170	70	20 x 3	35
SSW-06.0205	205	95	20 x 3	50
SSW-06.0255	255	120	25 x 5	70
SSW-06.0312	312	185	25 x 5	95
SSW-06.0365	365	240	25 x 5	120
SSW-06.0412	412	240	30x5	120
SSW-06.0480	480	300	40x5	150
SSW-06.0604	604	2 x 185	40x5	150
SSW-06.0670	670	2 x 240	40x10	185
SSW-06.0820	820	2 x 300	40x10	240
SSW-06.0950	950	3 x 240	50x10	300
SSW-06.1100	1100	4 x 185	60x10	2 x 185
SSW-06.1400	1400	4 x 300	80x10	2 x 240

Tabela 3.6 - Recomendações de cabos e barramento para ligação padrão, conforme NBR 5410 e IEC 60092-352

Modelo	Corrente 100% In (A)	Cabos Rede (mm ²)	Barramento Rede (mm x mm)	Cabos Motor (mm ²)	Barramento Motor (mm x mm)	Cabos de Aterramento (mm ²)
SSW-06.0010	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0016	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0023	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0030	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0045	78	25	12 x 2	10	12 x 2	10
SSW-06.0060	104	35	20 x 3	16	12 x 2	10
SSW-06.0085	147	70	20 x 3	25	12 x 2	10
SSW-06.0130	225	95	20 x 3	50	20 x 3	25
SSW-06.0170	294	150	25 x 5	70	20 x 3	35
SSW-06.0205	355	185	25 x 5	95	20 x 3	50
SSW-06.0255	441	300	30 x 5	120	25 x 5	70
SSW-06.0312	540	400	40 x 5	185	25 x 5	95
SSW-06.0365	631	500	60 x 5	240	25 x 5	120
SSW-06.0412	713	2 x 240	40x10	240	30x5	120
SSW-06.0480	831	2 x 300	40x10	300	40x5	150
SSW-06.0604	1046	4 x 185	50x10	2 x 185	40x5	150
SSW-06.0670	1160	4 x 240	60x10	2 x 240	40x10	185
SSW-06.0820	1420	4 x 300	80x10	2 x 300	40x10	240
SSW-06.0950	1645	4 x 400	100x10	3 x 240	50x10	300
SSW-06.1100	1905	4 x 500	120x10	4 x 185	60x10	2 x 185
SSW-06.1400	2424	5 x 500	160x10	4 x 300	80x10	2 x 240

Tabela 3.7 - Recomendações de cabos e barramento para conexão dentro da ligação delta do motor, conforme NBR 5410 e IEC 60092-352

3.2.4 Conexão da Rede de Alimentação à Soft-Starter SSW-06



PERIGO!

A tensão de rede deve ser compatível com a tensão nominal da Soft-Starter SSW-06.



PERIGO!

Prever um equipamento para seccionamento da alimentação da Soft-Starter SSW-06. Este deve seccionar a rede de alimentação para a Soft-Starter SSW-06 quando necessário (por ex.: durante trabalhos de manutenção).



PERIGO!

Se uma chave isoladora ou contator for inserido na alimentação do motor nunca opere-os com o motor girando ou com a Soft-Starter SSW-06 habilitada.



ATENÇÃO!

Para tensões de 220-575V, o controle de sobretensões na rede que alimenta a Soft-Starter deve ser feito utilizando protetores de sobretensão com tensão de atuação de 680Vca (conexão fase-fase) e capacidade de absorção de energia de 40 joules (modelos de 10A a 205A) e 80 joules (modelos de 255A a 1400A).



NOTA!

Utilizar no mínimo as bitolas de fiação e os fusíveis recomendados nas tabelas 3.6, 3.7 e 3.9. O torque de aperto do conector é indicado na tabela 3.5. Use fiação de cobre (70°C) somente.

3.2.4.1 Capacidade de Corrente de Curto-Circuito da Rede de Alimentação

A Soft-Starter SSW-06 é adequada para ser utilizada num circuito capaz de fornecer no máximo a corrente (Arms simétricos) estabelecida para cada modelo e, tensão (V) respectiva de acordo com a tabela 3.8. Isso, quando protegida através de fusíveis ultra-rápidos. Para capacidades maiores, os fusíveis ultra rápidos utilizados, devem suportar e garantir a interrupção do curto-circuito.

Modelo	Ligação Padrão 220-575V (kA)	Dentro da ligação do delta motor 220-575V (kA)
SSW-06.0010	5	-
SSW-06.0016	5	-
SSW-06.0023	5	-
SSW-06.0030	5	-
SSW-06.0045	5	10
SSW-06.0060	5	10
SSW-06.0085	10	10
SSW-06.0130	10	18
SSW-06.0170	10	18
SSW-06.0205	10	18
SSW-06.0255	18	30
SSW-06.0312	18	30
SSW-06.0365	18	42
SSW-06.0412	30	42
SSW-06.0480	30	42
SSW-06.0604	42	85
SSW-06.0670	42	85
SSW-06.0820	85	85
SSW-06.0950	85	100
SSW-06.1100	85	100
SSW-06.1400	85	125

Tabela 3.8 - Máxima capacidade de corrente da fonte de alimentação

3.2.4.2 Fusíveis Recomendados

Os fusíveis a serem utilizados na entrada deverão ser do tipo ultra-rápido (U.R) com I^2t menor ou igual a 75% do valor do SCR indicado na tabela 3.9 (A^2s).

Estes fusíveis protegerão a SSW-06 em caso de curto-circuito. Também podem ser utilizados fusíveis normais, ao invés de U.R., os quais, protegerão a instalação contra curto-circuito, porém a SSW-06 não ficará protegida.

Modelo	Fusíveis WEG com certificação CE				Fusíveis com certificação UL e CE Flush End ou Bolted Connections		I ² t do SCR (kA ² s)
	Ligação Padrão In (A)	Código Material	Dentro da Ligação do Delta Motor In (A)	Código Material	Ligação Padrão In (A)	Dentro da Ligação do Delta Motor In (A)	
SSW-06.0010	40	10702117	-	-	50	-	0,72
SSW-06.0016	40	10702117	-	-	50	-	0,72
SSW-06.0023	80	10705995	-	-	80	-	4
SSW-06.0030	125	10707231	-	-	80	-	4
SSW-06.0045	125	10707231	200	10809133	125	125	10
SSW-06.0060	160	10701724	200	10809133	125	160	15
SSW-06.0085	250	10711445	400	10824053	200	315	80
SSW-06.0130	400	10815073	500	10833056	250	350	84
SSW-06.0170	630	10824110	710	10833591	450	500	245
SSW-06.0205	630	10824110	710	10833591	500	550	320
SSW-06.0255	710	10833591	2 x 400A	10831217	500	700	238
SSW-06.0312	710	10833591	3 x 315A	10823936	500	700	238
SSW-06.0365	710	10833591	2 x 500A	10833056	550	700	320
SSW-06.0412	1000	11393565	2 x 710A	10833591	700	1250	1452
SSW-06.0480	2 x 630A	10824110	2 x 1000A	11393565	900	1400	4250
SSW-06.0604	2 x 710A	11393547	2 x 1000A	11393565	900	1600	4250
SSW-06.0670	2 x 800A	10833726	3 x 800A	10833726	900	1600	4250
SSW-06.0820	2 x 900A	11393564	3 x 800A	10833726	1400	2000	4250
SSW-06.0950	2 x 1000A	11393565	3 x 900A	11393564	1600	2200	14000
SSW-06.1100	3 x 710A	11393547	3 x 1000A	11393565	1600	2500	14000
SSW-06.1400	3 x 900A	11393564	4 x 1000A	11393565	2000	3000	15125

Tabela 3.9 - Fusíveis recomendados

3.2.5 Conexão da Soft-Starter SSW-06 ao Motor



PERIGO!

Capacitores de correção do fator de potência nunca podem ser instalados na saída da Soft-Starter SSW-06 (U / 2T1, V / 4T2 e W / 6T3).



ATENÇÃO!

Para que as proteções baseadas na leitura e indicação de corrente funcionem corretamente, como por exemplo na proteção de sobrecarga, a corrente nominal do motor não deve ser inferior à 30% da corrente nominal da Soft-Starter SSW-06.

Não recomendamos a utilização de motores que funcionem em regime, com carga inferior a 50% da sua corrente nominal.



NOTA!

É necessário que as bitolas da fiação e os fusíveis utilizados sejam no mínimo os descritos nas tabelas 3.6, 3.7 e 3.9.

O torque de aperto do conector é apresentado na tabela 3.5. Utilizar somente fiação de cobre em 70°C.



NOTA!

A Soft-Starter SSW-06 possui proteção eletrônica de sobrecarga do motor, que deve ser ajustada de acordo com o motor específico. Quando diversos motores forem conectados a mesma Soft-Starter SSW-06 utilize relés de sobrecarga individuais para cada motor.

A Soft-Starter SSW-06 pode ser conectada ao motor de duas maneiras, estas são apresentadas nos itens 3.2.5.1 e 3.2.5.2.

3.2.5.1 Ligação Padrão da Soft-Starter SSW-06 ao Motor com Três Cabos (P150=0=Inativa)

A ligação padrão permite que a corrente de linha da Soft-Starter SSW-06 seja igual a corrente do motor.

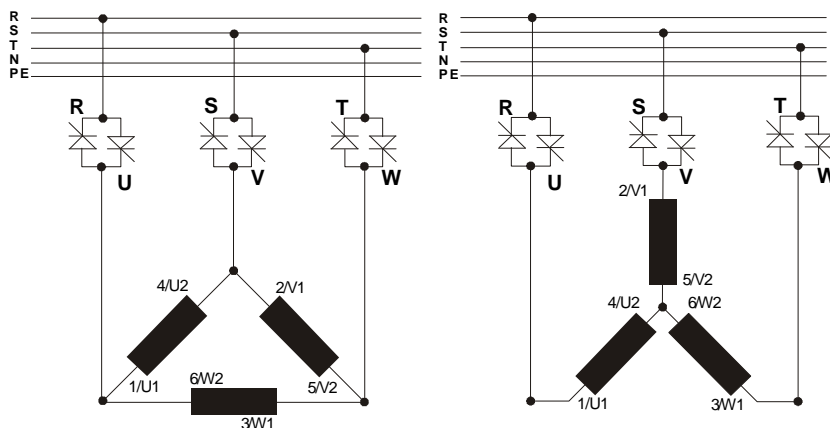


Figura 3.10 - Soft-Starter SSW-06 com ligação padrão

3.2.5.2 Ligação da Soft-Starter SSW-06 Dentro da Ligação Delta do Motor Seis Cabos (P150=1=Ativa)

Neste tipo de ligação a corrente de linha da Soft-Starter SSW-06, é igual a aproximadamente 58% da corrente nominal do motor.

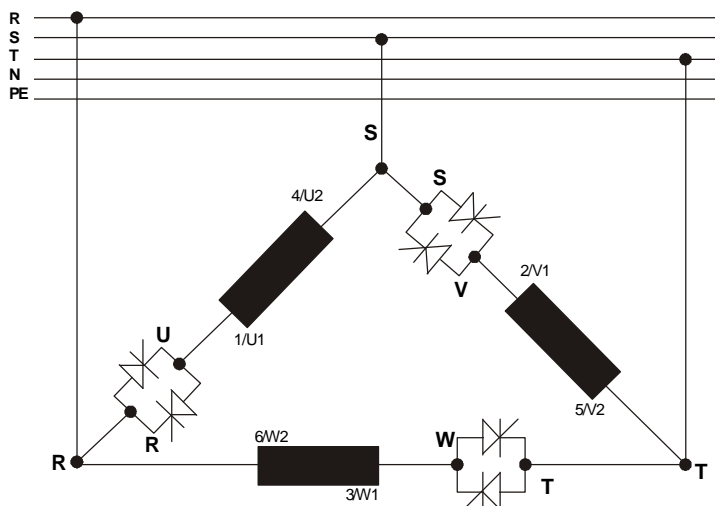


Figura 3.11 - Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor em delta

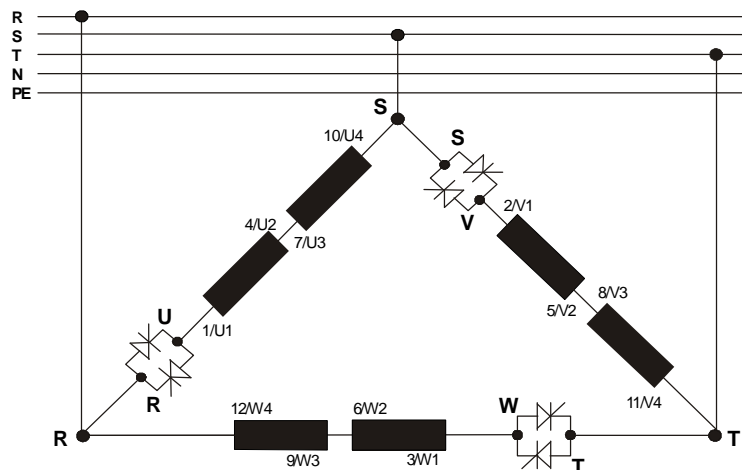


Figura 3.12 - Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor de duplo delta em série

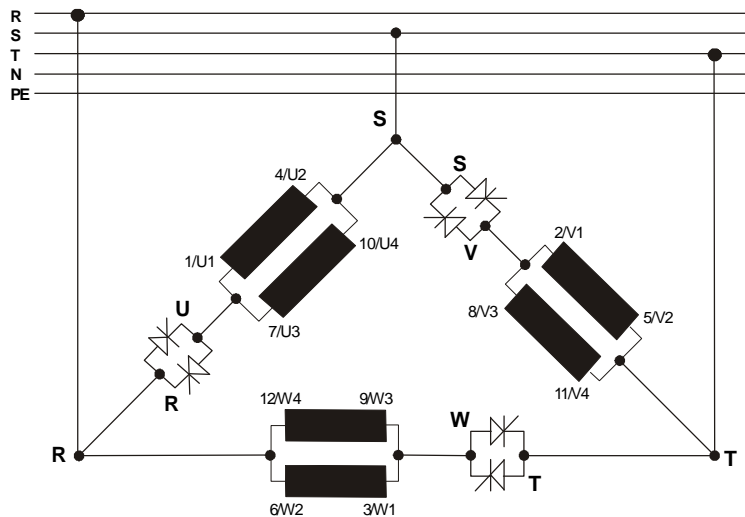


Figura 3.13 - Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor de duplo delta em paralelo



ATENÇÃO!

Para conexão dentro da ligação delta do motor, o motor deve possuir conexão delta na tensão desejada. A conexão dentro da ligação delta do motor não pode ser utilizada na tensão de 690V.



NOTAS!

- 1) Na conexão dentro da ligação delta do motor, os cabos de conexão da Soft-Starter SSW-06, a rede de alimentação, fusíveis e ou o contator de isolamento da rede, deverão suportar a corrente nominal do motor. Já os cabos de conexão do motor à Soft-Starter, e ou conexão do contator de By-pass externo, deverão suportar 58% da corrente nominal do motor.
- 2) Para este tipo de ligação também é sugerida a utilização de barramentos de cobre na conexão da Soft-Starter SSW-06 à rede de alimentação, devido as grandes correntes envolvidas e bitolas dos cabos.
- 3) Durante a partida do motor a relação de corrente do motor em relação a Soft-Starter é de 1,50. Porém, em tensão plena (após a partida do motor) a relação de corrente é de 1,73.



ATENÇÃO!

Muita atenção na conexão do motor à Soft-Starter SSW-06, respeite os esquemas de ligação mostrados nas figuras acima, conforme os tipos de enrolamentos do motor.

Se for necessário inverter o sentido de giro no motor, inverta apenas as conexões da Soft-Starter SSW-06 à rede de alimentação.

Mantenha a eletrônica desligada durante as trocas de conexões.



ATENÇÃO!

Não acione o motor com o conteúdo de P150 errado. Se este parâmetro for programado errado poderá danificar a Soft-Starter SSW-06.

P150	Ação
0 (Inativa)	Soft-Starter SSW-06 com ligação padrão ao motor
1 (Ativa)	Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor

Tabela 3.10 - Ligação da Soft-Starter ao motor

3.2.6 Conexões de Aterramento



PERIGO!

As Soft-Starter SSW-06 devem ser obrigatoriamente aterradas a um terra de proteção (PE). A conexão de aterramento deve seguir as normas locais. Utilize no mínimo a fiação com a bitola indicada na tabela 3.6. Conecte a uma haste de aterramento específica ou ao ponto de aterramento específico ou ao ponto de aterramento geral (resistência ≤ 10 ohms).



PERIGO!

A rede que alimenta a Soft-Starter SSW-06 deve ser solidamente aterrada.



ATENÇÃO!

As Soft-starters SSW-06 podem ser utilizadas em redes de alimentação aterradas do tipo TT ou TN (IEC) ou em redes do tipo IT desde que aterradas via uma impedância.



ATENÇÃO!

Não compartilhar a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes (ex.: motores de alta potência, máquinas de solda, etc.). Quando várias Soft-Starters SSW-06 forem utilizadas, observar a figura 3.14.

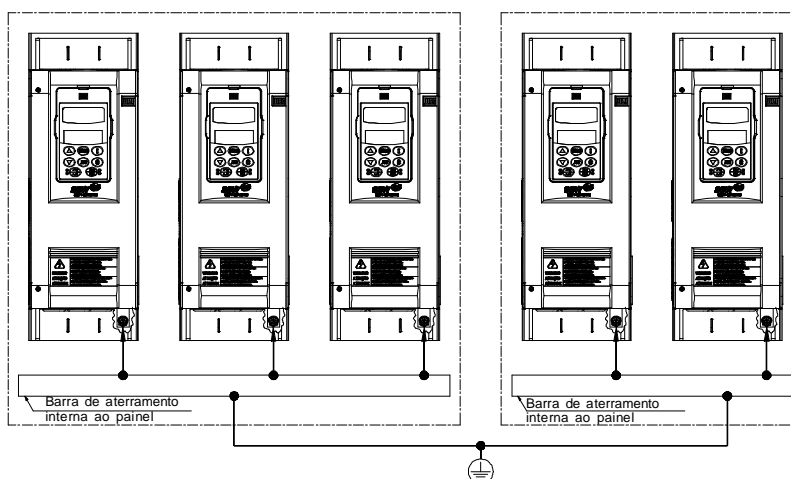


Figura 3.14 - Conexões de aterramento para mais de uma Soft-Starter SSW-06

EMI – Interferência Eletromagnética:

A Soft-Starter SSW-06 é desenvolvida para ser utilizada em sistemas industriais (Classe A), conforme a Norma EN60947-4-2. É necessário afastar os equipamentos e fiação sensíveis em 0,25m da Soft-Starter SSW-06 e dos cabos entre a Soft-Starter SSW-06 e o motor.

Exemplo: Fiação de CLPs, controladores de temperatura, cabos de termopar, etc.

Aterramento da Carcaça do Motor:

Sempre aterrar a carcaça do motor. Fazer o aterramento do motor no painel onde a Soft-Starter SSW-06 está instalada. A fiação de saída da Soft-Starter SSW-06 para o motor deve ser instalada separada da fiação de entrada da rede bem como da fiação de controle e sinal.

3.2.7 Conexões dos Ventiladores

Disponível nos modelos acima de 255A.
Nos modelos de 255A a 820A pode-se seleccionar também a tensão nominal dos ventiladores.
Nos modelos de 950A a 1400A a seleção de tensão é fixa, conforme especificação do produto, ver item 2.4.

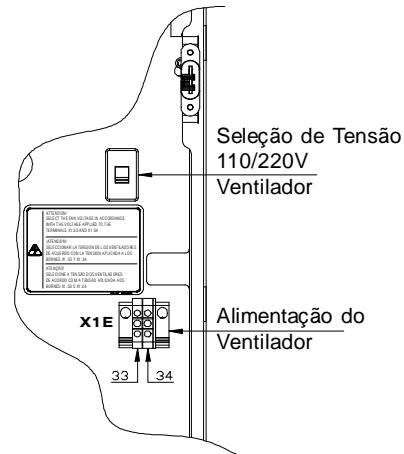


Figura 3.15 - Seleção das tensões nominais dos ventiladores

Conector X1E e pinos 33 e 34. Mais detalhes ver figura 3.16.

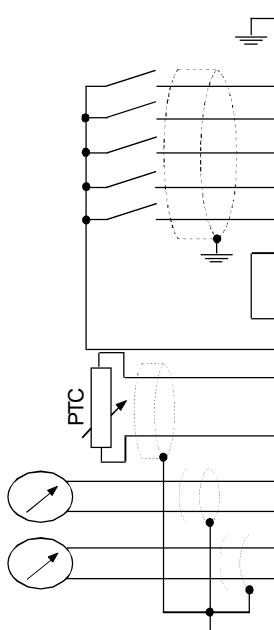


NOTA!

Nos modelos de 255A a 820A os ventiladores só acionam com temperatura nos dissipadores acima de 70°C.
Não esqueça de alimentar e seleccionar a tensão de alimentação dos ventiladores nos modelos maiores ou iguais a 255A.

3.2.8 Conexões de Sinal e Controle

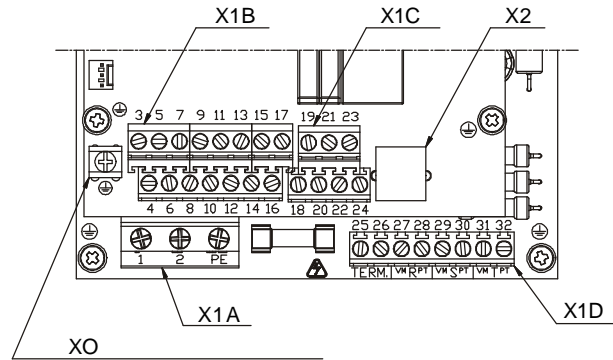
As conexões de sinal (saídas analógicas) e controle (entradas e saídas digitais) são feitas nos conectores dos cartões eletrônicos de controle: CCS6 e CPS61 para os modelos de 10A a 30A, CCS6 e CPS63 ou CPS66 para os modelos 45A a 365A e 950A a 1400A; CCS6 e CPS64 ou CPS65 para os modelos 412A a 820A.



Conector X1A		Descrição	Especificações
1	FASE	Alimentação da eletrônica	(110 a 230) Vca (-15% a +10%) ou (94 a 253) Vca Corrente de consumo: 280mA Máx.
2	NEUTRO		
PE	TERRA		
Conector X1B		Função padrão de fábrica	Especificações
3	DI1	Aciona/Desaciona o motor	5 entradas digitais isoladas Nível alto mínimo: 18Vcc Nível baixo máximo: 3Vcc Tensão máxima: 30Vcc Corrente de entrada: 11mA @ 24Vcc
4	DI2	Reset de erros	
5	DI3	Sem função	
6	DI4	Sem função	
7	DI5	Sem função	
8	COM	Ponto comum das entradas digitais	Utilizar apenas para as Entradas Digitais
9	COM	Ponto comum das entradas digitais	
10	DGND	Referência 0V da fonte 24Vcc	
11	24Vcc	Alimentação para entradas digitais	
12	PTCB	DI6 – Sem função	Atuação: 3k9Ω Release: 1k6Ω Resistência mínima: 100Ω PTCB referenciada ao DGND Através de resistor de 249Ω
13	PTCA	Entrada para termistor do motor	
14	AGND	Saída analógica 1 - Sem função	(0 a 10)V, RL 10k (carga máx.) resolução: 11bits
15	AO1		
16	AGND	Saída analógica 2 - Sem função	(0 a 20) mA ou (4 a 20) mA RL=500Ω/1%@10V Resolução: 11bits
17	AO2		
Conector X1C		Função padrão de fábrica	Especificações
18	RL1 NA	Saída relé – Em Funcionamento	Capacidade dos contatos: 1A 240Vca
19	RL1 NA		
20	RL2 NA	Saída relé – Tensão plena	
21	RL2 NA		
22	RL3 NA	Saída relé – Sem erro	
23	RL3 C		
24	RL3 NF		
Conector X1D		Descrição	Especificações
25	TERM.	Termostato de sobretemperatura	Conexão interna da Soft-Starter
26	TERM.		
27	TC 1/R VER	Transformador de corrente fase R	
28	TC 1/R PRET		
29	TC 2/S VER	Transformador de corrente fase S	
30	TC 2/S PRET		
31	TC 3/T VER	Transformador de corrente fase T	
32	TC 3/T PRET		
Conector X1E		Descrição	Especificações
33	FASE	Alimentação dos ventiladores (modelos apartir de 255A)	(104 a 127)Vca ou (207 a 253)Vca Corrente de consumo: ver tabela 3.4
34	NEUTRO		

Nota: NF = Contato Normalmente Fechado
NA = Contato Normalmente Aberto
C = Comum

Figura 3.16 - Descrição dos pinos dos conectores de controle



Pode ser utilizado p/ aterramento da blindagem dos cabos de sinal e controle

Figura 3.17 - Disposição dos conectores de controle

Na instalação da fiação de sinal e controle deve-se ter os seguintes cuidados:

- 1) As entradas digitais da SSW-06 possibilitam vários tipos de conexões elétricas. Podem ser alimentadas com a fonte auxiliar interna de +24Vcc utilizando o 0V como ponto comum ou o +24Vcc. Também podem ser alimentadas via fonte externa de +24Vcc, conexão com PLCs, utilizando o 0V como ponto comum ou o +24Vcc conforme a necessidade da aplicação:

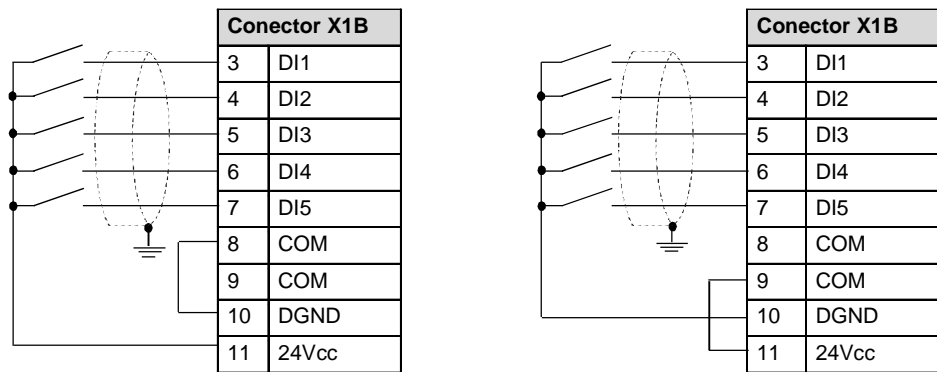


Figura 3.18 - Esquema de conexão das entradas digitais utilizando fonte auxiliar interna

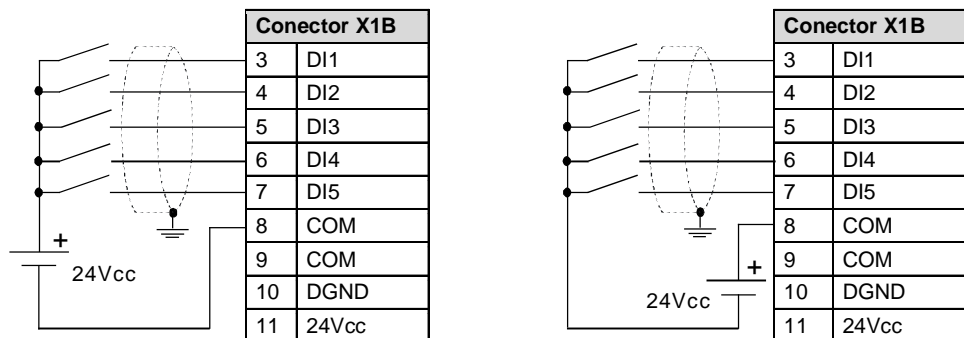


Figura 3.19 - Esquema de conexão das entradas digitais utilizando fonte externa



NOTAS!

- 1) A fonte de alimentação auxiliar da Soft-Starter SSW-06 de +24Vcc deve ser utilizada somente para alimentação das entradas digitais.
- 2) A Soft-Starter SSW-06 sai de fábrica com os pinos 8 e 10 do conector X1B ligados (*jumper* de fio).
- 3) Bitolas dos cabos (0,5 a 1,5)mm².
- 4) Torque máximo: 0,50N.m (4,50 lbf.in).

- 5) Fiações em X1B devem ser feitas com cabos blindados e separadas das demais fiações (potência, comando em 110V/220V, etc.), conforme a tabela 3.11.

Comprimento da fiação	Distância mínima de separação
≤ 30 m	≥ 10 cm
> 30 m	≥ 25 cm

Tabela 3.11 - Distâncias de separação entre fiações

Caso o cruzamento destes cabos com os demais seja inevitável o mesmo deve ser feito de forma perpendicular entre eles, mantendo-se um afastamento mínimo de 5cm neste ponto.

Conectar blindagem conforme abaixo:

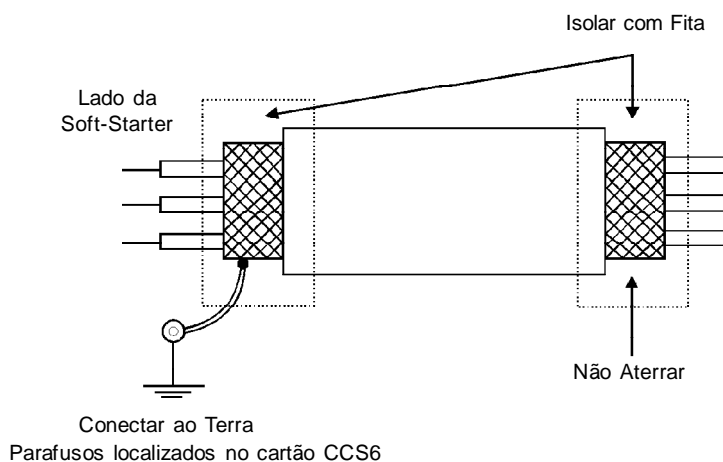


Figura 3.20 - Conexão blindagem

- 6) Para distâncias de fiação maiores que 50 metros é necessário o uso de isoladores galvânicos para os sinais X1B: 3...17.
- 7) Relés, contadores, solenóides ou bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos as Soft-Starters SSW-06 podem eventualmente gerar interferências no circuito de controle. Para eliminar este efeito, supressores RC devem ser conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos, no caso de alimentação CA, e diodos de roda-livre no caso de alimentação CC.
- 8) Quando uma HMI externa for utilizada (ver capítulo 9), deve-se ter o cuidado de separar o cabo que conecta ela à Soft-Starter SSW-06 dos demais cabos existentes na instalação de uma distância mínima de 10cm.

3.2.9 Conexão para Comunicação Serial RS-232, X2

Este conector serve para estabelecer a conexão de uma rede de comunicação padrão RS-232 entre a Soft-Starter SSW-06 e um microcomputador tipo PC e/ou um CLP. O protocolo de comunicação disponível é o Modbus-RTU. Mais detalhes ver Manual da Comunicação Serial da Soft-Starter SSW-06.

3.2.10 Conexão para o Cartão de Comunicação Serial Opcional, XC8

Neste conector pode-se colocar um cartão opcional de comunicação serial padrão RS-485 com isolamento galvânica ou USB. Mais detalhes ver Manual da Comunicação Serial da Soft-Starter SSW-06 e Capítulo 9.

3.2.11 Conexão para o Cartão de Comunicação Fieldbus, XC6

Neste conector pode-se colocar um cartão opcional de comunicação Fieldbus para Profibus DP ou DeviceNet. Mais detalhes ver Manual da Comunicação Profibus DP e DeviceNet da Soft-Starter SSW-06 e Capítulo 9.

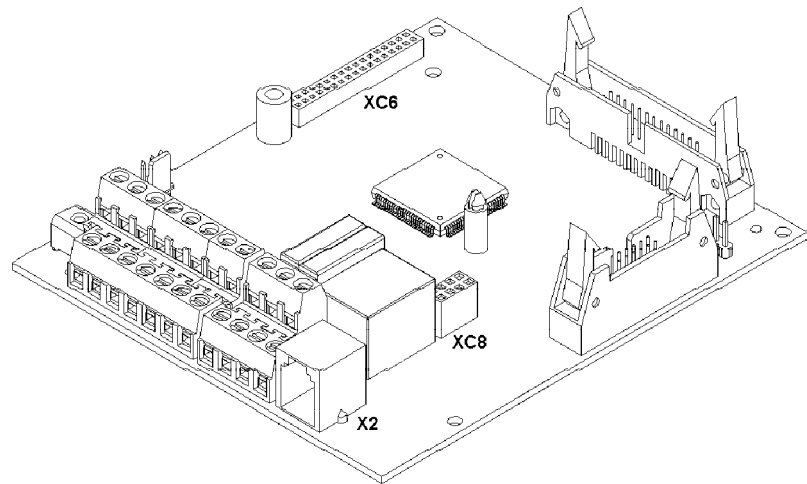


Figura 3.21 - Conector X2, XC6 e XC8

3.3 ACIONAMENTOS SUGESTIVOS

Neste item são apresentados alguns acionamentos sugestivos, os quais podem ser usados inteiramente ou em parte para montar o acionamento desejado.

As principais notas de advertência, para todos os acionamentos sugestivos, listados abaixo, estão relacionadas nos esquemas através dos seus respectivos números.



NOTAS!

- ① Para proteção de toda a instalação elétrica, requer-se o uso de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada. O emprego de fusíveis ultra-rápidos não são necessários para o funcionamento da Soft-Starter SSW-06, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção da SSW-06.
- ② O transformador "T1" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão da rede de alimentação e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores.
- ③ Na eventualidade de danos no circuito de potência da Soft-Starter SSW-06, que mantenham o motor acionado por curto-circuito, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator (K1) ou disjuntor (Q1) de isolamento da potência.
- ④ X1E (33 e 34) apenas está disponível nos modelos com ventilador.
- ⑤ Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termistores PTC (PTC na DI6) ou termostatos (erro externo nas DI4 a DI6).

- ⑥ Lembre-se que ao utilizar comando por entrada digital a dois fios (chave normalmente aberta com retenção) sempre que retornar a energia elétrica, após uma falta, o motor irá partir imediatamente se a chave permanecer fechada.
- ⑦ Em caso de manutenção, na Soft-Starter SSW-06 ou no motor, é necessário retirar os fusíveis de entrada ou seccionar a entrada de alimentação para garantir a completa desconexão do equipamento da rede de alimentação.
- ⑧ A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica.
- ⑨ Os contatores devem ser do mesmo modelo e suportar a corrente de partida do motor. Por segurança deve-se utilizar os contatos auxiliares para evitar que os dois contatores fechem ao mesmo tempo.
- ⑩ Use uma entrada digital programada como “Habilita Geral” para desacionar o motor sem a frenagem. Use uma entrada digital programada como “Sem Frenagem”, por segurança, com a possibilidade de se colocar um sensor de parada do motor e desabilitar a frenagem.
- ⑪ O uso de um contator de By-pass externo é opcional para os modelos de 950A a 1400A que não possuam contator de By-pass interno. Também pode ser recomendada a utilização, nos modelos com By-pass interno, para aplicações onde o motor possa apresentar rotor bloqueado frequentemente durante o regime pleno de funcionamento.
- ⑫ Quando for utilizado o contator de By-pass externo é necessária a colocação dos transformadores de corrente na saída de alimentação do motor, para que se mantenham as proteções e indicações de corrente. Os transformadores de corrente devem ser colocados nas suas corretas posições e sentido conforme indicado. Para maiores detalhes ver item 9.6.

3.3.1 Acionamento Sugestivo com Comandos por HMI e Contator de Isolação da Potência

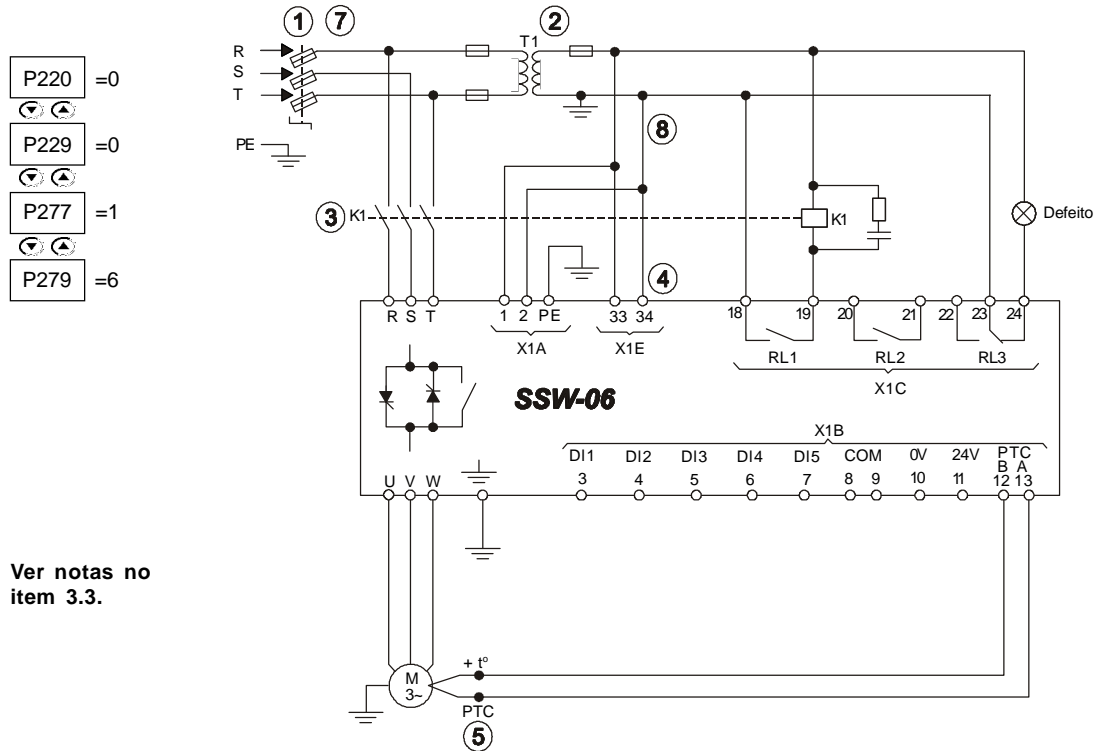


Figura 3.22 - Acionamento sugestivo com comandos por HMI e contator de isolação da potência

3.3.2 Acionamento Sugestivo com Comandos por HMI e Disjuntor de Isolação da Potência

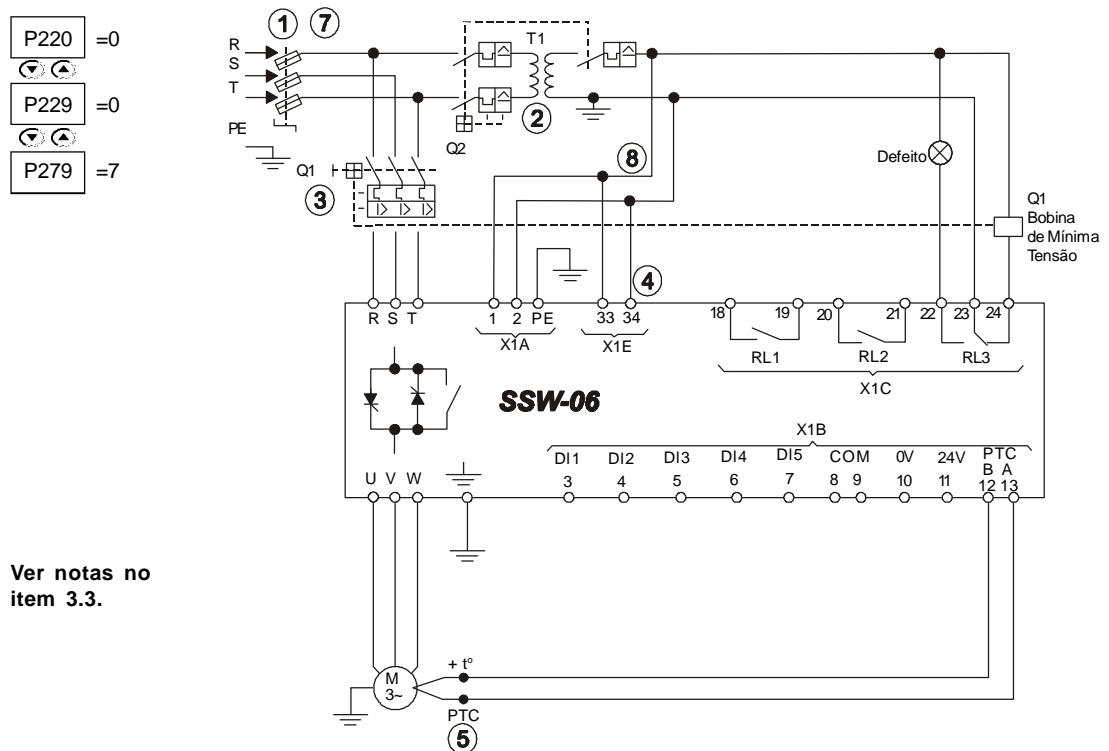


Figura 3.23 - Acionamento sugestivo com comandos por HMI e disjuntor de isolação da potência

3.3.3 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais a Dois Fios

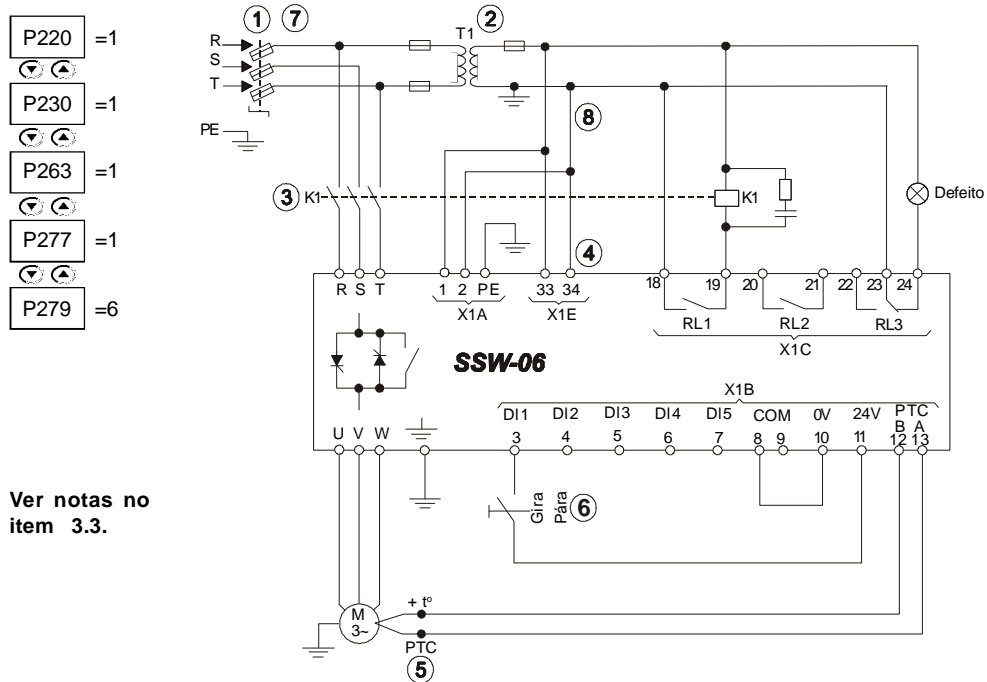


Figura 3.24 - Acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a dois fios

3.3.4 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais a Três Fios

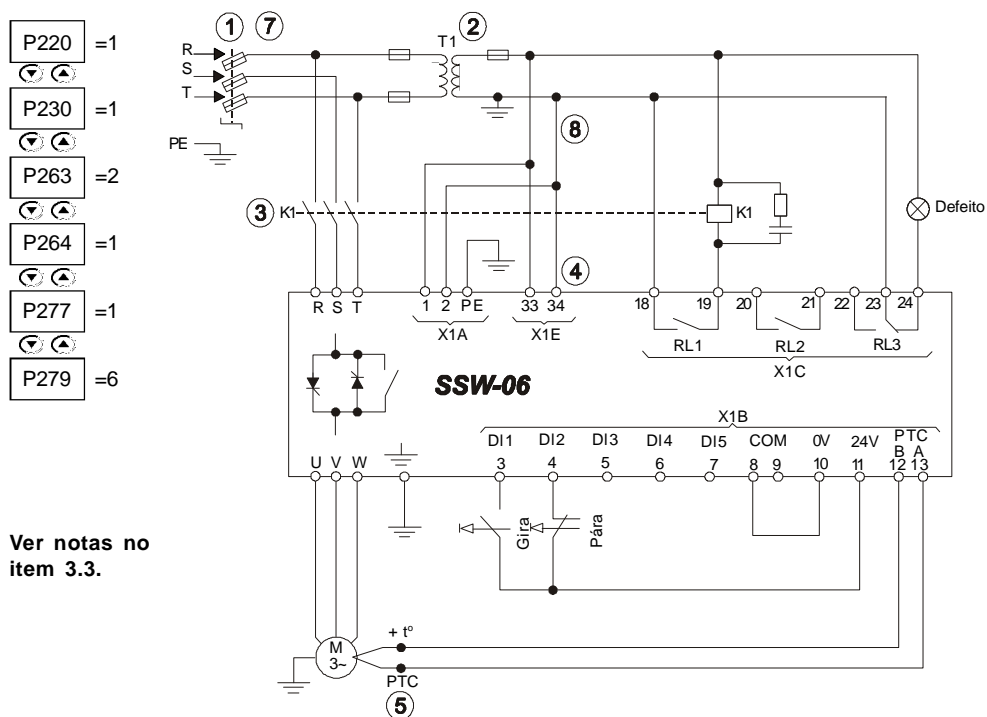


Figura 3.25 - Acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios

3.3.5 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais a Três Fios e Conexão Dentro do Delta do Motor com Seis Cabos

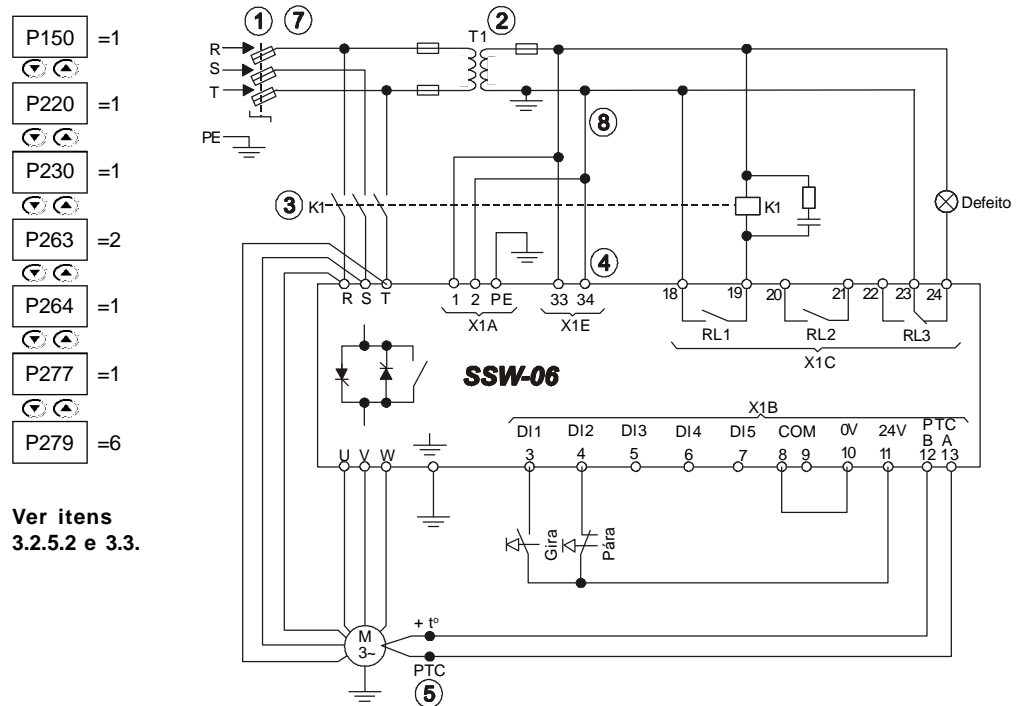


Figura 3.26 - Acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios, e conexão dentro do delta do motor com seis cabos

3.3.6 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais a Três Fios ou Serial

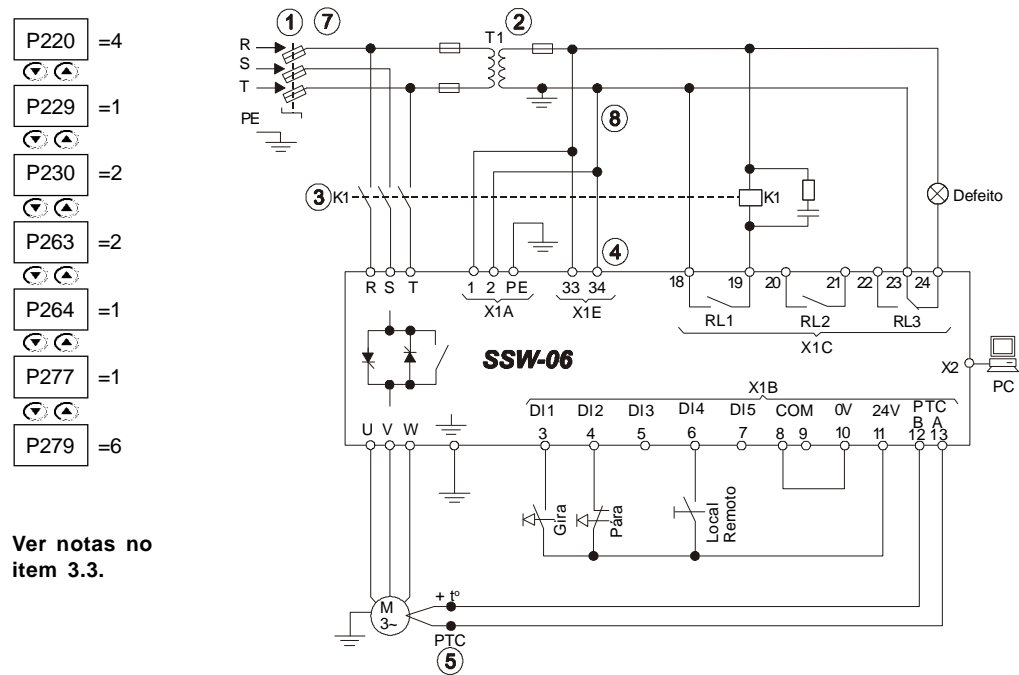


Figura 3.27 - Acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios ou serial

3.3.7 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais a Três Fios ou Fieldbus

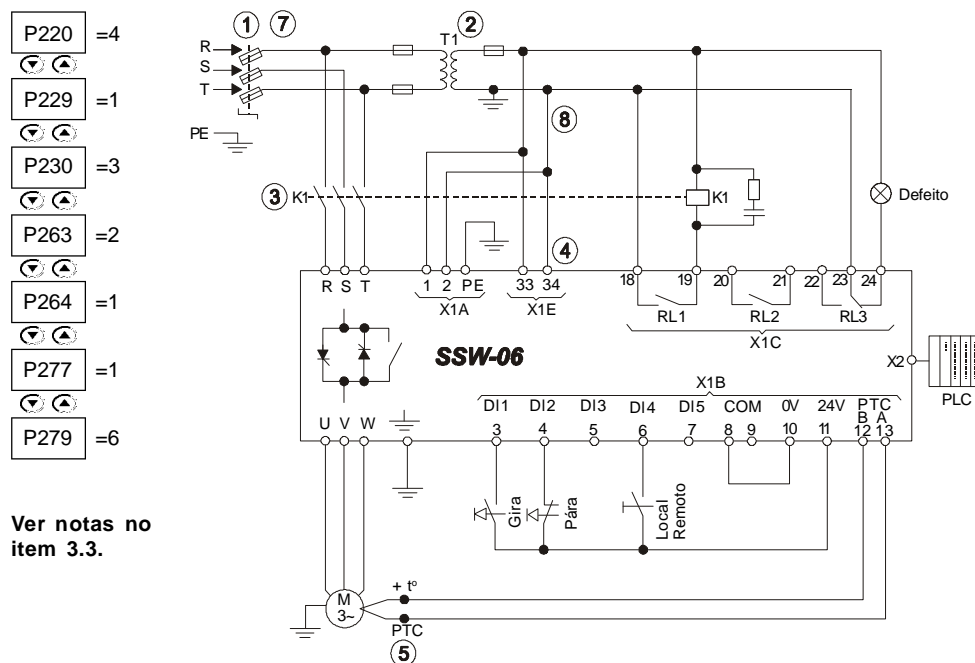


Figura 3.28 - Acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios ou Fieldbus

3.3.8 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Troca do Sentido de Giro

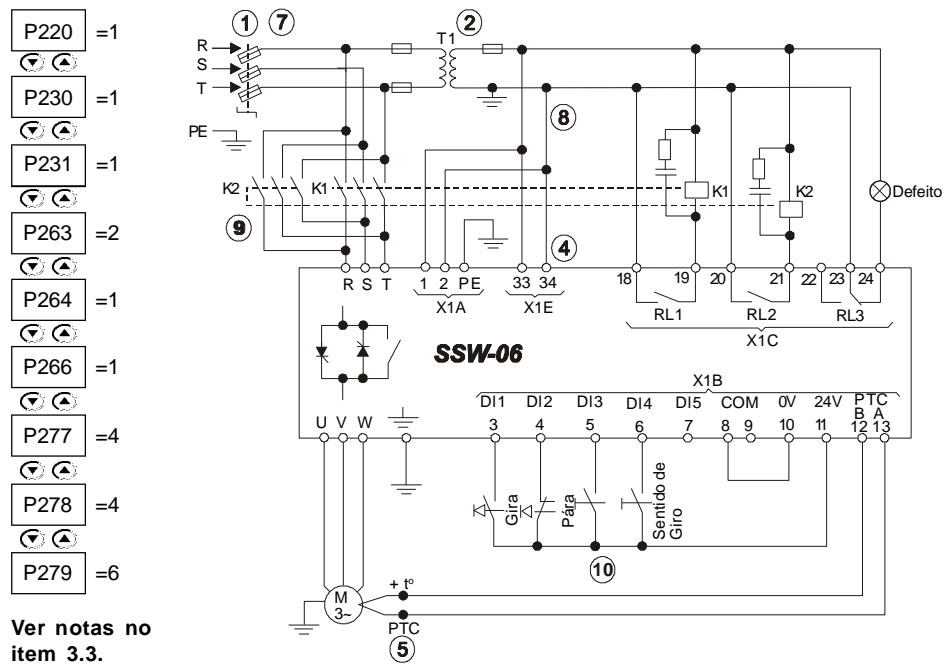


Figura 3.29 - Acionamento sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Troca do Sentido de Giro

3.3.9 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Frenagem por Reversão

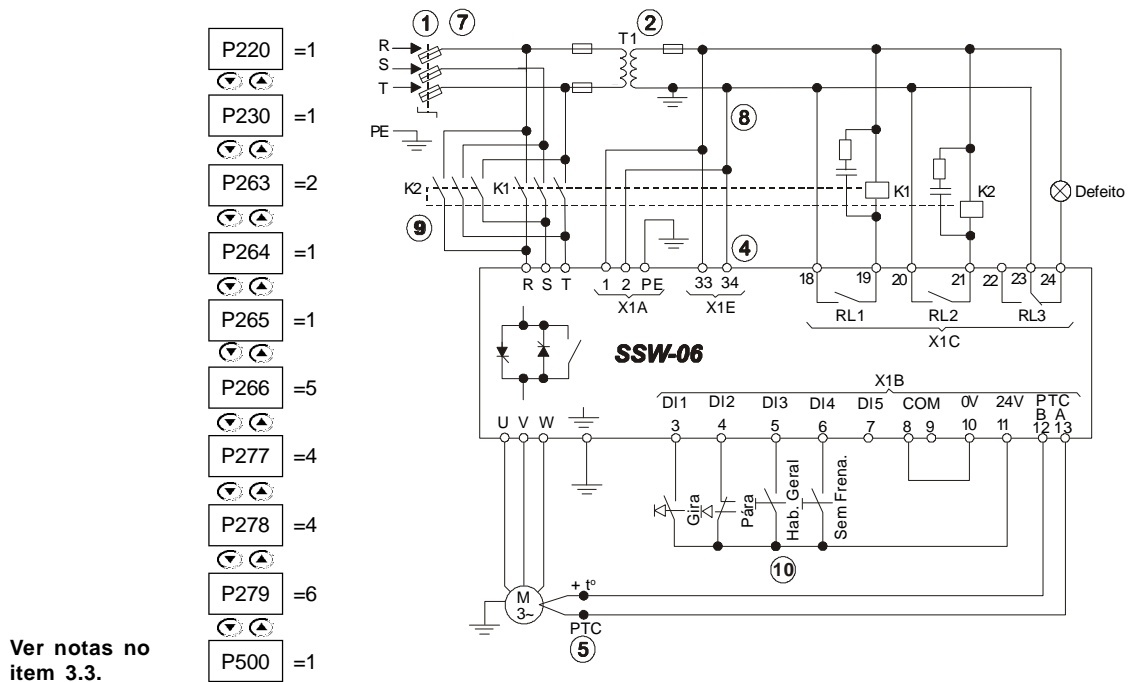


Figura 3.30 - Acionamento sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Frenagem por Reversão

3.3.10 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Frenagem Ótima

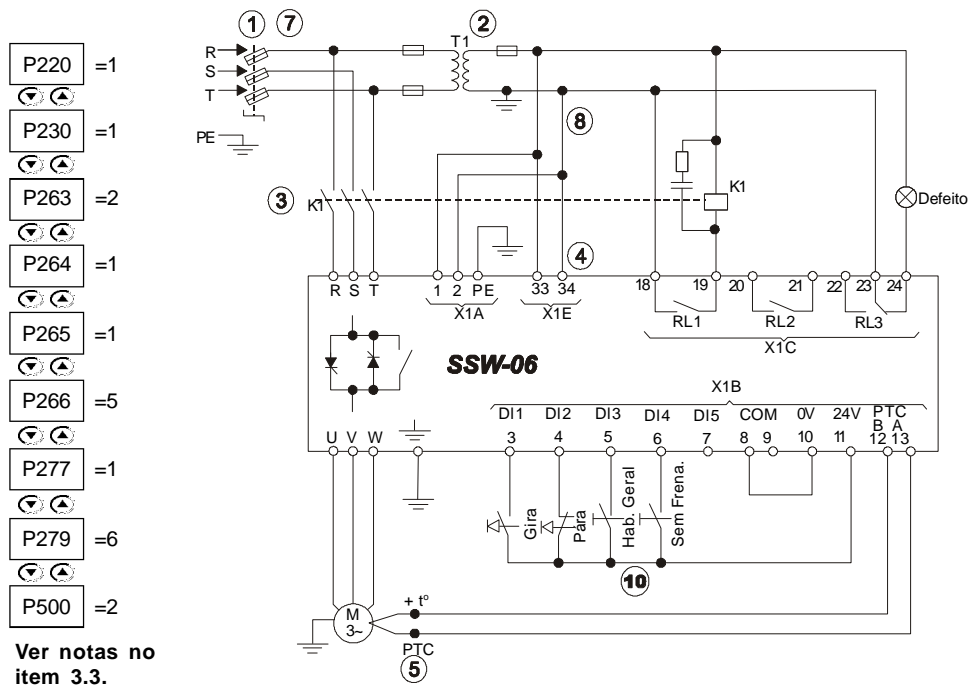


Figura 3.31 - Acionamento sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Frenagem Ótima

3.3.11 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Frenagem CC

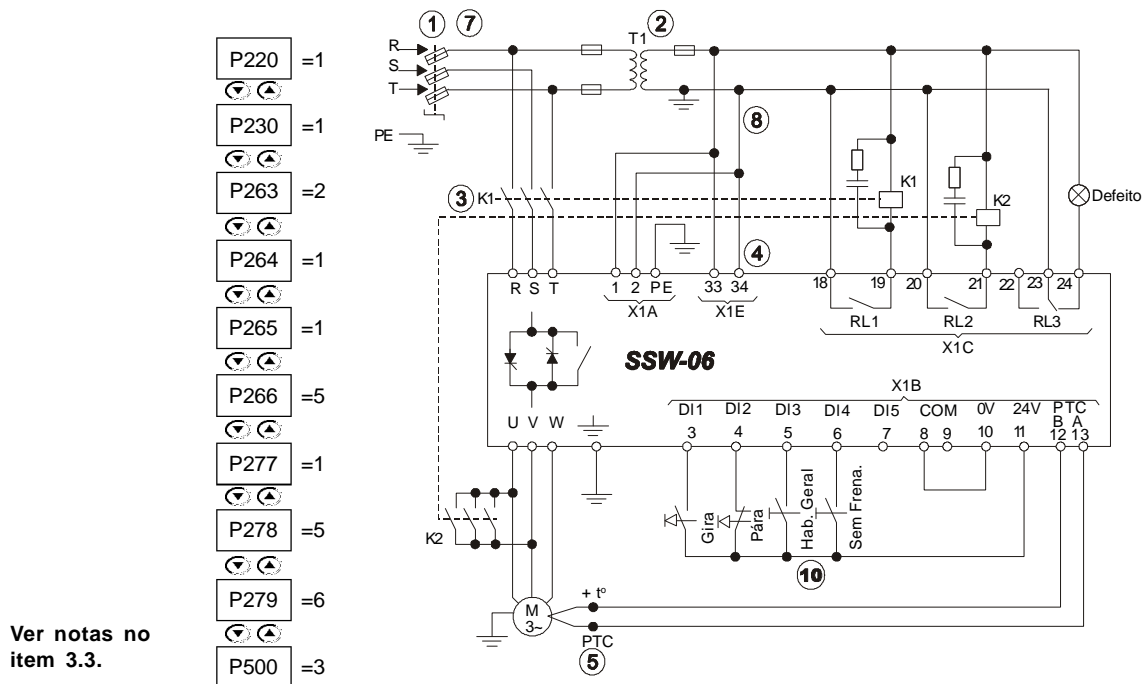


Figura 3.32 - Acionamento sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Frenagem CC

3.3.12 Acionamento Sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Contator de By-pass Externo

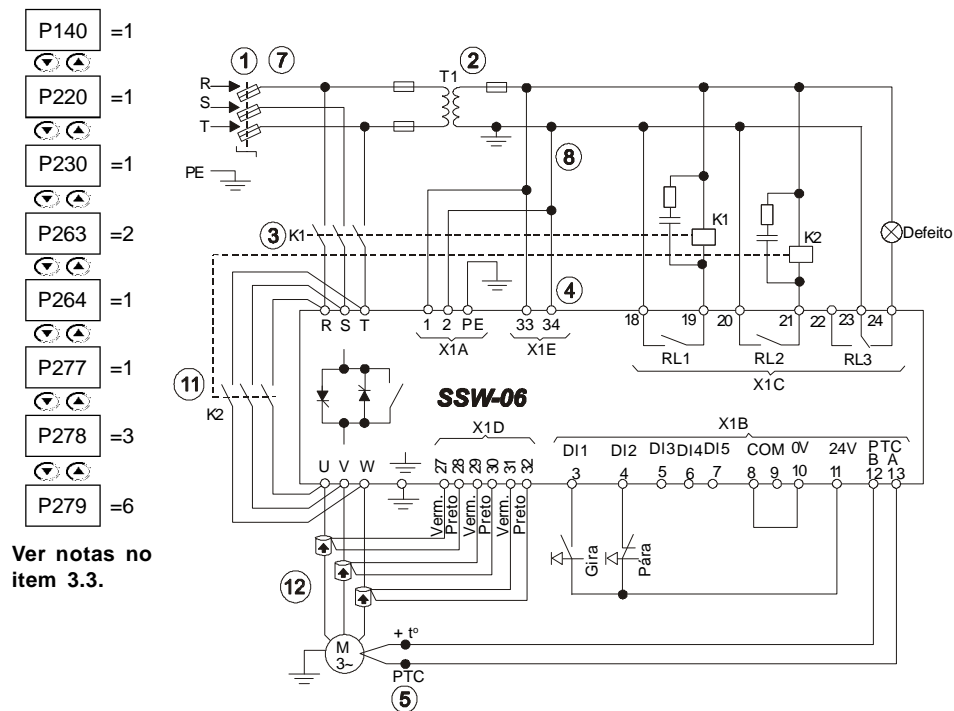

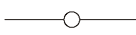
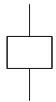


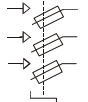




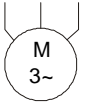



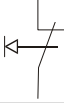
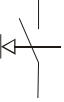
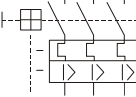


Figura 3.33 - Acionamento sugestivo com Comandos por Entradas Digitais e Contator de By-pass Externo

3.3.13 Simbologia

	Conexão elétrica entre dois sinais
	Bornes para conexão
	Bobina relé, contator
	Contato normalmente aberto
	Sinaleiro
	Seccionadora ou Disjuntor (abertura sob carga)
	Resistor
	Capacitor

	Fusível
	Tiristor/SCR
	Motor trifásico
	Botoeira de emergência
	Transformador
	Chave N.A. (com retenção)
	Botoeira push-button normalmente fechada
	Botoeira push-button normalmente aberta
	Disjuntor com bobina de mínima tensão

3.4 DIRETIVA EUROPÉIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

As Soft-Starters da série SSW-06 foram projetadas considerando todos os aspectos de segurança e de compatibilidade eletromagnética. As Soft-Starters SSW-06 não possuem nenhuma função intrínseca se não forem ligadas com outros componentes (por exemplo, com um motor). Por essa razão, o produto básico não possui marca CE para indicar a conformidade com a diretiva da compatibilidade eletromagnética.

O usuário final assume pessoalmente a responsabilidade pela compatibilidade eletromagnética da instalação completa. No entanto, quando for instalado conforme as recomendações descritas no manual do produto, incluindo as recomendações de instalação de compatibilidade eletromagnética a SSW-06 atende a todos os requisitos da diretiva de compatibilidade eletromagnética (2004/108/EC), conforme definido pela Norma de Produto EN60947-4-2 (2000) + A1 (2002)- "low-voltage switchgear and controlgear part 4.2: Ac Semiconductor Motor controllers and Starters" norma específica para acionamento.

A conformidade de toda a série da SSW-06 está baseada em testes de alguns modelos representativos. A Documentação Técnica de Construção (TCF) foi checada e aprovada por uma entidade competente.

3.4.1 Instalação

Para realizar a instalação da Soft-Starter(es) em conformidade com a norma EN60947-4-2 é necessário atender aos seguintes requisitos:

- 1) Os cabos utilizados para fiação de controle (entradas e saídas) e de sinal devem ser blindados ou instalados em eletrodutos (conduítes) metálicos ou em canaletas com atenuação equivalente.
- 2) É indispensável seguir as recomendações de aterramento apresentadas neste manual.
- 3) A Soft-Starter SSW-06 do modelo 10A a 1400A está classificada para utilização em "Classe A", uso individual e sem necessidade de filtros externos ou cabos de potência blindados.

Descrição das classes de emissão conduzida de acordo com a Norma EN60947-4-2 (2000) + A1 (2002):

- Classe B: ambiente residencial (*first environment*), distribuição irrestrita.
- Classe A: ambiente industrial (*second environment*), distribuição irrestrita.



NOTA!

A Declaração de Conformidade CE encontra-se disponível no site www.weg.net, ou no CD que pode acompanhar os produtos.

USO DA HMI

Este capítulo descreve a Interface Homem-Máquina (HMI) standard da Soft-Starter SSW-06 e a forma de usá-la, dando as seguintes informações:

- ☑ Descrição geral da HMI;
- ☑ Uso da HMI;
- ☑ Organização dos parâmetros da Soft-Starter SSW-06;
- ☑ Modo de alteração dos parâmetros (programação);
- ☑ Descrição das indicações de estado e das sinalizações.

4.1 DESCRIÇÃO DA INTERFACE HOMEM-MÁQUINA HMI-SSW06

A HMI standard da Soft-Starter SSW-06, contém um display de leds com 4 dígitos de 7 segmentos, um display de Cristal Líquido com 2 linhas de 16 caracteres alfanuméricos, 4 leds e 8 teclas. A figura 4.1 mostra uma vista frontal da HMI e indica a localização dos displays e dos leds de estado.

Funções do display de leds:

Mostra mensagens de erro e estado (ver Referência Rápida dos Parâmetros, Mensagens de Erro e Estado), o número do parâmetro ou seu conteúdo. O display unidade (mais à direita) indica a unidade da variável indicada.

- ☑ A → corrente
- ☑ U → tensão
- ☑ H → freqüência
- ☑ Nada → demais parâmetros



NOTA!

Quando a indicação for igual ou maior do que 1000 (A ou U), a unidade da variável deixará de ser indicada (ex.: 568.A, 999.A, 1000., 1023., etc.)



NOTA!

Quando a indicação for maior que 9999 (em A por exemplo) o algarismo correspondente à dezena de milhar não será visualizado (Ex.: 12345A será lido como 2345A). A indicação correta somente será visualizada no display LCD.

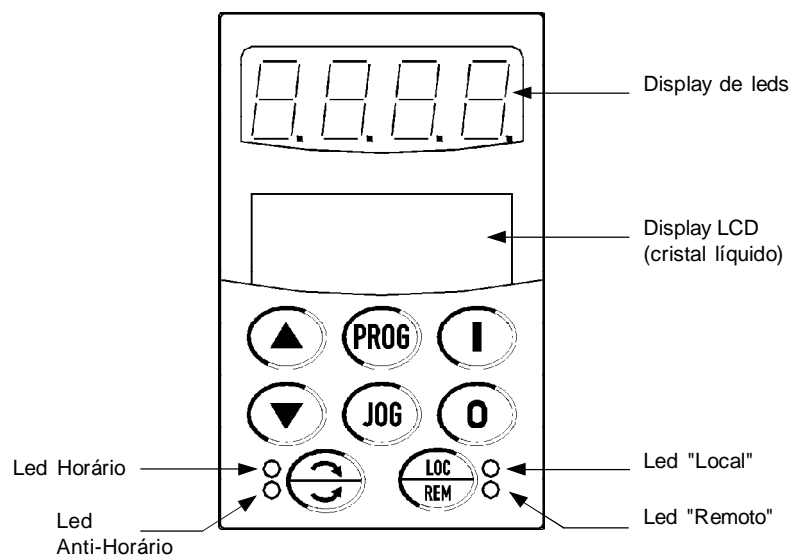


Figura 4.1 - HMI-SSW06

Funções do display LCD (cristal líquido):

Mostra o número do parâmetro e seu conteúdo simultaneamente, sem a necessidade de se pressionar a tecla **PROG**. Além disso, há uma breve descrição da função de cada parâmetro e são indicadas as unidades (A, Hz, V, s, %, etc.) dos mesmos quando for o caso. Também fornece uma breve descrição do erro ou estado da Soft-Starter.

Funções dos leds "Local" e "Remoto":

Soft-Starter no modo Local:

led verde aceso e led vermelho apagado.

Soft-Starter no modo Remoto:

led verde apagado e led vermelho aceso.

Funções dos leds de Sentido de Giro (Horário e Anti-Horário):

A indicação de sentido de giro funciona conforme a figura 4.2.

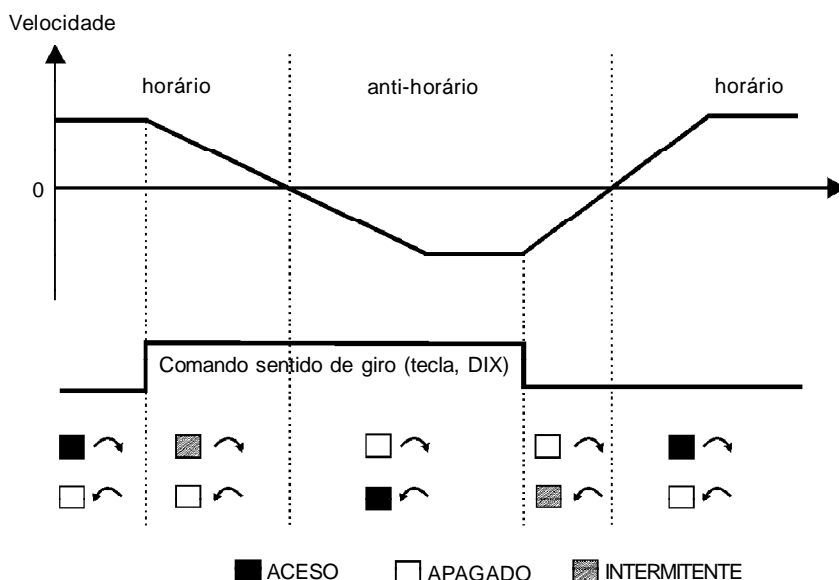



Figura 4.2 - Indicações dos leds de Sentido de Giro (Horário e Anti-Horário)

Operação das teclas da HMI:



Aciona o motor (partida).

Após o acionamento, a cada toque, comuta as indicações de acesso rápido (ver item 4.2.2) no display como indicado abaixo:



Desaciona o motor (parada).

Reseta a Soft-Starter após a ocorrência de erros.



Seleciona (comuta) display entre número do parâmetro e seu valor (posição/conteúdo).



Aumenta o número do parâmetro ou valor do parâmetro.



Diminui o número do parâmetro ou valor do parâmetro.



Inverte o sentido de rotação do motor comutando entre Horário e Anti-Horário.



Seleciona a origem dos comandos/referência entre LOCAL ou REMOTO.






Quando pressionada realiza a função JOG.
Se a Soft-Starter SSW-06 estiver desabilitada e com Habilita Geral ativado.

4.2 USO DA HMI

A HMI é uma interface simples que permite a operação e a programação da Soft-Starter SSW-06.

Ela apresenta as seguintes funções:

- Indicação do estado de operação da Soft-Starter SSW-06, bem como das variáveis principais;
- Indicação das falhas;
- Visualização e alteração dos parâmetros ajustáveis;
- Operação da Soft-Starter SSW-06 (teclas ,  e .

4.2.1 Uso da HMI para Operação da Soft-Starter SSW-06





Todas as funções relacionadas à operação da Soft-Starter SSW-06 (Aciona/Desaciona, Incrementa/Decrementa, Reversão, JOG, comuta situação Local/situação Remota) podem ser executadas através da HMI.

Para a programação standard de fábrica da Soft-Starter SSW-06, todas as teclas da HMI estão habilitadas quando o modo Local estiver selecionado. Estas funções podem ser também executadas, todas ou individualmente, por entradas digitais. Para tanto é necessária a programação dos parâmetros relacionados a estas funções e às entradas correspondentes.

Operação das teclas da HMI:



Quando programado (P220 = 2 ou 3), seleciona a origem dos comandos, comutando entre “Local” e “Remoto”.

Quando programados (P229 = 0 (tecla ,  → Situação “Local”) e/ou P230 = 0 (tecla ,  → Situação “Remoto”)).



Aciona o motor via rampa (motor acelera segundo rampa de aceleração e características da carga).



Desaciona o motor via rampa (motor desacelera segundo rampa de desaceleração e pára).
Reseta a Soft-Starter após ocorrência de erros (sempre ativo).



Altera o sentido de giro do motor.
Habilitado quando P220 = 2 (Teclado LOC), P229 = 0 (Teclas HMI), Modo Local, P231 = 1 (Via Contator) ou P231 = 2 (Apenas JOG).
Habilitado quando P220 = 3 (Teclado REM), P230 = 0 (Teclas HMI), Modo Remoto, P231 = 1 (Via Contator) ou P231 = 2 (Apenas JOG).


Quando P231 = 1 (Via Contator) altera o sentido de giro do motor via contator, se o contator estiver conectado à entrada de alimentação e P277 = 4 (Sentido de Giro K1) e P278 = 4 (Sentido de Giro K2).
Quando P231 = 2 (Apenas JOG) altera o sentido de giro do motor apenas para a função Jog. Não é necessário a utilização de contadores.

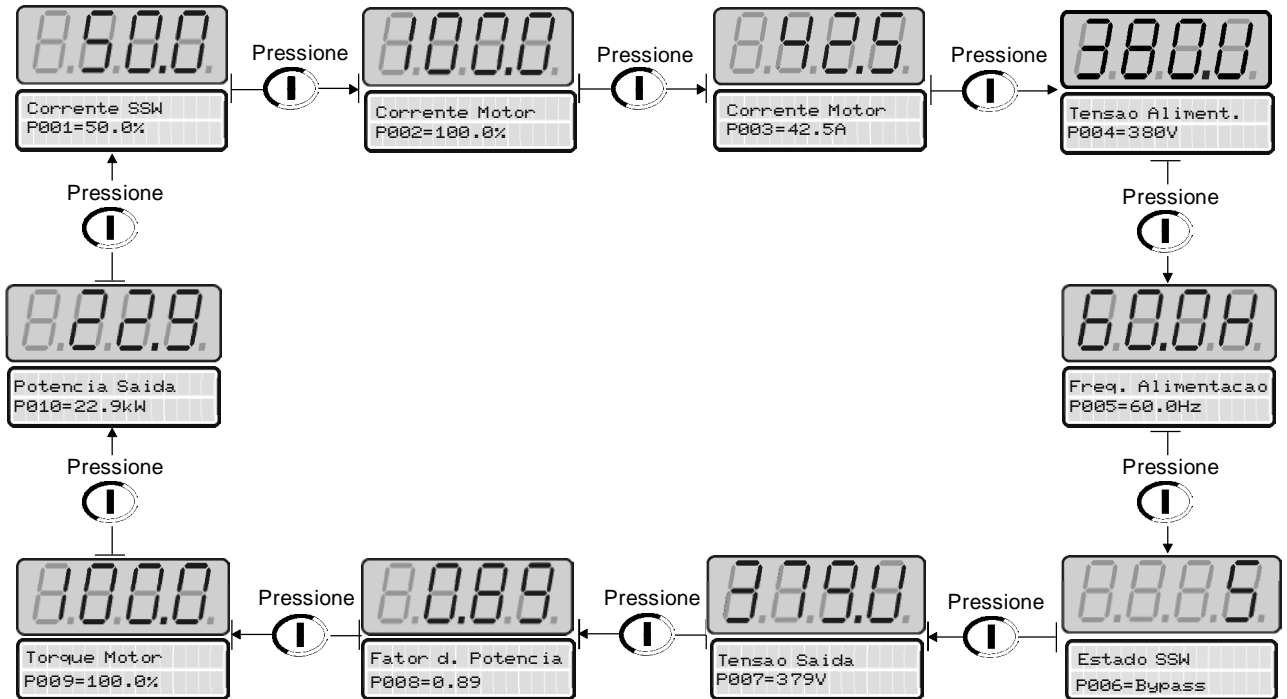


Habilitado quando P510 = 1 (Activo).
Quando a tecla Jog é pressionada, acelera o motor até a frequência de Jog, conforme o sentido de giro do motor. Quando a tecla é liberada o motor desacelera até parar.

O motor deve estar desabilitado e a Soft-Starter SSW-06 deve estar com Habilita Geral, ativo.

4.2.2 Sinalizações / Indicações nos Displays da HMI

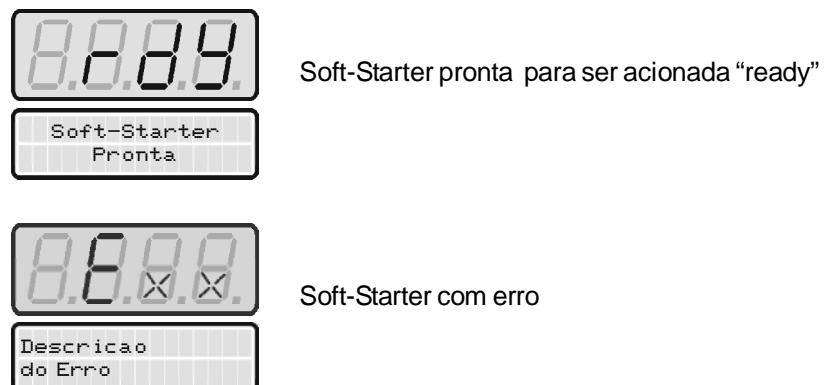
Os parâmetros P001 a P009 são parâmetros somente de leitura. O primeiro parâmetro visualizado quando a Soft-Starter é energizada pode ser programado através de P205. O usuário pode visualizar alguns parâmetros de leitura pressionando a tecla .




P205	Parâmetro a ser inicialmente mostrado nos displays
0	P001 (Corrente da Soft-Starter %In da Soft-Starter)
1	P002 (Corrente do Motor %In do Motor)
2	P003 (Corrente do Motor)
3	P004 (Tensão da Rede de Alimentação)
4	P005 (Frequência da Rede de Alimentação)
5	P006 (Estado da Soft-Starter)
6	P007 (Tensão na Saída)
7	P008 (Fator de Potência)
8	P009 (Torque do Motor %Tn do Motor)
9	P010 (Potência de Saída)


Tabela 4.1 - Parâmetro a ser inicialmente mostrado nos displays

Estado da Soft-Starter:





Soft-Starter com Alarme



Obs.: Estes estados são mostrados automaticamente no display, os demais estão no parâmetro P006, ver capítulo 6.

Display piscante de 7 segmentos

O display pisca nas seguintes situações:

- Tentativa de alteração de um parâmetro não permitido.
- Soft-Starter na situação de erro (ver tabela 8.1).


4.2.3 Visualização / Alteração de Parâmetros

Todos os ajustes na Soft-Starter são feitos através de parâmetros. Os parâmetros são indicados no display através da letra **P** seguida de um número:

Exemplo (P101):



101= Nº do Parâmetro




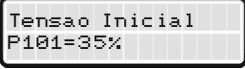


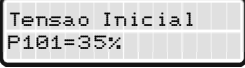




A cada parâmetro está associado um valor numérico (conteúdo do parâmetro), que corresponde a opção selecionada dentre os disponíveis para aquele parâmetro.

Os valores dos parâmetros definem a programação da Soft-Starter ou o valor de uma variável (ex.: corrente, frequência, tensão).

Para realizar a programação da Soft-Starter deve-se alterar o conteúdo do(s) parâmetro(s).

AÇÃO	DISPLAY HMI LED DISPLAY HMI LCD	DESCRIÇÃO
Pressionar	 	
Usar as teclas e	 	Localize o parâmetro desejado
Pressionar	 	Valor numérico associado ao parâmetro ⁽⁴⁾

AÇÃO	DISPLAY HMI LED DISPLAY HMI LCD	DESCRIÇÃO
Usar as teclas  e 	 	Ajuste o novo valor desejado ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
Pressionar 	 	(1) (2) (3)

- (1) Para os parâmetros que podem ser alterados com motor girando, a Soft-Starter passa a utilizar imediatamente o novo valor ajustado. Para os parâmetros que só podem ser alterados com motor parado, a Soft-Starter passa a utilizar o novo valor ajustado somente após pressionar a tecla  .
- (2) Pressionando a tecla  após o ajuste, o último valor ajustado é automaticamente gravado na memória não volátil da Soft-Starter, ficando retido até nova alteração.
- (3) Caso o valor ajustado no parâmetro torne funcionalmente incompatível com outro já programado ocorrerá o E24 - Erro de Programação.
Exemplo de programação:
Programar duas entradas digitais (Dlx) com a mesma função. Veja na tabela 4.2 a lista de incompatibilidade de programação que geram E24.
- (4) Para alterar o valor de um parâmetro é necessário ajustar antes P000= Valor da Senha. O Valor da senha para o padrão de fábrica é 5. Caso contrário só será possível visualizar os parâmetros mas não modificar.
Para mais detalhes ver descrição de P000 no capítulo 6.

E24 - Erro de programação

Dois ou mais parâmetros entre P266, P267, P268 iguais a 1 (Sentido de Giro)
Dois ou mais parâmetros entre P266, P267, P268 iguais a 2 (LOC/REM)
(P202 = 2 e P520 = 1) se tem pump control com kick start
(P202 = 3 e P520 = 1) se tem controle de torque com kick start
(P150 = 1 e P500 = 3) se tem frenagem CC com conexão dentro do delta do motor
(P643 > P642) reset do alarme da proteção da classe térmica maior que o set
(P950=1 e P089=0) SoftPLC habilitado sem que a CCS6 suporte
(P263=1 e P264=1 ou P265=5) se tem Gira/Pára por DI1 e Stop 3 Fios por DI2 ou DI3
(P263=1 e P264=4 ou P265=4) se tem Gira/Pára por DI1 e Start 3 Fios por DI2 ou DI3
(P263=1 e P264=3 ou P265=3) se tem mais de uma DI programada para Gira/Pára
(P263=2 e P264=4 ou P265=4) se tem mais de uma DI programada para Start 3 Fios
(P263=3 e P264=1 ou P265=5) se tem mais de uma DI programada para Stop 3 Fios
(P309≠0 e P951=1) se tem Cartão de Comunicação Fieldbus com Cartão de Expansão de IOs
(P265=6 e P231≠0) se tem Partida de Emergência com troca do Sentido de Giro
(P265=6 e P500≠0) se tem Partida de Emergência com algum método de frenagem
(P265=6 e P510=1) se tem Partida de Emergência com função JOG
(P309≠0 e P670≠0) se tem Cartão de Comunicação Fieldbus com Cartão de Entradas PT100
(P951≠0 e P670≠0) se tem Cartão de Expansão IOs com Cartão de Entradas PT100
(P674 > P673) reset do alarme da proteção térmica do canal 1 maior que o set
(P678 > P677) reset do alarme da proteção térmica do canal 2 maior que o set
(P682 > P681) reset do alarme da proteção térmica do canal 3 maior que o set
(P686 > P685) reset do alarme da proteção térmica do canal 4 maior que o set
(P690 > P689) reset do alarme da proteção térmica do canal 5 maior que o set

Tabela 4.2 - Incompatibilidade entre parâmetros - E24

ENERGIZAÇÃO / COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Este capítulo explica:

- Como verificar e preparar a Soft-Starter SSW-06 antes de energizar;
- Como energizar e verificar o sucesso da energização;
- Como operar a Soft-Starter SSW-06 quando estiver instalada segundo os acionamentos típicos (ver Instalação Elétrica).

5.1 PREPARAÇÃO PARA ENERGIZAÇÃO

A Soft-Starter SSW-06 já deve ter sido instalada de acordo com o Capítulo 3 - Instalação e Conexão. Caso o projeto de acionamento seja diferente dos acionamentos típicos sugeridos, os passos seguintes também podem ser seguidos.



PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de efetuar quaisquer conexões.

1) Verifique todas as conexões:

Verifique se as conexões de potência, aterramento e de controle estão corretas e firmes.

2) Limpe o interior da Soft-Starter SSW-06:

Retire todos os restos de materiais do interior da Soft-Starter SSW-06 ou acionamento.

3) Verifique a correta seleção de tensão:

Nos modelos de 255A a 820A a seleção da tensão de alimentação dos ventiladores está correta.

Nos modelos de 950A a 1400A deve ser verificado se a tensão de alimentação monofásica está condizente com a tensão dos ventiladores.

4) Verifique o motor:

Verifique as conexões do motor e se a corrente e tensão do motor estão de acordo com a Soft-Starter SSW-06.

5) Verifique qual o tipo de ligação da Soft-Starter SSW-06 ao motor:

Se a ligação a ser utilizada é a standard a três fios ou se a ligação da Soft-Starter SSW-06 é dentro da ligação delta do motor a 6 fios. Maiores detalhes no Capítulo 3.

6) Desacople mecanicamente o motor da carga:

Se o motor não pode ser desacoplado, tenha certeza que o giro em qualquer direção (horário/anti-horário) não cause danos à máquina ou riscos pessoais.

7) Feche as tampas da Soft-Starter SSW-06 ou acionamento.

5.2 PRIMEIRA ENERGIZAÇÃO (ajuste dos parâmetros necessários)

Após a preparação para energização a Soft-Starter SSW-06 pode ser energizada:

1) Verifique a tensão de alimentação:

Meça a tensão de rede e verifique se está dentro da faixa permitida (Tensão nominal -15% a + 10%).

2) Energize a alimentação da eletrônica.



NOTA!

Sempre energize a alimentação da eletrônica antes de energizar a potência e execute todos os ajustes descritos neste item.

3) Verifique o sucesso da energização:

Quando a Soft-Starter SSW-06 é energizada pela primeira vez ou quando o padrão de fábrica é carregado (P204 = 5) uma rotina de programação é iniciada.

Esta rotina solicita ao usuário que programe alguns parâmetros básicos referentes a Soft-Starter SSW-06 e ao Motor.

A seqüência desta rotina altera-se conforme o tipo de controle que for selecionado. Para mais detalhes sobre qual tipo de controle utilizar ver descrição P202 no capítulo 6.

A seqüência de parametrização para cada tipo de controle é apresentada na figura 5.1.



ATENÇÃO!

É essencial ter em mãos os dados de catálogo ou de placa do motor a ser utilizado. Estes dados são necessários para se fazer a correta programação dos parâmetros de proteção.

A Classe Térmica de proteção do motor deve ser programada para proteger o motor contra sobrecargas durante a partida e regime pleno de funcionamento. Detalhes sobre a programação da Classe Térmica ver descrição P640 no capítulo 6.

Nesta seqüência de ajuste de parâmetros estão apenas os principais parâmetros para aprendizagem do funcionamento da Soft-Starter SSW-06. Antes de colocá-la em regime pleno de funcionamento deve-se programar todos os parâmetros necessários para o perfeito funcionamento da Soft-Starter e proteção do motor.

4) Feche a seccionadora de entrada da potência.

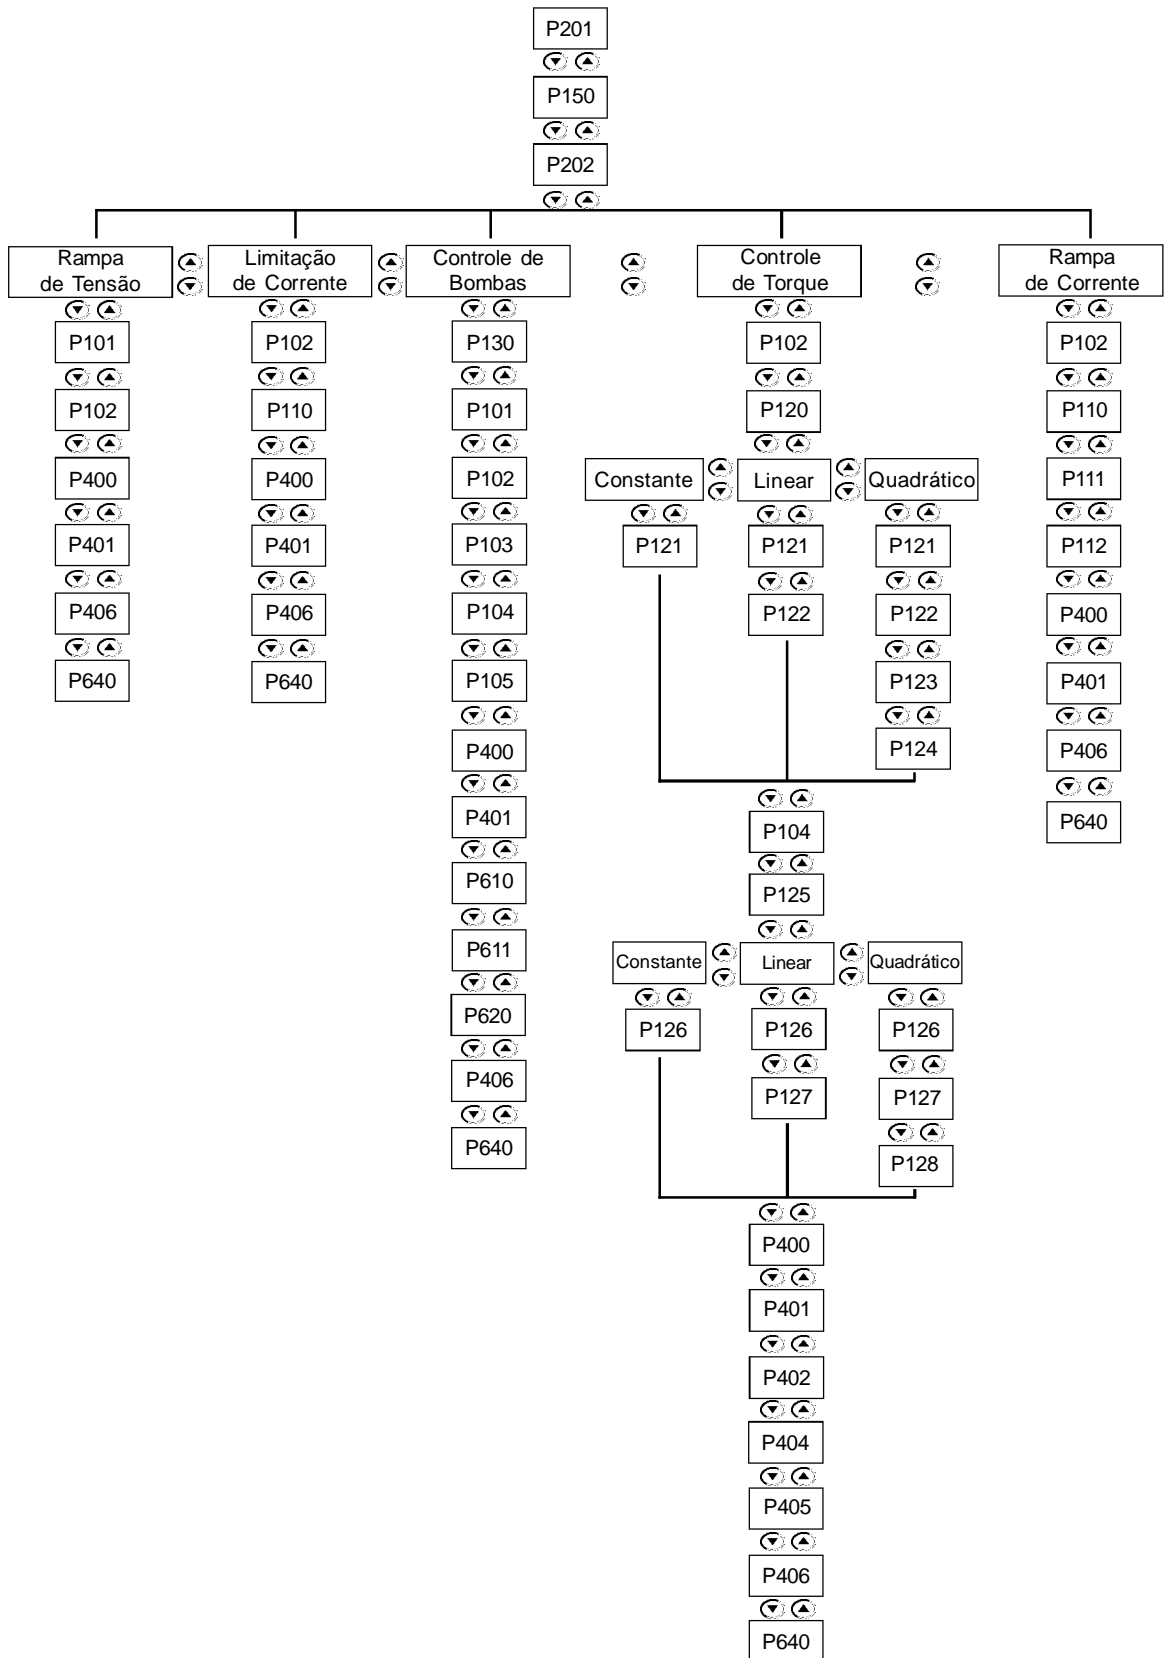


Figura 5.1 - Sequência de parâmetros na primeira energização

Descreve-se, a seguir, um exemplo da programação dos parâmetros solicitados por esta rotina.

Exemplo:

Soft-Starter SSW-06

SSW060130T2257PSZ

Motor

Motor Trifásico de Alto Rendimento Plus - 4 Pólos - 60Hz

Potência: 75 CV

Carcaça: 225S/M













Velocidade: 1770 rpm




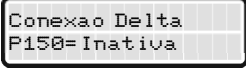


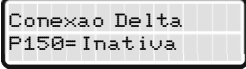


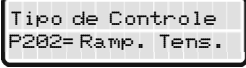


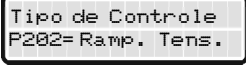



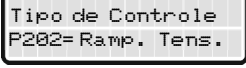


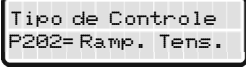


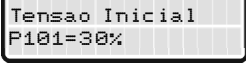


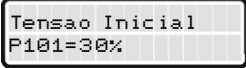



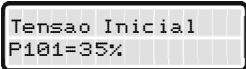
Corrente Nominal em 380V: 101 A



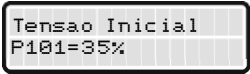















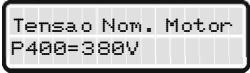


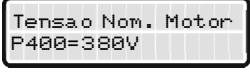



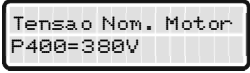


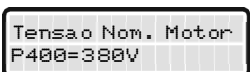
Fator de Serviço: 1.15










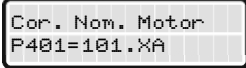


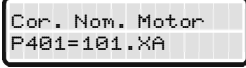


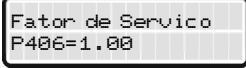






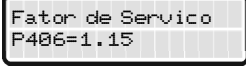


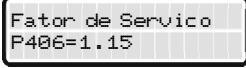
Tipo de partida






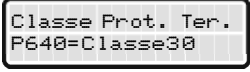



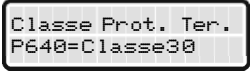


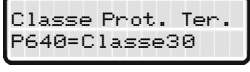


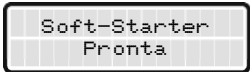
Partida por rampa de tensão

AÇÃO	DISPLAY HMI LED DISPLAY HMI LCD	DESCRIÇÃO
Após a energização, o display indicará esta mensagem		Seleção do idioma: 0=Português 1=English 2=Español 3=Deutsch
Pressionar  para entrar no modo de programação		Entra no modo de programação
Usar as teclas  e  para escolher o idioma		Idioma escolhido: Português (Mantido o valor já existente)
Pressionar  para salvar a opção escolhida e sair do modo de programação		Sai do modo de programação
Pressionar  para avançar para o próximo parâmetro		Tipo de conexão da Soft-Starter ao motor: 0=Inativa = standard 3 fios 1=Ativa = dentro do delta 6 fios
Pressionar  para entrar no modo de programação		Entra no modo de programação

AÇÃO	DISPLAY HMI LED DISPLAY HMI LCD	DESCRIÇÃO
Usar as teclas  e  para programar o Tipo de conexão da Soft-Starter ao motor	 	Tipo de conexão da Soft-Starter ao motor: standard 3 fios (Mantido o valor já existente)
Pressionar  para salvar a opção escolhida e sair do modo de programação	 	Sai do modo de programação
Pressionar  para avançar para o próximo parâmetro	 	Seleção do tipo de controle de partida: 0=Rampa de Tensão 1=Limitação de Corrente 2=Controle de Bombas 3=Controle de Torque 4=Rampa de Corrente
Pressionar  para entrar no modo de programação	 	Entra no modo de programação
Usar as teclas  e  para escolher o tipo de controle de partida	 	Tipo de controle de partida escolhido: Rampa de Tensão (Mantido o valor já existente)
Pressionar  para salvar a opção escolhida e sair do modo de programação	 	Sai do modo de programação
Pressionar  para avançar para o próximo parâmetro	 	Tensão inicial de partida por rampa de tensão: (25 a 90)%Un
Pressionar  para entrar no modo de programação	 	Entra no modo de programação
Usar as teclas  e  para escolher o valor de tensão inicial de partida	 	Tensão inicial escolhida: 35% Un (Conforme necessidade da carga)

AÇÃO	DISPLAY HMI LED DISPLAY HMI LCD	DESCRIÇÃO
Pressionar  para salvar a opção escolhida e sair do modo de programação	 	Sai do modo de programação
Pressionar  para avançar para o próximo parâmetro	 	Tempo da rampa de tensão: (1 a 999)s
Pressionar  para entrar no modo de programação	 	Entra no modo de programação
Usar as teclas  e  para escolher o tempo da rampa de tensão para a partida	 	Tempo da rampa de tensão da partida escolhido: 15s (Conforme necessidade da carga)
Pressionar  para salvar a opção escolhida e sair do modo de programação	 	Sai do modo de programação
Pressionar  para avançar para o próximo parâmetro	 	Tensão nominal do motor (Un): (0 a 999)V
Pressionar  para entrar no modo de programação	 	Entra no modo de programação
Usar as teclas  e  para escolher a tensão nominal do motor	 	Tensão nominal do motor escolhida: 380V (Conforme dados do motor)
Pressionar  para salvar a opção escolhida e sair do modo de programação	 	Sai do modo de programação

AÇÃO	DISPLAY HMI LED DISPLAY HMI LCD	DESCRIÇÃO
Pressionar  para avançar para o próximo parâmetro	 	Corrente nominal do motor (In): (0 a 1500)A
Pressionar  para entrar no modo de programação	 	Entra no modo de programação
Usar as teclas  e  para escolher a corrente nominal do motor	 	Corrente nominal do motor escolhida: 101A (Conforme dados do motor)
Pressionar  para salvar a opção escolhida e sair do modo de programação	 	Sai do modo de programação
Pressionar  para avançar para o próximo parâmetro	 	Fator de serviço do motor (F.S.): 0.00 a 1.50
Pressionar  para entrar no modo de programação	 	Entra no modo de programação
Usar as teclas  e  para escolher o F.S. do motor	 	F.S.do motor escolhida: 1.15 (Conforme dados do motor)
Pressionar  para salvar a opção escolhida e sair do modo de programação	 	Sai do modo de programação

AÇÃO	DISPLAY HMI LED DISPLAY HMI LCD	DESCRIÇÃO
Pressionar  para avançar para o próximo parâmetro	 	Classe de proteção térmica do motor: 0=Inativa 1=Classe 5 2=Classe 10 3=Classe 15 4= Classe 20 5= Classe 25 6= Classe 30 7= Classe 35 8= Classe 40 9= Classe 45
Pressionar  para entrar no modo de programação	 	Entra no modo de programação
Usar as teclas  e  para escolher a classe de proteção térmica do motor	 	Classe de proteção térmica do motor: 6= Classe 30 (Conforme dados do motor)
Pressionar  para salvar a opção escolhida e sair do modo de programação	 	Sai do modo de programação
Pressionar  para avançar para o próximo parâmetro		A Soft- Starter é resetada
	 	A Soft- Starter está pronta para operação

Abrir a seccionadora de entrada para desenergizar a Soft-Starter SSW-06.



NOTA!

Repetição da primeira energização:
 Caso se desejar repetir a rotina da primeira energização, ajustar o parâmetro P204 = 5 (carrega ajuste padrão de fábrica nos parâmetros) e na seqüência, seguir a rotina da primeira energização.

A rotina da primeira energização descrita acima ajusta automaticamente alguns parâmetros para o padrão de fábrica. Consultar o capítulo 6 para maiores detalhes.

5.3 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Este item descreve a colocação em funcionamento, com operação pela HMI.

Partida com rampa de tensão:

Este é o método mais comumente utilizado. Muito fácil de programar e ajustar. A Soft-Starter SSW-06 impõe a tensão sobre o motor sem nenhum tipo de realimentação de tensão ou corrente aplicada no motor.

Partida com limite de corrente:

O máximo nível de corrente é mantido durante a partida sendo ajustado de acordo com as necessidades da aplicação. Fácil de programar.

Partida com rampa de corrente:

O máximo nível de corrente também é limitado durante a partida, porém pode-se ajustar limites de correntes menores ou maiores para o início da partida.

Partida com controle de bombas:

Otimizada para proporcionar o torque necessário para partir e parar suavemente bombas hidráulicas centrífugas.

Partida com controle de torque:

A Soft-Starter SSW-06 possui um algoritmo de controle de torque de altíssimo desempenho e totalmente flexível para atender a necessidade de qualquer aplicação, tanto para partir como para parar o motor e sua carga.

Permite Controle de Torque com 1 ponto de ajuste, Controle de Torque com 2 pontos de ajuste e Controle de Torque com 3 pontos de ajuste.





















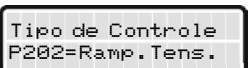


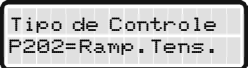



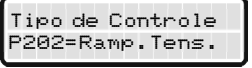


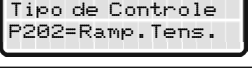





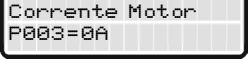
NOTA!








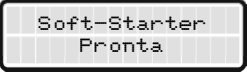










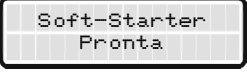
Sempre que alterar o conteúdo de P202 a Soft-Starter entrará em uma rotina de seqüência de ajustes conforme o tipo de controle selecionado. Detalhes consultar P202 no capítulo 6 e no capítulo 7.

A seqüência a seguir é válida para o Acionamento 1 (ver item 3.3.1). A Soft-Starter SSW-06 já deve ter sido instalada, a eletrônica, ventiladores e potência energizados, de acordo com o capítulo 3, e, realizada toda a seqüência de ajustes da primeira energização (item 5.2).

5.3.1 Colocação em Funcionamento - Operação pela HMI - Tipo de Controle: Rampa de Tensão

AÇÃO	DISPLAY HMI LED DISPLAY HMI LCD	DESCRIÇÃO
Energizar a Soft-Starter		Soft-Starter pronta para operar
Pressionar  . Manter pressionada a tecla  até atingir P000. A tecla  também poderá ser utilizada para atingir o parâmetro P000		Libera o acesso para alteração do conteúdo dos parâmetros. Com valores ajustados conforme o padrão de fábrica [P200 = 1 (Senha Ativa)] é necessário colocar P000 = 5 para alterar o conteúdo dos parâmetros

AÇÃO	DISPLAY HMI LED DISPLAY HMI LCD	DESCRIÇÃO
Pressionar  para entrar no modo de programação	 	Entra no modo de programação
Usar as teclas  e  para programar o valor da senha	 	Valor da senha (Padrão de Fábrica)
Pressionar  para salvar a opção escolhida e sair do modo de programação	 	Sai do modo de programação
Pressionar a tecla  até atingir P202. A tecla  também poderá ser utilizada para atingir o parâmetro P202	 	Este parâmetro define o Tipo de Controle 0=Rampa de Tensão 1=Limitação de Corrente 2=Controle de Bombas 3=Controle de Torque 4=Rampa de Corrente
Pressionar  para entrar no modo de programação	 	Entra no modo de programação
Usar as teclas  e  para programar o valor correto do Tipo de Controle	 	Tipo de controle de partida escolhido: Rampa de Tensão (Mantido o valor já existente)
Pressionar  para salvar a opção escolhida e sair do modo de programação	 	Sai do modo de programação
Pressionar  e manter até atingir P003	 	Corrente do motor (A)
Pressionar 	 	Este é um parâmetro de Leitura

AÇÃO	DISPLAY HMI LED DISPLAY HMI LCD	DESCRIÇÃO
Pressionar 	 	Motor acelera atingindo um alto valor de corrente
	 	Depois diminui até atingir um valor de corrente exigido pela carga
Pressionar 	 	Motor desacelera até parar pela inércia da carga
Pressionar 	 	Motor acelera atingindo um alto valor de corrente
	 	Depois diminui até atingir um valor de corrente exigido pela carga
Pressionar 	 	Soft-Starter passa a ser comandada via bornes (REMOTO). Motor desacelera até parar pela inércia da carga
Pressionar novamente 	 	Soft-Starter volta a ser comandada via teclas (LOCAL). Motor permanece parado



NOTAS!

Dicas e sugestões de ajustes de todos os tipos de controle e como utilizá-los ver Capítulo 7.

Para partir por rampa de tensão ver item 7.1.1.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PARÂMETROS

Este capítulo descreve detalhadamente todos os parâmetros da Soft-Starter SSW-06.







Para facilitar a descrição, os parâmetros foram agrupados por tipos:

Parâmetros de Leitura	Variáveis que podem ser visualizadas no display, mas não podem ser alteradas pelo usuário.
Parâmetros de Regulação	São os valores ajustáveis a serem utilizados pelas funções da Soft-Starter SSW-06.
Parâmetros de Configuração	Definem as características da Soft-Starter SSW-06, as funções a serem executadas, bem como as funções das entradas/saídas do cartão de controle.
Parâmetros do Motor	São os dados de catálogo ou de placa do motor.
Parâmetros das Funções Especiais	Inclui os parâmetros relacionados às funções especiais.
Parâmetros de Proteção	Inclui os parâmetros relacionados aos níveis e tempo de atuação das proteções do motor.





Convenções e definições utilizadas no texto a seguir:



- (1) Indica que o parâmetro só pode ser alterado com a Soft-Starter SSW-06 desacionada (motor parado).
- (2) Parâmetros não alterados quando programado no padrão de fábrica. (P204=5).


6.1 PARÂMETROS DE ACESSO E DE LEITURA - P000 a P099




Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P000 Parâmetro de Acesso/ Ajuste do Valor da Senha	0 a 999 [0] -	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Libera o acesso para alteração do conteúdo dos parâmetros. Com valores ajustados conforme o padrão de fábrica [P200= 1 (Senha Ativa)] é necessário colocar P000=5 para alterar o conteúdo dos parâmetros quando o valor da senha é igual a 5. <input checked="" type="checkbox"/> Programando P000 com a senha que libera o acesso para alteração do conteúdo dos parâmetros mais 1 (Senha+1), será obtido o acesso somente dos parâmetros com conteúdo diferente do ajuste de fábrica. <input checked="" type="checkbox"/> Para alterar a senha para outro valor (Senha 1) proceder da seguinte forma: <ol style="list-style-type: none"> (1) Colocar P000=5 (valor da senha atual) e P200= 0 (Senha Inativa). (2) Pressionar tecla . (3) Alterar P200 para 1 (Senha Ativa). (4) Pressionar novamente  : display mostra P000. (5) Pressionar novamente  : display mostra 5 (valor da última senha). (6) Utilizar teclas  e  para alterar para o valor desejado da nova senha (Senha 1). (7) Pressionar  : display mostra P000. A partir deste momento o valor ajustado no item acima passa a ser a nova senha (Senha 1). Portanto, para alterar o conteúdo dos parâmetros, será necessário colocar P000 = valor da nova senha ajustada (Senha 1).

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P001 Corrente da Soft- Starter SSW-06	0 a 999,9 [-] 0,1%	<input checked="" type="checkbox"/> Indica a corrente de saída da Soft- Starter SSW-06 em percentual da corrente nominal da Soft- Starter (%In da SSW-06). <input checked="" type="checkbox"/> Precisão de ± 2% para fundo de escala. (Fundo de escala é 5 x In da SSW-06).  NOTA! Quando usada a conexão dentro da ligação delta do motor (P150=1), a indicação do valor de corrente já será multiplicada por 1,73.
P002 Corrente do Motor	0 a 999,9 [-] 0,1%	<input checked="" type="checkbox"/> Indica a corrente de saída da Soft- Starter SSW-06 em percentual da corrente nominal do Motor (%In do motor). <input checked="" type="checkbox"/> Precisão de ± 2% para fundo de escala. (Fundo de escala é 5 x In da SSW-06).  NOTA! Quando usada a conexão dentro da ligação delta do motor (P150=1), a indicação do valor de corrente já será multiplicada por 1,73.
P003 Corrente do Motor	0 a 9999,9 [-] 0,1A	<input checked="" type="checkbox"/> Indica a corrente de saída da Soft- Starter SSW-06 em amperes (A). <input checked="" type="checkbox"/> Precisão de ± 2% para fundo de escala. (Fundo de escala é 5 x In da SSW-06).  NOTA! Quando usada a conexão dentro da ligação delta do motor (P150=1), a indicação do valor de corrente já será multiplicada por 1,73.
P004 Tensão da Rede de Alimentação	0 a 999 [-] 1V	<input checked="" type="checkbox"/> Indica a tensão True rms da média das três fases de entrada em Volts (V). <input checked="" type="checkbox"/> Precisão de ± 2V.  NOTA! A tensão será indicada apenas quando atingir um valor acima de 15V. Abaixo deste valor somente indicará 0 (zero).
P005 Frequência da Rede de Alimentação	0 a 99,9 [-] 0,1Hz	<input checked="" type="checkbox"/> Indica a frequência da rede de alimentação em Hertz (Hz). <input checked="" type="checkbox"/> Precisão de ± 5% da frequência nominal da rede de alimentação.  NOTA! Apenas indica frequência da rede quando houver uma tensão acima de 20V rms na alimentação da potência (R/ 1L1, S/ 3L2 e T/5L3).

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações																												
P006 Estado da Soft-Starter SSW-06	0 a 12 [-] 1	<p><input checked="" type="checkbox"/> Indica o estado atual da Soft-Starter SSW-06:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>P006</th> <th>Descrição do Estado da Soft-Starter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Pronta para acionar o motor</td></tr> <tr><td>1</td><td>Em teste inicial da rede de alimentação e do motor</td></tr> <tr><td>2</td><td>Com erro</td></tr> <tr><td>3</td><td>Em rampa de aceleração</td></tr> <tr><td>4</td><td>Em tensão plena</td></tr> <tr><td>5</td><td>Com contator de by-pass acionado</td></tr> <tr><td>6</td><td>Reservado</td></tr> <tr><td>7</td><td>Em rampa de desaceleração</td></tr> <tr><td>8</td><td>Em frenagem</td></tr> <tr><td>9</td><td>Em troca do sentido de giro</td></tr> <tr><td>10</td><td>Em Jog</td></tr> <tr><td>11</td><td>Em espera do tempo de P630</td></tr> <tr><td>12</td><td>Com o habilita geral desabilitado</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.1 - Estado da Soft-Starter</i></p>	P006	Descrição do Estado da Soft-Starter	0	Pronta para acionar o motor	1	Em teste inicial da rede de alimentação e do motor	2	Com erro	3	Em rampa de aceleração	4	Em tensão plena	5	Com contator de by-pass acionado	6	Reservado	7	Em rampa de desaceleração	8	Em frenagem	9	Em troca do sentido de giro	10	Em Jog	11	Em espera do tempo de P630	12	Com o habilita geral desabilitado
P006	Descrição do Estado da Soft-Starter																													
0	Pronta para acionar o motor																													
1	Em teste inicial da rede de alimentação e do motor																													
2	Com erro																													
3	Em rampa de aceleração																													
4	Em tensão plena																													
5	Com contator de by-pass acionado																													
6	Reservado																													
7	Em rampa de desaceleração																													
8	Em frenagem																													
9	Em troca do sentido de giro																													
10	Em Jog																													
11	Em espera do tempo de P630																													
12	Com o habilita geral desabilitado																													
P007 Tensão na Saída da Soft-Starter SSW-06	0 a 999 [-] 1V	<p><input checked="" type="checkbox"/> Indica a tensão True rms da média das três fases de saída da Soft-Starter SSW-06 em Volts (V).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Precisão de $\pm 2V$.</p> <p> NOTA! A tensão será indicada apenas quando atingir um valor acima de 15V. Abaixo deste valor somente indicará 0 (zero).</p>																												
P008 Fator de Potência	0 a 1,00 [-] -	<p><input checked="" type="checkbox"/> Indica o fator de potência do motor.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Precisão de $\pm 5\%$.</p> <p> NOTA! O fator de potência do motor apenas será indicado quando a corrente estiver acima de 20% da corrente nominal da SSW-06. Caso esta, estiver abaixo em 20% da corrente nominal da SSW-06, será indicado 0.00 (zero).</p>																												
P009 Torque do Motor	0 a 999,9 [-] 0,1%	<p><input checked="" type="checkbox"/> Indica o torque do motor em percentual do torque nominal do motor (% T_n do Motor).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A Soft-Starter SSW-06 possui um software de estimação do torque do motor que utiliza os mesmos princípios contidos nos Inversores de Freqüência WEG.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Este software de alta tecnologia possibilita indicar o torque muito próximo do real.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Precisão de $\pm 10\%$ T_n do Motor.</p> <p> ATENÇÃO! Informações referentes ao torque nominal do motor e máximo torque de partida do motor, encontram-se disponíveis no catálogo do fabricante.</p> <p> NOTA! Para que seja indicado o torque correto, em P009, todos os parâmetros relacionados ao motor, P400 a P406, devem estar corretamente programados conforme os dados contidos na placa do motor.</p>																												

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P010 Potência de Saída	0 a 6553,5 [-] 0,1kW	<input checked="" type="checkbox"/> Indica a potência ativa da média das três fases de saída da Soft-Starter SSW-06 em kilo Watts (kW).  NOTA! A potência de saída apenas será indicada quando a corrente estiver acima de 20% da corrente nominal da SSW-06. Caso esta, estiver abaixo de 20% da corrente nominal da SSW-06 será indicado 0 (zero).
P011 Potência Aparente de Saída	0 a 6553,5 [-] 0,1kVA	<input checked="" type="checkbox"/> Indica a potência aparente da média das três fases de saída da Soft-Starter SSW-06 em kilo Volts Ampère (kVA).
P012 Estado das Entradas Digitais DI1 a DI6	LCD=1,0 LED=0 a 255 [-] -	<input checked="" type="checkbox"/> Indica no display LCD da HMI o estado das 6 entradas digitais do cartão de controle (DI1 ... DI6) através dos números 0 (Inativa) e 1 (Ativa), na seguinte ordem: DI1, DI2,..., DI5, DI6. <input checked="" type="checkbox"/> Indica no display de LED da HMI o valor em decimal correspondente ao estado das 6 entradas digitais, sendo o estado de cada entrada considerado como um bit na seqüência especificada: Inativa=0 Ativa=1 O estado da DI1 representa o bit mais significativo. Os 2 bits menos significativos são sempre 0 (zero). Exemplo: DI1 = Ativa (+24V); DI4 = Ativa (+24V); DI2 = Inativa (0V); DI5 = Inativa (0V); DI3 = Inativa (0V); DI6 = Inativa (0V). O que equivale à seqüência de bits: 10010000 Em decimal corresponde a 144. A indicação na HMI portanto será a seguinte: 
P013 Estado das Saídas Digitais RL1 a RL3	LCD=1,0 LED=0 a 255 [-] -	<input checked="" type="checkbox"/> Indica no display LCD da HMI o estado das 3 saídas à relé do cartão de controle, através dos números 0 (Inativa) e 1 (Ativa) na seguinte ordem: RL1, RL2, RL3. <input checked="" type="checkbox"/> Indica no display de LED da HMI o valor em decimal correspondente ao estado das 3 saídas digitais, sendo o estado de cada saída considerado como um bit na seqüência especificada: Inativa=0 Ativa=1 O estado da RL1- representa o bit mais significativo. Os 5 bits menos significativos são sempre 0 (zero).

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
		<p>Exemplo: RL1=Ativa; RL2=Inativa; RL3=Ativa O que equivale à seqüência de bits: 10100000 Em decimal corresponde a 160. A indicação na HMI portanto será a seguinte:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
P014 Último Erro Ocorrido	0 a 99 [-] -	<input checked="" type="checkbox"/> Indicam respectivamente os códigos dos últimos erros ocorridos. <input checked="" type="checkbox"/> Sistemática de registro: Exy → P014 → P015 → P016 → P017 → P018 → P019
P015 Segundo Erro Ocorrido	0 a 99 [-] -	
P016 Terceiro Erro Ocorrido	0 a 99 [-] -	
P017 Quarto Erro Ocorrido	0 a 99 [-] -	
P018 Quinto Erro Ocorrido	0 a 99 [-] -	
P019 Sexto Erro Ocorrido	0 a 99 [-] -	
P020 Erro Atual	0 a 99 [-] -	<input checked="" type="checkbox"/> Se estiver atuando algum erro, indica o erro. <input checked="" type="checkbox"/> NOTA! Erros relacionados a comunicação, E28, E29 e E30 não são indicados em P020.
P021 Alarme Atual	0 a 99 [-] -	<input checked="" type="checkbox"/> Se estiver atuando algum alarme, indica o alarme.
P023 Versão de Software	X.XX [-] -	<input checked="" type="checkbox"/> Indica a versão de software contida na memória do microcontrolador localizado no cartão de controle.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P027 Valor da Saída Analógica AO1	0 a 10,000 [-] 0,001V	<input checked="" type="checkbox"/> Indica o valor da saída analógica AO1 diretamente em "V".
P028 Valor da Saída Analógica AO2	0 a 20,000 ou 4,000 a 20,000 [-] 0,001mA	<input checked="" type="checkbox"/> Indica o valor da saída analógica AO2 diretamente em "mA".
P030 Corrente da Fase R	0 a 9999,9 [-] 0,1A	<input checked="" type="checkbox"/> Precisão de $\pm 2\%$ para fundo de escala. (Fundo de escala é 5 x In da SSW-06).  NOTA! Quando usada a conexão dentro da ligação delta do motor (P150=1), a indicação do valor de corrente já será multiplicada por 1,73.
P031 Corrente da Fase S	0 a 9999,9 [-] 0,1A	
P032 Corrente da Fase T	0 a 9999,9 [-] 0,1A	
P033 Tensão de Linha R-S	0 a 999 [-] 1V	<input checked="" type="checkbox"/> Precisão de $\pm 2V$.  NOTA! A tensão será indicada apenas quando atingir um valor acima de 15V. Abaixo deste valor somente indicará 0 (zero).
P034 Tensão de Linha S-T	0 a 999 [-] 1V	
P035 Tensão de Linha T-R	0 a 999 [-] 1V	
P042 Contador de Horas Energizado	0 a 65535 [-] 1h	<input checked="" type="checkbox"/> Indica o total de horas que a Soft-Starter permaneceu energizada. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido, mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.  NOTA! A indicação no display de LED da HMI foi alterada das versões de software anteriores, seguindo agora o padrão descrito no item 4.1.
P043 Contador de Horas Habilitado	0 a 6553,5 [-] 0,1h	<input checked="" type="checkbox"/> Indica o total de horas que a Soft-Starter permaneceu habilitada. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido, mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada. <input checked="" type="checkbox"/> Indica até 6553,5 horas, depois retorna para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204 = 3, o valor do parâmetro P043 vai para zero.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P044 Contador kWh	0 a 999,9 [-] kWh	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Indica a energia consumida pelo motor em kWh. <input checked="" type="checkbox"/> Indica até 999,9kWh e depois retorna para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=3, o valor do parâmetro P044 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.
P045 Contador MWh	0 a 9999 [-] MWh	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Indica a energia consumida pelo motor em MWh. <input checked="" type="checkbox"/> Indica até 9999MWh e depois retorna para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=3, o valor do parâmetro P045 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.
P047 Corrente Máxima de Partida	0 a 9999,9 [-] 0,1A	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Salva o valor da máxima corrente durante a partida. <input checked="" type="checkbox"/> O valor de P047 passa para zero no início de cada partida. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=3, o valor do parâmetro P047 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor não é mantido quando a Soft-Starter é desenergizada. <input checked="" type="checkbox"/> Não registra correntes da função JOG.
P048 Corrente Média de Partida	0 a 9999,9 [-] 0,1A	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Salva o valor da média da corrente durante toda a partida. <input checked="" type="checkbox"/> O valor de P048 passa para zero no início de cada partida. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=3, o valor do parâmetro P048 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor não é mantido quando a Soft-Starter é desenergizada. <input checked="" type="checkbox"/> Não registra correntes da função JOG.
P049 Tempo Real de Partida	0 a 999 [-] 1s	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Salva o tempo real de partida. <input checked="" type="checkbox"/> O tempo real de partida é o tempo necessário para o motor atingir sua velocidade nominal. <input checked="" type="checkbox"/> O tempo real de partida depende dos ajustes dos parâmetros de partida e das condições de carga. O tempo ajustado em P102, mesmo para rampa de tensão, não é tempo real de partida. Por exemplo: um motor sem carga pode atingir sua velocidade nominal com tensões baixas. Sendo que o tempo ajustado em P102 é o tempo no qual a Soft-Starter irá aplicar 100% da tensão da rede de alimentação sobre o motor. <input checked="" type="checkbox"/> O valor de P049 passa para zero no início de cada partida. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=3, o valor do parâmetro P049 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor não é mantido quando a Soft-Starter é desenergizada.
P050 Estado da Proteção Térmica do Motor	0 a 250 [-] 1%	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Indicação do estado da proteção térmica do motor em uma escala de 0 a 250%. Sendo que 250 é o ponto de atuação da proteção térmica do motor, indicando erro. <input checked="" type="checkbox"/> O valor indicado neste parâmetro depende da condição de funcionamento do motor e quanto tempo o mesmo se encontra nesta condição, por exemplo: Parado, em partida e em regime pleno. Depende também da classe térmica selecionada, potência nominal do motor e fator de serviço do motor. <input checked="" type="checkbox"/> Pode-se ler um valor aproximado de 160 se o motor estiver operando em regime pleno por mais de 2 horas com corrente igual a nominal mais o fator de serviço (In x F.S. @ 2h). <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=3, o valor do parâmetro P050 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido, mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P053 Corrente Máxima em Regime Pleno	0 a 9999,9 [-] 0,1A	<input checked="" type="checkbox"/> Salva o maior valor de corrente durante o tempo que o motor estiver em regime pleno, tensão plena ou com by-pass acionado. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=4, o valor do parâmetro P053 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido, mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.
P054 Tensão Máxima com Motor Acionado	0 a 999 [-] 1V	<input checked="" type="checkbox"/> Salva o maior valor de tensão da rede de alimentação com o motor acionado. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=4, o valor do parâmetro P054 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido, mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.
P055 Tensão Mínima com Motor Acionado	0 a 999 [-] 1V	<input checked="" type="checkbox"/> Salva o menor valor de tensão da rede de alimentação com o motor acionado. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=4, o valor do parâmetro P055 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido, mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.
P056 Frequência Máxima com Motor Acionado	0 a 99 [-] 1Hz	<input checked="" type="checkbox"/> Salva o maior valor de frequência da rede de alimentação com o motor acionado. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=4, o valor do parâmetro P056 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido, mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.
P057 Frequência Mínima com Motor Acionado	0 a 99 [-] 1Hz	<input checked="" type="checkbox"/> Salva o menor valor de frequência da rede de alimentação com o motor acionado. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=4, o valor do parâmetro P057 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido, mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.
P058 Número Máximo de Partidas por Hora	0 a 32 [-] 1	<input checked="" type="checkbox"/> Salva o número máximo de partidas hora. <input checked="" type="checkbox"/> Tem a capacidade de salvar uma partida a cada 112,5s, totalizando um número máximo de 32 partidas em uma hora. Se duas ou mais partidas ocorrerem dentro deste intervalo de tempo de 112,5s apenas é registrada uma partida. <input checked="" type="checkbox"/> Ajustando P204=4, o valor do parâmetro P058 passa para zero. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido, mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.
P059 Número Total de Partidas	0 a 65535 [-] 1	<input checked="" type="checkbox"/> Salva o número total de partidas realizado pela Soft-Starter. <input checked="" type="checkbox"/> Para ser considerada uma partida, o motor deve iniciar a partida após o teste inicial, ou seja, a rede de alimentação e as conexões do motor devem estar corretas. <input checked="" type="checkbox"/> Este valor é mantido, mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações																																													
P060, P063, P066, P069, P072 e P075 Corrente na Atuação do Erro	0 a 9999,9 [-] 0,1A	<input checked="" type="checkbox"/> P060, P063, P066, P069, P072 e P075 salva o valor da corrente do motor no instante da atuação do erro, conforme tabela 6.2. <input checked="" type="checkbox"/> P061, P064, P067, P070, P073 e P076 salva o valor da tensão do motor no instante da atuação do erro, conforme tabela 6.2. <input checked="" type="checkbox"/> P062, P065, P068, P071, P074 e P077 salva o estado da Soft-Starter no instante da atuação do erro, conforme tabela 6.2. Os estados da Soft-Starter estão descritos no parâmetro P006. <input checked="" type="checkbox"/> Estes valores são mantidos, mesmo quando a Soft-Starter é desenergizada.																																													
P061, P064, P067, P070, P073 e P076 Tensão na Atuação do Erro	0 a 999 [-] 0,1A																																														
P062, P065, P068, P071, P074 e P077 Estado da SSW na Atuação do Erro	0 a 12 [-] 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seqüência dos Erros</th> <th>Parâmetros Referentes</th> <th>Descrição dos Parâmetros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">P014 (Último)</td> <td>P060</td> <td>Corrente do motor na atuação do último erro</td> </tr> <tr> <td>P061</td> <td>Tensão da rede de alimentação na atuação do último erro</td> </tr> <tr> <td>P062</td> <td>Status da Soft-Starter na atuação do último erro</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">P015 (2º)</td> <td>P063</td> <td>Corrente do motor na atuação do segundo erro</td> </tr> <tr> <td>P064</td> <td>Tensão da rede de alimentação na atuação do segundo erro</td> </tr> <tr> <td>P065</td> <td>Status da Soft-Starter na atuação do segundo erro</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">P016 (3º)</td> <td>P066</td> <td>Corrente do motor na atuação do terceiro erro</td> </tr> <tr> <td>P067</td> <td>Tensão da rede de alimentação na atuação do terceiro erro</td> </tr> <tr> <td>P068</td> <td>Status da Soft-Starter na atuação do terceiro erro</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">P017 (4º)</td> <td>P069</td> <td>Corrente do motor na atuação do quarto erro</td> </tr> <tr> <td>P070</td> <td>Tensão da rede de alimentação na atuação do quarto erro</td> </tr> <tr> <td>P071</td> <td>Status da Soft-Starter na atuação do quarto erro</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">P018 (5º)</td> <td>P072</td> <td>Corrente do motor na atuação do quinto erro</td> </tr> <tr> <td>P073</td> <td>Tensão da rede de alimentação na atuação do quinto erro</td> </tr> <tr> <td>P074</td> <td>Status da Soft-Starter na atuação do quinto erro</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">P019 (6º)</td> <td>P075</td> <td>Corrente do motor na atuação do sexto erro</td> </tr> <tr> <td>P076</td> <td>Tensão da rede de alimentação na atuação do sexto erro</td> </tr> <tr> <td>P077</td> <td>Status da Soft-Starter na atuação do sexto erro</td> </tr> </tbody> </table>	Seqüência dos Erros	Parâmetros Referentes	Descrição dos Parâmetros	P014 (Último)	P060	Corrente do motor na atuação do último erro	P061	Tensão da rede de alimentação na atuação do último erro	P062	Status da Soft-Starter na atuação do último erro	P015 (2º)	P063	Corrente do motor na atuação do segundo erro	P064	Tensão da rede de alimentação na atuação do segundo erro	P065	Status da Soft-Starter na atuação do segundo erro	P016 (3º)	P066	Corrente do motor na atuação do terceiro erro	P067	Tensão da rede de alimentação na atuação do terceiro erro	P068	Status da Soft-Starter na atuação do terceiro erro	P017 (4º)	P069	Corrente do motor na atuação do quarto erro	P070	Tensão da rede de alimentação na atuação do quarto erro	P071	Status da Soft-Starter na atuação do quarto erro	P018 (5º)	P072	Corrente do motor na atuação do quinto erro	P073	Tensão da rede de alimentação na atuação do quinto erro	P074	Status da Soft-Starter na atuação do quinto erro	P019 (6º)	P075	Corrente do motor na atuação do sexto erro	P076	Tensão da rede de alimentação na atuação do sexto erro	P077	Status da Soft-Starter na atuação do sexto erro
Seqüência dos Erros	Parâmetros Referentes	Descrição dos Parâmetros																																													
P014 (Último)	P060	Corrente do motor na atuação do último erro																																													
	P061	Tensão da rede de alimentação na atuação do último erro																																													
	P062	Status da Soft-Starter na atuação do último erro																																													
P015 (2º)	P063	Corrente do motor na atuação do segundo erro																																													
	P064	Tensão da rede de alimentação na atuação do segundo erro																																													
	P065	Status da Soft-Starter na atuação do segundo erro																																													
P016 (3º)	P066	Corrente do motor na atuação do terceiro erro																																													
	P067	Tensão da rede de alimentação na atuação do terceiro erro																																													
	P068	Status da Soft-Starter na atuação do terceiro erro																																													
P017 (4º)	P069	Corrente do motor na atuação do quarto erro																																													
	P070	Tensão da rede de alimentação na atuação do quarto erro																																													
	P071	Status da Soft-Starter na atuação do quarto erro																																													
P018 (5º)	P072	Corrente do motor na atuação do quinto erro																																													
	P073	Tensão da rede de alimentação na atuação do quinto erro																																													
	P074	Status da Soft-Starter na atuação do quinto erro																																													
P019 (6º)	P075	Corrente do motor na atuação do sexto erro																																													
	P076	Tensão da rede de alimentação na atuação do sexto erro																																													
	P077	Status da Soft-Starter na atuação do sexto erro																																													

Tabela 6.2 - Seqüência de erros e seus respectivos diagnósticos

P085 Estado do Cartão de Comunicação Fieldbus	0 a 3 [-] -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P085</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativo</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Cartão Inativo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cartão Ativo e Offline</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cartão Ativo e Online</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabela 6.3 - Estado do cartão de comunicação Fieldbus</p> <input checked="" type="checkbox"/> Indica o estado do cartão de comunicação Fieldbus. <input checked="" type="checkbox"/> Sem cartão o padrão é Desabilitado. <input checked="" type="checkbox"/> Maiores detalhes ver Manual do Fieldbus para a Soft-Starter SSW-06.	P085	Descrição	0	Inativo	1	Cartão Inativo	2	Cartão Ativo e Offline	3	Cartão Ativo e Online
P085	Descrição											
0	Inativo											
1	Cartão Inativo											
2	Cartão Ativo e Offline											
3	Cartão Ativo e Online											




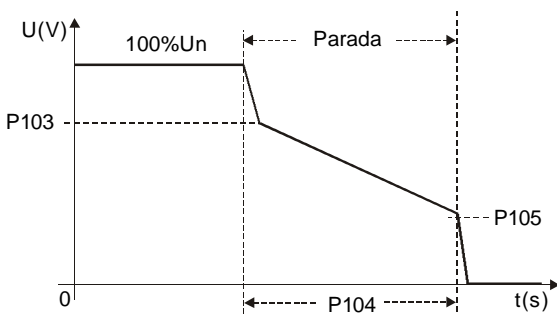

P088 Estado do SoftPLC	0 a 4 [-] 1	<input checked="" type="checkbox"/> Indica a existência de algum Software PLC de usuário gravado. Se existir, indica seu estado atual.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>P088</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Sem software aplicativo</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Carregando o software aplicativo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Falha no software aplicativo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Software aplicativo parado</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Software aplicativo executando</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabela 6.4 - Estado do software aplicativo</p>	P088	Descrição	0	Sem software aplicativo	1	Carregando o software aplicativo	2	Falha no software aplicativo	3	Software aplicativo parado	4	Software aplicativo executando
P088	Descrição													
0	Sem software aplicativo													
1	Carregando o software aplicativo													
2	Falha no software aplicativo													
3	Software aplicativo parado													
4	Software aplicativo executando													

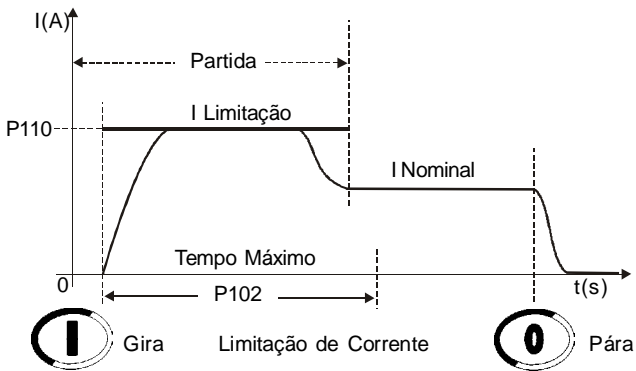
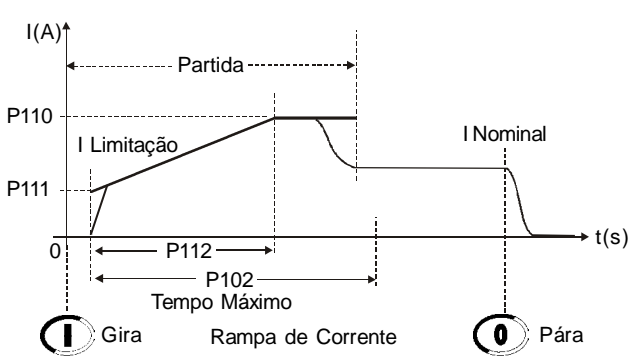
Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações						
<p>P089 Permite SoftPLC</p>	<p>0 a 1 [-] 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> A Soft-Starter SSW-06 possui a capacidade de implementação de um software de controlador lógico programável, o SoftPLC, com uma capacidade de 1k bytes de programa aplicativo. <input checked="" type="checkbox"/> Com o SoftPLC podem ser criadas lógicas de intertravamento, entre as entradas e saídas digitais, saídas analógicas, lógicas de acionamento do motor, entre outros. <input checked="" type="checkbox"/> Este SoftPLC é programável através do software WLP, conforme Manual do WLP. <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>P089</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Não permite software aplicativo</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Permite software aplicativo</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Tabela 6.5 - Indicação da capacidade da utilização do SoftPLC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Indica se o cartão de controle da Soft-Starter possui a capacidade de memória para a utilização do SoftPLC. Os cartões de controle da Soft-Starter mais antigos não possuem esta capacidade. <input checked="" type="checkbox"/> As versões do software da Soft-Starter são compatíveis com os dois cartões, apenas o SoftPLC não tem a possibilidade de ser utilizado nos cartões antigos. 	P089	Descrição	0	Não permite software aplicativo	1	Permite software aplicativo
P089	Descrição							
0	Não permite software aplicativo							
1	Permite software aplicativo							
<p>P091 Temperatura do Motor Ch1</p> <p>P092 Temperatura do Motor Ch2</p> <p>P093 Temperatura do Motor Ch3</p> <p>P094 Temperatura do Motor Ch4</p> <p>P095 Temperatura do Motor Ch5</p>	<p>0 a 250 [-] °C</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Indica a temperatura do motor em graus Celsius. <p> NOTA! Para a indicação das temperaturas do motor é necessário a utilização do kit opcional K-PT100. Para mais detalhes ver capítulo 9.</p>						

6.2 PARÂMETROS DE REGULAÇÃO - P100 a P199

<p>P101 Tensão Inicial</p>	<p>25 a 90 [30] 1% Un do Motor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Utilizado no controle por Rampa de Tensão e Controle de Bombas, P202=0 ou 2. <input checked="" type="checkbox"/> Ajusta o valor inicial de tensão nominal (%Un) que será aplicado ao motor conforme figura 6.1. <input checked="" type="checkbox"/> Para mais detalhes de como programá-lo e sua utilização ver Rampa de Tensão e Controle de Bombas em P202. <input checked="" type="checkbox"/> A tensão inicial é aplicada 0,5s após a Soft-Starter SSW-06 receber o comando para acionar o motor. Este é o tempo de espera para o contator de isolamento da rede de alimentação acionar.
---------------------------------------	--	---

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P102 Tempo da Rampa de Aceleração	1 a 999 [20] 1s	<p><input checked="" type="checkbox"/> Quando a Soft-Starter SSW-06 estiver programada com controle de Rampa de Tensão ou Controle de Bombas, este é o tempo da rampa de incremento de tensão, conforme mostrado na figura 6.2.</p>
		<div data-bbox="826 304 1166 667" style="text-align: center;"> <p>U(V)</p> <p>Partida</p> <p>P101</p> <p>0</p> <p>0,5s</p> <p>P102</p> <p>I Gira</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>Figura 6.1 - Tempo inicial para acionar o motor</i></p> <p>NOTA! Quando selecionado outro tipo de controle, que não seja Rampa de Tensão ou Controle de Bombas, o valor da tensão inicial será atenuado em função do limite imposto pelo controle.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Quando a Soft-Starter SSW-06 estiver programada com controle de Rampa de Tensão ou Controle de Bombas, este é o tempo da rampa de incremento de tensão, conforme mostrado na figura 6.2.</p> <div data-bbox="687 1077 1289 1440" style="text-align: center;"> <p>U(V)</p> <p>Partida</p> <p>100%Un</p> <p>P101</p> <p>0</p> <p>P102</p> <p>t(s)</p> <p>I Gira Rampa de Tensão 0 Pára</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>Figura 6.2 - Rampa de aceleração por Rampa de Tensão</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Quando a Soft-Starter SSW-06 estiver programada com controle de Limitação de Corrente, Controle de Torque ou Rampa de Corrente, este tempo, atua como tempo máximo de partida, operando como uma proteção contra rotor bloqueado.</p> <div data-bbox="695 1693 1331 2063" style="text-align: center;"> <p>I(A)</p> <p>Partida</p> <p>I Limitação</p> <p>P101</p> <p>0</p> <p>P102</p> <p>I Nominal</p> <p>Tempo Máximo</p> <p>t(s)</p> <p>I Gira Limitação de Corrente 0 Pára</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>Figura 6.3 - Rampa de aceleração por Limitação de Corrente</i></p>

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações						
		<p> NOTA! O tempo programado em P102 não é o tempo exato de aceleração do motor, mas sim, o tempo da rampa de tensão ou o tempo máximo para a partida. O tempo de aceleração do motor dependerá das características do motor e também da carga.</p>						
P103 Degrau de Tensão na Desaceleração	99 a 60 [100=Inativo] 1% Un do Motor	<p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizado em aplicações com bombas hidráulicas. <input checked="" type="checkbox"/> Ajusta o valor da tensão nominal (%Un) que será aplicado ao motor instantaneamente quando a Soft-Starter SSW-06 receber o comando de desaceleração por rampa. <input checked="" type="checkbox"/> Para mais detalhes de como programá-lo e sua utilização ver Controle de Bombas em P202.</p> <p> NOTA! Para que esta função atue deve ser programado um tempo de rampa de desaceleração.</p>						
P104 Tempo da Rampa de Desaceleração	1 a 299 [0=Inativo] 1s	<p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizado em aplicações com bombas hidráulicas. <input checked="" type="checkbox"/> Habilita e ajusta o tempo da rampa de decremento de tensão. <input checked="" type="checkbox"/> Para mais detalhes de como programá-lo e sua utilização ver Controle de Bombas em P202. <input checked="" type="checkbox"/> Pode ser utilizado com controle por Rampa de Tensão, Controle de Bombas, Limite de Corrente e Rampa de Corrente.</p> <p> NOTA! Esta função é utilizada para prolongar o tempo de desaceleração normal de uma carga e não para forçar um tempo menor que o imposto pela própria carga.</p>						
P105 Tensão Final de Desaceleração	30 a 55 [30] 1% Un do Motor	<p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizado em aplicações com bombas hidráulicas. <input checked="" type="checkbox"/> Ajusta o último valor da tensão nominal (%Un) que será aplicado ao motor no final da rampa de desaceleração. <input checked="" type="checkbox"/> Para mais detalhes de como programá-lo e sua utilização ver Controle de Bombas em P202.</p> <div style="text-align: center;">  <p> Pára Rampa de Tensão</p> </div>						
P106 ⁽¹⁾ Detecção Automática do Final de Aceleração por Rampa de Tensão	0 a 1 [0=por Tempo] 1	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>P106</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Por tempo</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Automática</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabela 6.6 - Seleção da detecção automática do final de aceleração por rampa de tensão</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Permite aplicar tensão plena ao motor assim que o motor atinja sua velocidade nominal, antes do término do tempo programado em P102, para partida por rampa de tensão.</p>	P106	Descrição	0	Por tempo	1	Automática
P106	Descrição							
0	Por tempo							
1	Automática							

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
		<ul style="list-style-type: none"> ☑ O final da rampa de aceleração é detectado quando P007 atingir 95% da tensão da rede de alimentação P004. ☑ Esta função é utilizada para evitar que o motor mantenha-se acionado em velocidade nominal com tensão inferior a nominal, evitando assim, possíveis queima dos tiristores devido a perda de sincronismo nestas condições.
P110 Limite de Corrente	150 a 500 [300] 1% In do Motor	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Define o limite máximo de corrente durante a partida do motor em porcentagem da corrente nominal do motor ajustado em P401. ☑ Se o limite de corrente for atingido durante a partida do motor, a Soft-Starter SSW-06 irá manter a corrente nesse limite até o motor atingir o final da partida. ☑ Se o limite de corrente não for atingido o motor irá partir imediatamente. ☑ Para selecionar o Controle por Limitação de Corrente e mais detalhes ver P202. <div style="text-align: center;">  <p>Figura 6.5 - Limite de corrente fixo na partida</p> </div>
P111 Corrente Inicial para Rampa de Corrente	150 a 500 [150] 1% In do Motor	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Utilizado no controle por Rampa de Corrente, P202=4. ☑ Possibilita programar uma rampa de limite de corrente para auxiliar a partida de cargas que possuam um torque de partida maior ou menor. ☑ O valor inicial do limite de corrente é dado por P111, o valor final é dado por P110 e o tempo é dado por P112, conforme figura 6.6.
P112 Tempo para Rampa de Corrente	1 a 99 [20] 1% de P102	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Utilizado no controle por Rampa de Corrente, P202=4. ☑ Possibilita programar o tempo, em porcentagem de P102, para o final da Rampa de Corrente. ☑ Depois de transcorrido o tempo programado em P112 entra em Limitação de Corrente por P110. <div style="text-align: center;">  <p>Figura 6.6 a) - Limite de corrente por Rampa de Corrente na partida</p> </div>

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
-----------	--------------------------------	-------------------------

b)

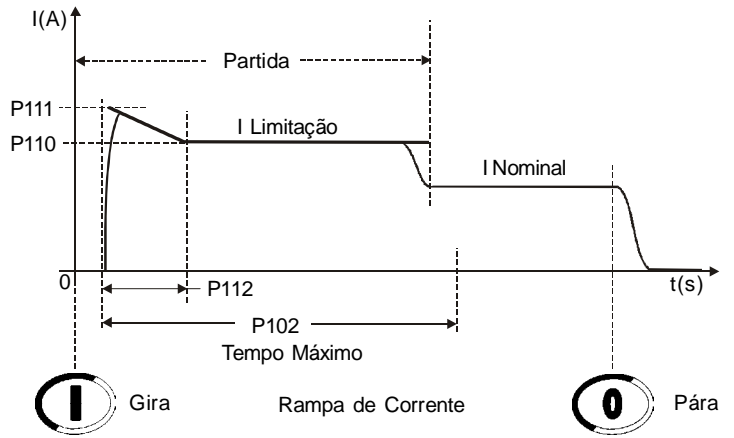


Figura 6.6 b) - Limite de corrente por Rampa de Corrente na partida

P120⁽¹⁾
Característica de Torque de Partida

1 a 3
[1=Constante]
-

P120	Perfil de Torque na Partida
1	Constante (1 ponto de ajuste)
2	Linear (2 pontos de ajuste)
3	Quadrático (3 pontos de ajuste)

Tabela 6.7 - Perfil de torque na partida

- Possibilita escolher qual o perfil de limite de torque que a Soft-Starter SSW-06 irá fornecer ao motor durante a partida.
- Estão disponíveis 3 tipos de perfis de limite de torque, que possibilitam partir qualquer tipo de carga: constante ou 1 ponto, linear ou 2 pontos e quadrático ou 3 pontos.

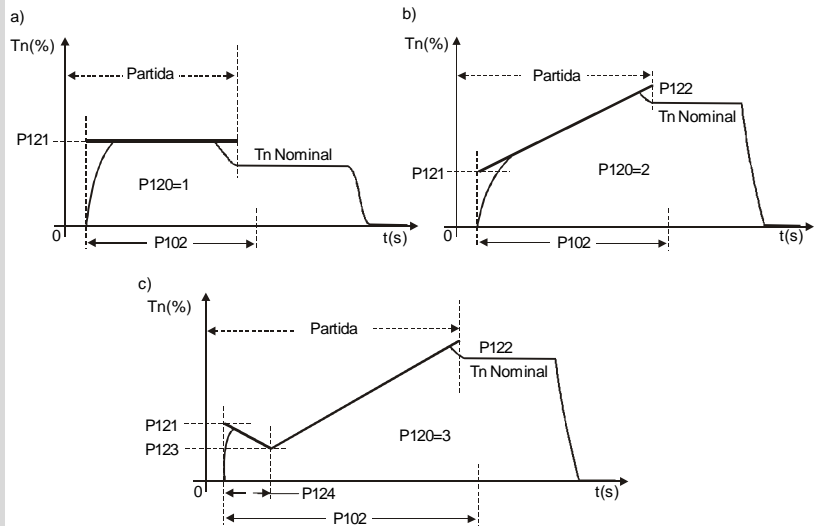


Figura 6.7 a) a c) - Perfis de torque disponíveis para a partida



NOTA!

Escolha o tipo de controle de torque mais fácil de programar e ajustar de acordo com os seus conhecimentos sobre as características da carga utilizada.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações								
P121 Torque Inicial para a Partida	10 a 400 [30] 1% Tn do Motor	<p><input checked="" type="checkbox"/> Possibilita a programação de um limite de torque inicial ou constante para a partida, conforme o tipo de torque selecionado em P120.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>P120</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (Constante)</td> <td>P121 limita o torque máximo durante toda a partida</td> </tr> <tr> <td>2 (Linear)</td> <td>P121 limita o torque inicial para a partida</td> </tr> <tr> <td>3 (Quadrático)</td> <td>P121 limita o torque inicial para a partida</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.8 - Função de P121 conforme P120</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Para mais detalhes de como programá-lo e sua utilização ver Controle de Torque em P202.</p>	P120	Ação	1 (Constante)	P121 limita o torque máximo durante toda a partida	2 (Linear)	P121 limita o torque inicial para a partida	3 (Quadrático)	P121 limita o torque inicial para a partida
P120	Ação									
1 (Constante)	P121 limita o torque máximo durante toda a partida									
2 (Linear)	P121 limita o torque inicial para a partida									
3 (Quadrático)	P121 limita o torque inicial para a partida									
P122 Torque Final para a Partida	10 a 400 [110] 1% Tn do Motor	<p><input checked="" type="checkbox"/> Possibilita a programação de um limite de torque final para a partida se for selecionado torque linear ou quadrático em P120.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>P120</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (Constante)</td> <td>P122 sem função</td> </tr> <tr> <td>2 (Linear)</td> <td>P122 limita o torque final para a partida</td> </tr> <tr> <td>3 (Quadrático)</td> <td>P122 limita o torque final para a partida</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.9 - Função de P122 conforme P120</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Para mais detalhes de como programá-lo e sua utilização ver Controle de Torque em P202.</p>	P120	Ação	1 (Constante)	P122 sem função	2 (Linear)	P122 limita o torque final para a partida	3 (Quadrático)	P122 limita o torque final para a partida
P120	Ação									
1 (Constante)	P122 sem função									
2 (Linear)	P122 limita o torque final para a partida									
3 (Quadrático)	P122 limita o torque final para a partida									
P123 Torque Mínimo para a Partida	10 a 400 [27] 1% Tn do Motor	<p><input checked="" type="checkbox"/> Possibilita a programação de um limite de torque intermediário para a partida se for selecionado torque quadrático em P120.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>P120</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (Constante)</td> <td>P123 sem função</td> </tr> <tr> <td>2 (Linear)</td> <td>P123 sem função</td> </tr> <tr> <td>3 (Quadrático)</td> <td>P123 limita o torque intermediário para a partida</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.10 - Função de P123 conforme P120</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Para mais detalhes de como programá-lo e sua utilização ver Controle de Torque em P202.</p>	P120	Ação	1 (Constante)	P123 sem função	2 (Linear)	P123 sem função	3 (Quadrático)	P123 limita o torque intermediário para a partida
P120	Ação									
1 (Constante)	P123 sem função									
2 (Linear)	P123 sem função									
3 (Quadrático)	P123 limita o torque intermediário para a partida									
P124 Tempo para Torque Mínimo da Partida	1 a 99 [20] 1% de P102	<p><input checked="" type="checkbox"/> Possibilita a programação do tempo para o limite de torque intermediário para a partida, em porcentagem do tempo máximo programado em P102, se for selecionado torque quadrático em P120.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>P120</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (Constante)</td> <td>P124 sem função</td> </tr> <tr> <td>2 (Linear)</td> <td>P124 sem função</td> </tr> <tr> <td>3 (Quadrático)</td> <td>P124 tempo para o limite de torque intermediário para a partida</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.11 - Função de P124 conforme P120</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Para mais detalhes de como programá-lo e sua utilização ver Controle de Torque em P202.</p>	P120	Ação	1 (Constante)	P124 sem função	2 (Linear)	P124 sem função	3 (Quadrático)	P124 tempo para o limite de torque intermediário para a partida
P120	Ação									
1 (Constante)	P124 sem função									
2 (Linear)	P124 sem função									
3 (Quadrático)	P124 tempo para o limite de torque intermediário para a partida									

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
-----------	--------------------------------	-------------------------

P125 ⁽¹⁾
Característica de Torque de Parada

1 a 3
[1=Constante]
-

P125	Perfil de Torque na Parada
1	Constante (1 ponto de ajuste)
2	Linear (2 pontos de ajuste)
3	Quadrático (3 pontos de ajuste)

Tabela 6.12 - Tipo de torque na parada

- Possibilita escolher qual o perfil de limite de torque que a Soft-Starter SSW-06 irá fornecer ao motor durante a parada.
- Estão disponíveis 3 tipos de perfis de torque que possibilitam melhorar a performance de velocidade durante a parada.

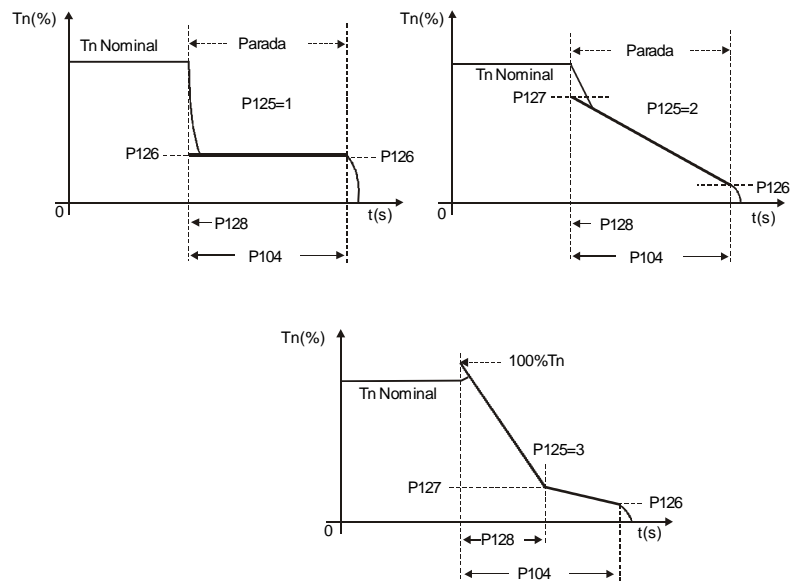


Figura 6.8 - Perfis de torque disponíveis para a parada

NOTA!

Escolha o tipo de torque mais fácil de programar e ajuste de acordo com os seus conhecimentos referente as características da carga utilizada.

P126
Torque Final para a Parada

10 a 100
[20]
1% Tn do Motor



- Possibilita a programação de um limite de torque final ou constante para a parada, conforme o tipo de torque selecionado em P125.

P125	Ação
1 (Constante)	P126 limita o torque máximo durante toda a parada
2 (Linear)	P126 limita o torque final para a parada
3 (Quadrático)	P126 limita o torque final para a parada

Tabela 6.13 - Função de P126 conforme P125


- Para mais detalhes de como programá-lo e sua utilização ver Controle de Torque em P202.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações								
P127 Torque Mínimo para a Parada	10 a 100 [50] 1% Tn do Motor	<p><input checked="" type="checkbox"/> Possibilita a programação do limite de torque inicial ou intermediário para a parada, se for selecionado torque linear ou quadrático em P125.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>P125</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (Constante)</td> <td>P127 sem função</td> </tr> <tr> <td>2 (Linear)</td> <td>P127 limita o torque assim que desacionado o motor</td> </tr> <tr> <td>3 (Quadrático)</td> <td>P127 limita o torque intermediário para a parada</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.14 - Função de P127 conforme P125</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Para mais detalhes de como programá-lo e sua utilização ver Controle de Torque em P202.</p>	P125	Ação	1 (Constante)	P127 sem função	2 (Linear)	P127 limita o torque assim que desacionado o motor	3 (Quadrático)	P127 limita o torque intermediário para a parada
P125	Ação									
1 (Constante)	P127 sem função									
2 (Linear)	P127 limita o torque assim que desacionado o motor									
3 (Quadrático)	P127 limita o torque intermediário para a parada									
P128 Tempo para Torque Mínimo da Parada	1 a 99 [50] 1% de P104	<p><input checked="" type="checkbox"/> Possibilita a programação do tempo para limite de torque intermediário para a parada, em porcentagem do tempo máximo programado em P104, se for selecionado torque quadrático em P125.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>P125</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (Constante)</td> <td>P128 sem função</td> </tr> <tr> <td>2 (Linear)</td> <td>P128 sem função (tempo igual a 0)</td> </tr> <tr> <td>3 (Quadrático)</td> <td>P128 tempo para limite de torque intermediário para a parada</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.15 - Função de P128 conforme P125</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Para mais detalhes de como programá-lo e sua utilização ver Controle de Torque em P202.</p>	P125	Ação	1 (Constante)	P128 sem função	2 (Linear)	P128 sem função (tempo igual a 0)	3 (Quadrático)	P128 tempo para limite de torque intermediário para a parada
P125	Ação									
1 (Constante)	P128 sem função									
2 (Linear)	P128 sem função (tempo igual a 0)									
3 (Quadrático)	P128 tempo para limite de torque intermediário para a parada									
P130 ⁽¹⁾ Controle de Bombas	0 [0=Bomba I] -	<p><input checked="" type="checkbox"/> Este parâmetro está reservado para as próximas versões de software. Onde se poderá selecionar o tipo de bomba hidráulica. A versão atual é dedicada para bombas hidráulicas centrífugas, representando cargas quadráticas ao motor.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Para selecionar o Controle de Bombas e obter mais detalhes ver P202.</p> <p><i>Figura 6.9 - Partida e parada por Controle de Bombas</i></p>								
P140 ⁽¹⁾ Contator de By-pass Externo	0 a 1 [0=Inativo] -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P140</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 (Inativo)</td> <td>Sem contator de By-pass externo</td> </tr> <tr> <td>1 (Ativo)</td> <td>Com contator de By-pass externo</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.16 - Contator de By-pass externo</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Esta função possibilita a instalação de um contator de By-pass em paralelo com a Soft-Starter SSW-06.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os modelos de 10A a 820A possuem o contator de By-pass internamente.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os modelos de 950A a 1400A não possuem o contator de By-pass internamente.</p>	P140	Ação	0 (Inativo)	Sem contator de By-pass externo	1 (Ativo)	Com contator de By-pass externo		
P140	Ação									
0 (Inativo)	Sem contator de By-pass externo									
1 (Ativo)	Com contator de By-pass externo									

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações						
P150 ⁽¹⁾⁽²⁾ Conexão Dentro da Ligação Delta do Motor	0 a 1 [0=Inativa] -	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Quando P140=1 nos modelos com by-pass interno, o by-pass interno não irá acionar. <input checked="" type="checkbox"/> Utilização de By-pass externo: <ol style="list-style-type: none"> (1) Modelos sem By-pass interno - Para possibilitar a conexão de um By-pass externo; (2) Modelos com By-pass interno - Quando for necessário realizar uma partida direta num caso de emergência. O contator de By-pass interno não permite a partida direta do motor. Esses contatores são acionados somente após a partida do motor que é realizada pelos tiristores; (3) Modelos com By-pass interno - Para aplicações onde o motor possa apresentar rotor bloqueado frequentemente durante o regime pleno de funcionamento. <p> NOTA! Veja os acionamentos sugestivos nos itens 3.3 e 3.3.12 para maiores informações.</p>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">P150</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 (Inativa)</td> <td>Soft-Starter SSW-06 com ligação padrão ao motor</td> </tr> <tr> <td>1 (Ativa)</td> <td>Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor</td> </tr> </tbody> </table>			P150	Ação	0 (Inativa)	Soft-Starter SSW-06 com ligação padrão ao motor	1 (Ativa)	Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor
P150	Ação							
0 (Inativa)	Soft-Starter SSW-06 com ligação padrão ao motor							
1 (Ativa)	Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor							
<p><i>Tabela 6.17 - Tipo de ligação ao motor</i></p>								
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> A Soft-Starter SSW-06 possui dois modos de operação: Ligação Padrão ou Ligação Dentro da Ligação Delta do Motor. <input checked="" type="checkbox"/> Na Ligação Padrão o motor é instalado em série com a Soft-Starter SSW-06 através de três cabos. <input checked="" type="checkbox"/> Na Ligação Dentro da Ligação Delta do Motor a Soft-Starter SSW-06 é instalada separadamente em cada enrolamento do motor através de 6 cabos (ver item 3.2.5.2). Neste tipo de ligação a corrente circulante na Soft-Starter passa a ser apenas a corrente dentro do delta do motor, ou seja, 58% da corrente nominal do motor. Essa característica muda a relação entre as correntes nominais da Soft-Starter e do motor. Nesta ligação, pode-se usar a Soft-Starter com sua corrente nominal dimensionada da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> - 1.5 vezes a corrente nominal do motor, durante a partida; - 1.73 vezes a corrente nominal do motor, em regime de tensão plena. Durante a partida a relação é menor porque devido as características comuns a este tipo de ligação (dentro do delta) os Tiristores da Soft-Starter necessitam conduzir a mesma corrente em um período de tempo menor, elevando com isto as perdas nos Tiristores durante a partida. <input checked="" type="checkbox"/> A conexão dentro da ligação delta do motor exige o dobro da fiação da saída utilizada para a conexão padrão, porém, para curtas distâncias sempre será uma opção mais barata no conjunto Soft-Starter + motor + fiação. 								
<p> ATENÇÃO! Não acione o motor com o conteúdo de P150 errado. Se este parâmetro for programado errado poderá danificar a Soft-Starter SSW-06.</p>								

6.3 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO - P200 a P299

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações												
P200 A Senha Está (ativa/desativa senha)	0 a 1 [1] -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P200</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 (Inativa)</td> <td>Permite a alteração do conteúdo dos parâmetros independentemente de P000</td> </tr> <tr> <td>1 (Ativa)</td> <td>Somente permite a alteração do conteúdo dos parâmetros quando P000 é igual ao valor da senha</td> </tr> </tbody> </table>	P200	Ação	0 (Inativa)	Permite a alteração do conteúdo dos parâmetros independentemente de P000	1 (Ativa)	Somente permite a alteração do conteúdo dos parâmetros quando P000 é igual ao valor da senha						
		P200	Ação											
0 (Inativa)	Permite a alteração do conteúdo dos parâmetros independentemente de P000													
1 (Ativa)	Somente permite a alteração do conteúdo dos parâmetros quando P000 é igual ao valor da senha													
<p style="text-align: center;">Tabela 6.18 - Habilitação da senha</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Com os ajustes de fábrica a senha é P000=5. <input checked="" type="checkbox"/> Para alteração do valor da senha ver P000.</p>														
P201 ⁽²⁾ Seleção do Idioma	0 a 3 [A ser definida pelo usuário] -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P201</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Português</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>English</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Español</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Deutsch</td> </tr> </tbody> </table>	P201	Descrição	0	Português	1	English	2	Español	3	Deutsch		
		P201	Descrição											
0	Português													
1	English													
2	Español													
3	Deutsch													
<p style="text-align: center;">Tabela 6.19 - Seleção do idioma</p>														
P202 ⁽¹⁾ Tipo de Controle	0 a 4 [0=Rampa de Tensão] -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P202</th> <th>Tipo de Controle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Rampa de Tensão</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Limite de Corrente</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Controle de Bombas</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Controle de Torque</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rampa de Corrente</td> </tr> </tbody> </table>	P202	Tipo de Controle	0	Rampa de Tensão	1	Limite de Corrente	2	Controle de Bombas	3	Controle de Torque	4	Rampa de Corrente
		P202	Tipo de Controle											
0	Rampa de Tensão													
1	Limite de Corrente													
2	Controle de Bombas													
3	Controle de Torque													
4	Rampa de Corrente													
<p style="text-align: center;">Tabela 6.20 - Tipo de controle</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A Soft-Starter SSW-06 possui cinco tipos de controle de partida para melhor se adaptar a todas as necessidades de sua aplicação.</p> <p>Partida com rampa de tensão ⁽¹⁾: Este é o método mais comumente utilizado. A Soft-Starter SSW-06 impõe a tensão sobre o motor sem nenhum tipo de realimentação de tensão ou corrente aplicada ao motor. Aplicado a cargas com torque inicial mais baixo ou torque quadrático. Este tipo de controle pode ser utilizado como um teste inicial de funcionamento.</p> <p>Partida com limite de corrente ⁽²⁾: O máximo nível de corrente é mantido durante a partida sendo ajustado de acordo com as necessidades da aplicação. Aplicado a cargas com torque inicial mais alto ou torque constante. Este tipo de controle é utilizado para adequar a partida aos limites de capacidade da rede de alimentação.</p> <p>Partida com rampa de corrente ⁽³⁾: O máximo nível de corrente também é limitado durante a partida, porém, pode-se ajustar limites de correntes menores ou maiores para o início da partida. Pode substituir a função kick start para cargas com torque inicial mais elevado. Aplicado a cargas com torque inicial mais baixo ou mais alto.</p>														

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
		<p>Este tipo de controle é utilizado para adequar a partida aos limites de capacidade da rede de alimentação.</p> <p>Partida com controle de bombas ⁽⁴⁾: Otimizada para proporcionar o torque necessário para partir e parar suavemente bombas hidráulicas centrífugas. Possui um algoritmo especial para aplicações com bombas centrífugas, carga com conjugado quadrático. Este algoritmo especial, destina-se a minimizar os golpes de Aríete, “overshoots” de pressão nas tubulações hidráulicas que podem provocar rupturas ou desgastes excessivos nas mesmas.</p> <p>Partida com controle de torque: A Soft-Starter SSW-06 possui um algoritmo de controle de torque de altíssimo desempenho e totalmente flexível para atender a necessidade de qualquer aplicação, tanto para partir como para parar o motor e sua carga suavemente.</p> <p>Controle de torque com 1 ponto de ajuste ⁽²⁾: Permite ajustar uma limitação de torque de partida constante.</p> <p>Controle de torque com 2 pontos de ajuste ⁽³⁾: Permite ajustar uma limitação de torque de partida em rampa linear.</p> <p>Controle de torque com 3 pontos de ajuste ⁽⁴⁾: Permite ajustar uma limitação de torque de partida em três pontos de ajuste: inicial, intermediário e final. Possibilita a partida de cargas quadráticas, entre outros.</p> <p>(1) Muito fácil de ajustar e programar; (2) Fácil de ajustar e programar; (3) Necessita de algum conhecimento da carga para ajustar e programar; (4) Necessita de um grande conhecimento da carga para ajustar e programar.</p> <p> NOTAS!</p> <p>1) Os tipos de controle são dispostos conforme o grau de dificuldade de utilização e programação. Portanto, utilize inicialmente os modos de controle mais fáceis. 2) Sempre que alterar o conteúdo de P202 a Soft-Starter entrará em uma rotina de seqüência de ajustes mínimos para cada tipo de controle selecionado. Deve-se percorrer e ajustar (quando necessário) todos os parâmetros desta seqüência até o último, para então acionar o motor.</p>

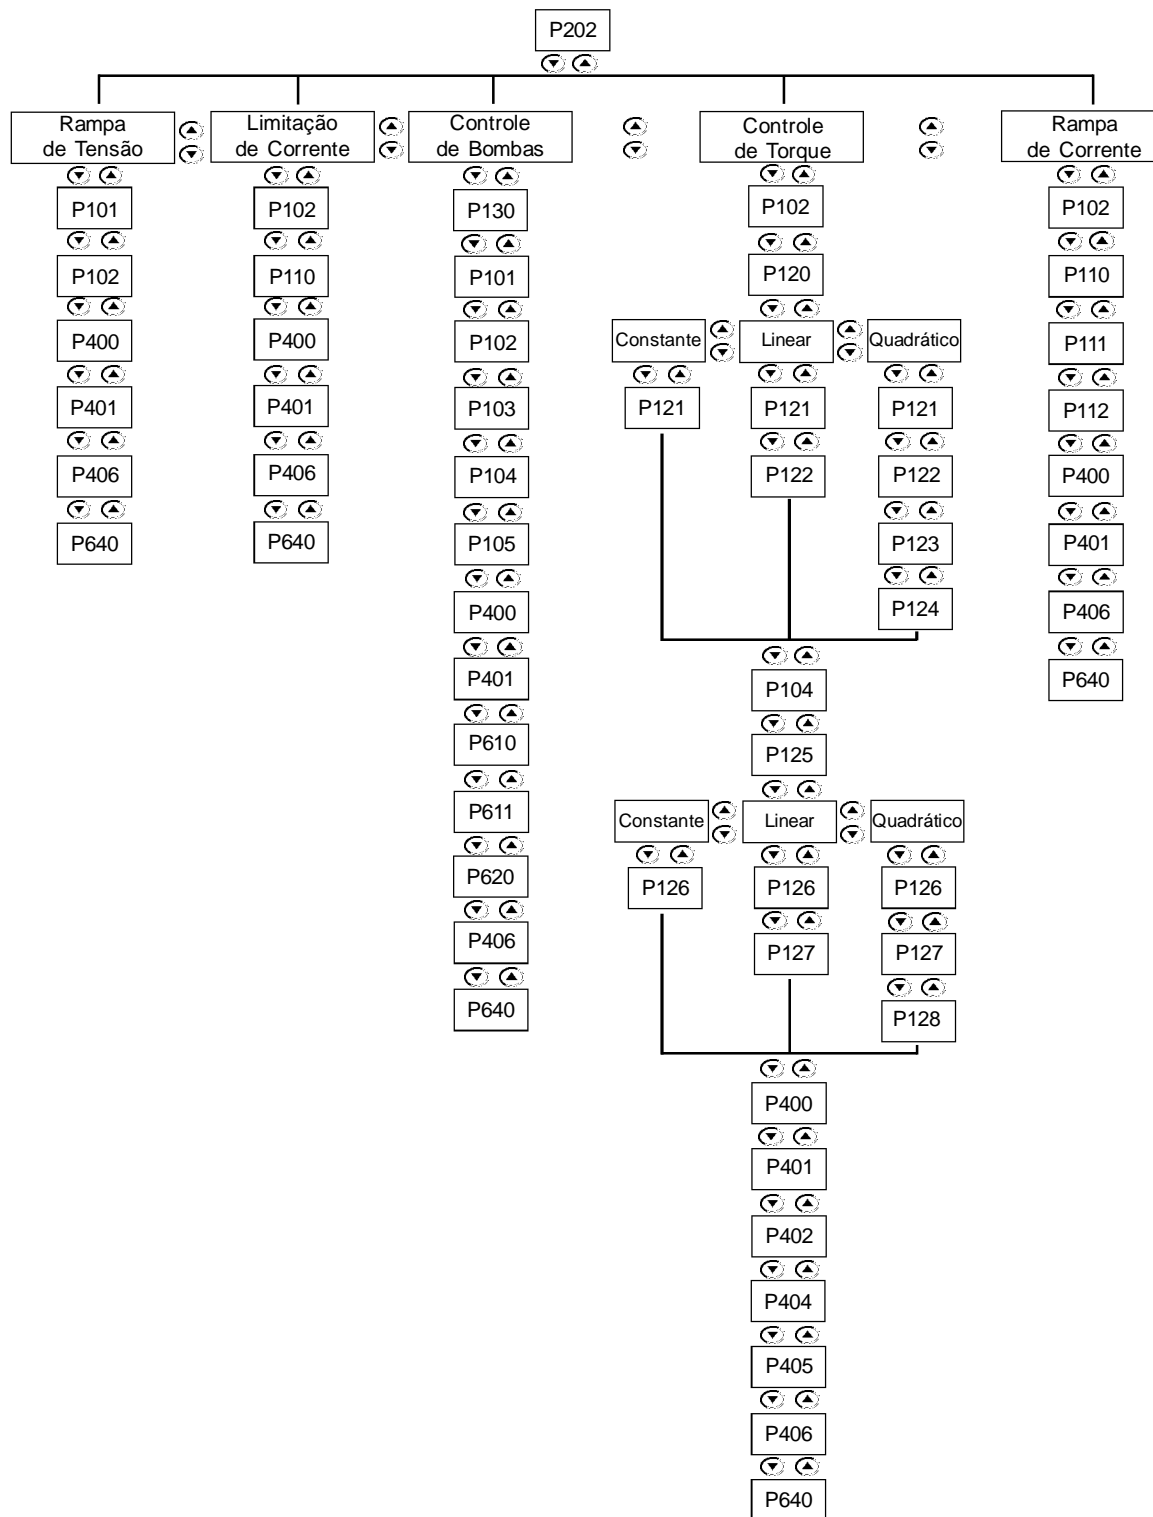


Figura 6.10 - Seqüência de parâmetros conforme o tipo de controle selecionado

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações																																									
		<p>A tabela a seguir apresenta a relação entre o tipo de controle adotado para a partida e o selecionado automaticamente para a parada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PARTIDA</th> <th colspan="5">PARADA</th> </tr> <tr> <th>Rampa de Tensão</th> <th>Limite de Corrente</th> <th>Rampa de Corrente</th> <th>Controle de Bombas</th> <th>Controle de Torque</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rampa de Tensão</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Limite de Corrente</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rampa de Corrente</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Controle de Bombas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Controle de Torque</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	PARADA					Rampa de Tensão	Limite de Corrente	Rampa de Corrente	Controle de Bombas	Controle de Torque	Rampa de Tensão	X					Limite de Corrente	X					Rampa de Corrente	X					Controle de Bombas				X		Controle de Torque					X
PARTIDA	PARADA																																										
	Rampa de Tensão	Limite de Corrente	Rampa de Corrente	Controle de Bombas	Controle de Torque																																						
Rampa de Tensão	X																																										
Limite de Corrente	X																																										
Rampa de Corrente	X																																										
Controle de Bombas				X																																							
Controle de Torque					X																																						

Tabela 6.21 - Funcionamento da partida em conjunto com a parada

<p>P204 ⁽¹⁾ Carrega / Salva Parâmetros</p>	<p>0 a 16 [0] -</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Os parâmetros indicados com a nota (2) não são alterados quando carregado o padrão de fábrica P204 = 5. <input checked="" type="checkbox"/> Para carregar parâmetros de Usuário 1 (P204=7) e/ou Usuário 2 (P204=8) à área de operação da Soft-Starter SSW-06, é necessário que Memória Usuário 1 e/ou Memória Usuário 2 tenham sido previamente salvas (P204=10 e/ou P204=11).
--	-------------------------------	---

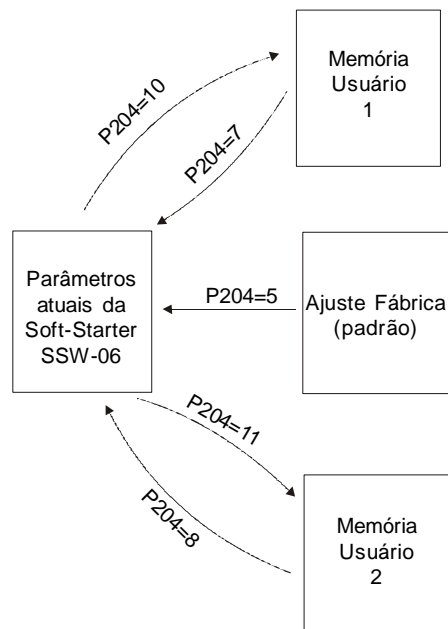



Figura 6.11 - Transferência de parâmetros

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>P204</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0, 1, 2, 6, 9, 12</td> <td>Sem Função: Nenhuma ação</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zera os parâmetros de P043 a P050</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Zera os parâmetros de P053 a P058</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Carrega Padrão de Fábrica: Carrega parâmetros atuais da Soft-Starter com os ajustes de fábrica</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Carrega Usuário 1: Carrega parâmetros atuais da Soft-Starter com o conteúdo da memória de parâmetros 1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Carrega Usuário 2: Carrega parâmetros atuais da Soft-Starter com o conteúdo da memória de parâmetros 2</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Salva Usuário 1: Transfere conteúdo dos parâmetros atuais da Soft-Starter para a memória de parâmetros 1</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Salva Usuário 2: Transfere conteúdo dos parâmetros atuais da Soft-Starter para a memória de parâmetros 2</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Apaga o SoftPLC</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Zera os parâmetros de P952 a P969</td> </tr> <tr> <td>15, 16</td> <td>Uso reservado da Fábrica</td> </tr> </tbody> </table>	P204	Ação	0, 1, 2, 6, 9, 12	Sem Função: Nenhuma ação	3	Zera os parâmetros de P043 a P050	4	Zera os parâmetros de P053 a P058	5	Carrega Padrão de Fábrica: Carrega parâmetros atuais da Soft-Starter com os ajustes de fábrica	7	Carrega Usuário 1: Carrega parâmetros atuais da Soft-Starter com o conteúdo da memória de parâmetros 1	8	Carrega Usuário 2: Carrega parâmetros atuais da Soft-Starter com o conteúdo da memória de parâmetros 2	10	Salva Usuário 1: Transfere conteúdo dos parâmetros atuais da Soft-Starter para a memória de parâmetros 1	11	Salva Usuário 2: Transfere conteúdo dos parâmetros atuais da Soft-Starter para a memória de parâmetros 2	13	Apaga o SoftPLC	14	Zera os parâmetros de P952 a P969	15, 16	Uso reservado da Fábrica
P204	Ação																									
0, 1, 2, 6, 9, 12	Sem Função: Nenhuma ação																									
3	Zera os parâmetros de P043 a P050																									
4	Zera os parâmetros de P053 a P058																									
5	Carrega Padrão de Fábrica: Carrega parâmetros atuais da Soft-Starter com os ajustes de fábrica																									
7	Carrega Usuário 1: Carrega parâmetros atuais da Soft-Starter com o conteúdo da memória de parâmetros 1																									
8	Carrega Usuário 2: Carrega parâmetros atuais da Soft-Starter com o conteúdo da memória de parâmetros 2																									
10	Salva Usuário 1: Transfere conteúdo dos parâmetros atuais da Soft-Starter para a memória de parâmetros 1																									
11	Salva Usuário 2: Transfere conteúdo dos parâmetros atuais da Soft-Starter para a memória de parâmetros 2																									
13	Apaga o SoftPLC																									
14	Zera os parâmetros de P952 a P969																									
15, 16	Uso reservado da Fábrica																									

Tabela 6.22 - Possibilidades de carregar ou salvar os parâmetros



NOTA!

A ação de carregar/salvar parâmetros só será efetuada após fazer o ajuste do parâmetro e pressionar a tecla .

P205 Seleção do Parâmetro de Leitura	0 a 9 [2] -	<input checked="" type="checkbox"/> Seleciona qual dentre os parâmetros de leitura listados na tabela 6.23 será mostrado no display, após a energização da Soft-Sarter. <table border="1"> <thead> <tr> <th>P205</th> <th>Parâmetro a ser mostrado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>P001 (Corrente da Soft-Starter %In da Soft-Starter)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>P002 (Corrente do Motor %In do Motor)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>P003 (Corrente do Motor A)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>P004 (Tensão da Rede de Alimentação V)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P005 (Frequência da Rede de Alimentação Hz)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>P006 (Estado da Soft-Starter)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>P007 (Tensão na Saída V)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>P008 (Fator de Potência)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>P009 (Torque do Motor % Tn do Motor)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>P010 (Potência de Saída)</td> </tr> </tbody> </table>	P205	Parâmetro a ser mostrado	0	P001 (Corrente da Soft-Starter %In da Soft-Starter)	1	P002 (Corrente do Motor %In do Motor)	2	P003 (Corrente do Motor A)	3	P004 (Tensão da Rede de Alimentação V)	4	P005 (Frequência da Rede de Alimentação Hz)	5	P006 (Estado da Soft-Starter)	6	P007 (Tensão na Saída V)	7	P008 (Fator de Potência)	8	P009 (Torque do Motor % Tn do Motor)	9	P010 (Potência de Saída)
P205	Parâmetro a ser mostrado																							
0	P001 (Corrente da Soft-Starter %In da Soft-Starter)																							
1	P002 (Corrente do Motor %In do Motor)																							
2	P003 (Corrente do Motor A)																							
3	P004 (Tensão da Rede de Alimentação V)																							
4	P005 (Frequência da Rede de Alimentação Hz)																							
5	P006 (Estado da Soft-Starter)																							
6	P007 (Tensão na Saída V)																							
7	P008 (Fator de Potência)																							
8	P009 (Torque do Motor % Tn do Motor)																							
9	P010 (Potência de Saída)																							

Tabela 6.23 - Parâmetro a ser inicialmente mostrado nos displays

P206 Tempo de Auto-Reset	0 a 600 [0=Inativo] 1s	<input checked="" type="checkbox"/> Quando ocorre um dos erros: E03, E04, E05, E06, E16, E32, E65, E66, E70, E74, E78, E79, E80 ou E81, a Soft-Starter SSW-06 poderá provocar um “reset” automaticamente, após transcorrido o tempo dado por P206.
------------------------------------	--------------------------------	--



Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Se $P206 \leq 2$ não ocorrerá “auto-reset”. <input checked="" type="checkbox"/> Após ocorrido o “auto-reset”, se o mesmo erro voltar a ocorrer por três vezes consecutivas, a função de auto-reset será inibida. Um erro é considerado recorrente, se este mesmo erro voltar a ocorrer até 30 segundos após ser executado o auto-reset. <input checked="" type="checkbox"/> Portanto, se um erro ocorrer quatro vezes consecutivas, este permanecerá sendo indicado (e a Soft-Starter desabilitada) permanentemente.

P215 ⁽¹⁾ Função Copy (HMI)	0 a 2 [0=Inativa] -	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> A função “Copy” é utilizada para transferir o conteúdo dos parâmetros de uma Soft-Starter SSW-06 para outra(s). As Soft-Starters devem ser do mesmo modelo (tensão/corrente) e com a mesma versão de software.
---	-----------------------------	--

P215	Ação	Explicação
0	Inativa	-
1	Copy SSW → HMI	Transfere o conteúdo dos parâmetros atuais da Soft-Starter SSW-06 e das memórias do usuário 1 ou 2 para a memória não volátil da HMI (EEPROM). Os parâmetros atuais da Soft-Starter SSW-06 permanecem inalterados.
2	Paste HMI → SSW	Transfere o conteúdo da memória não volátil da HMI (EEPROM) para os parâmetros atuais da Soft-Starter SSW-06 e para as memórias do usuário 1 ou 2.

Tabela 6.24 - Função Copy

Procedimento:

1. Conectar a HMI na Soft-Starter SSW-06 que se quer copiar os parâmetros (Soft-Starter A).
2. Colocar P215=1 (copy) para transferir os parâmetros da Soft-Starter A para a HMI. Pressionar a tecla . Enquanto estiver sendo realizada a função copy o display mostra **COPY**. P215 volta automaticamente para 0 (Inativa) quando a transferência estiver concluída.
3. Desligar a HMI da Soft-Starter SSW-06.
4. Conectar esta mesma HMI na Soft-Starter SSW-06 para o qual se deseja transferir os parâmetros (Soft-Starter B).
5. Colocar P215=2 (paste) para transferir o conteúdo da memória não volátil da HMI (EEPROM contendo os parâmetros da Soft-Starter A) para a Soft-Starter B. Pressionar a tecla . Enquanto a HMI estiver realizando a função paste o display indica **COPY**. Quando P215 voltar para 0, a transferência dos parâmetros foi concluída. A partir deste momento, as Soft-Starters A e B estarão com o mesmo conteúdo dos parâmetros.

Convém lembrar ainda:

Se as Soft-Starters A e B acionarem motores diferentes verificar os Parâmetros do Motor da Soft-Starter B.

Para copiar o conteúdo dos parâmetros da Soft-Starter A para mais Soft-Starters, repetir os procedimentos 4 a 5 acima.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
-----------	--------------------------------	-------------------------

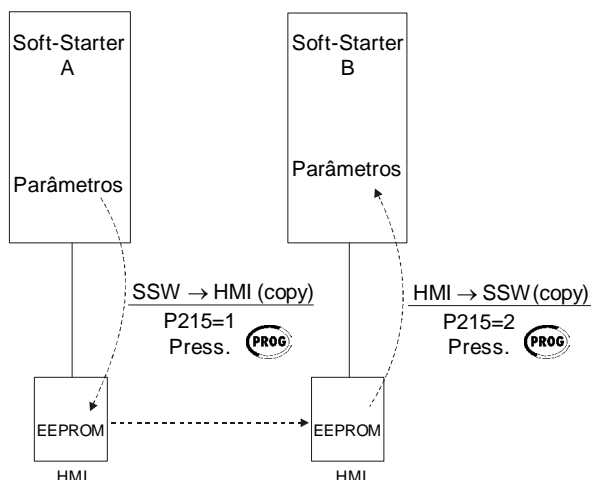


Figura 6.12 - Cópia dos Parâmetros da “Soft-Starter A” para a “Soft-Starter B”

- ☑ Enquanto a HMI estiver realizando o procedimento de leitura ou escrita, não é possível operá-la.

NOTAS!

- 1) Caso a HMI tenha sido previamente carregada com os parâmetros de uma “versão diferente” daquela da Soft-Starter SSW-06 para o qual ela está tentando copiar os parâmetros, a operação não será efetuada e a Soft-Starter SSW-06 irá indicar E10 (Erro: Função Copy não permitida). Entenda-se por “versão diferente” aquelas que são diferentes em “x” ou “y” supondo-se que a numeração das versões de software seja descrita como **Vx.yz**.
- 2) Esta função altera todos os parâmetros da SSW-06 para os novos valores.

P218 Ajuste do Contraste do Display LCD	0 a 150 [127] -	☑ Permite o ajuste do contraste do display LCD em função do ângulo de visualização do mesmo. Incrementar/decrementar o valor do parâmetro até obter o melhor contraste.
---	-------------------------	---

P220 ⁽¹⁾ Seleção da Fonte Local/Remoto	0 a 10 [2] -	☑ Define a fonte de origem do comando que irá selecionar entre a situação LOCAL e a situação REMOTO.
---	----------------------	--

P220	Seleção Local/Remoto	Situação Default
0	Sempre Situação Local	Local
1	Sempre Situação Remoto	Remoto
2	Tecla da HMI	Local
3	Tecla da HMI	Remoto
4	Entradas digitais DI4 ... DI6	(P266 ... P268)
5	Comunicação Serial	Local
6	Comunicação Serial	Remoto
7	Comunicação Fieldbus	Local
8	Comunicação Fieldbus	Remoto
9	SoftPLC	Local
10	SoftPLC	Remoto

Tabela 6.25 - Origem do Local/Remoto


Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações												
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Situação Default = Quando a Soft-Starter SSW-06 é energizada (inicialização). <input checked="" type="checkbox"/> No ajuste padrão de fábrica a tecla  irá selecionar Local ou Remoto. Na energização a Soft-Starter SSW-06 iniciará em Local (Default LOCAL). 												
P229 ⁽¹⁾ Seleção de Comandos - Situação Local	0 a 4 [0=HMI] -	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Definem a origem dos comandos de aciona e desaciona da Soft-Starter SSW-06. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>P229/P230</th> <th>Origem dos comandos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Teclas da HMI</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Entradas Digitais DIx</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Comunicação Serial</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Comunicação Fieldbus (DeviceNet ou Profibus DP)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SoftPLC</td> </tr> </tbody> </table>	P229/P230	Origem dos comandos	0	Teclas da HMI	1	Entradas Digitais DIx	2	Comunicação Serial	3	Comunicação Fieldbus (DeviceNet ou Profibus DP)	4	SoftPLC
P229/P230	Origem dos comandos													
0	Teclas da HMI													
1	Entradas Digitais DIx													
2	Comunicação Serial													
3	Comunicação Fieldbus (DeviceNet ou Profibus DP)													
4	SoftPLC													
P230 ⁽¹⁾ Seleção de Comandos - Situação Remoto	0 a 4 [1=Entradas Digitais]													

Tabela 6.26 - Origem dos comandos do motor

P231 ⁽¹⁾ Seleção do Sentido de Giro	0 a 2 [0=Inativa] -	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>P231</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Via Contator</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Apenas JOG</td> </tr> </tbody> </table>	P231	Descrição	0	Inativa	1	Via Contator	2	Apenas JOG
P231	Descrição									
0	Inativa									
1	Via Contator									
2	Apenas JOG									

Tabela 6.27 - Seleção do sentido de giro

“Via Contator”

- Esta opção possibilita a alteração do sentido de giro através dos contadores conectados a entrada de alimentação de potência.
- O novo método implementado na Soft-Starter SSW-06 possibilita a utilização de apenas dois contadores para alterarem o sentido de giro do motor e isolar a potência da rede de alimentação ao mesmo tempo.
- Possibilita a alteração do sentido de giro mesmo com a conexão da Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor.
- Quando o motor é desacionado os dois contadores desacionam. Quando o motor é acionado o respectivo contator é acionado.

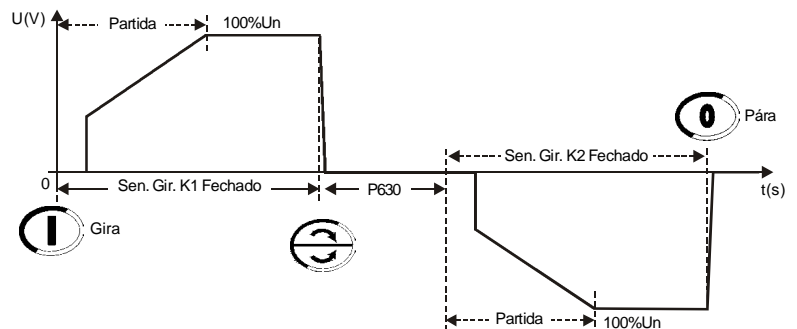
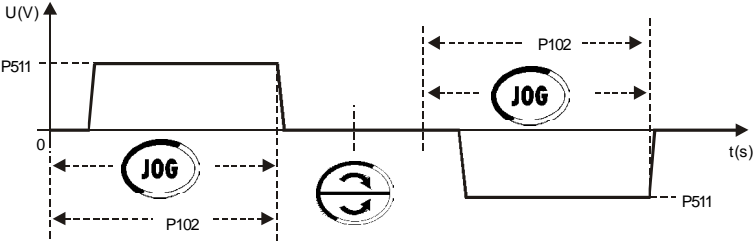


Figura 6.13 - Troca do sentido de giro via contator

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
		<p>NOTAS!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programe P277=4 (Sentido de Giro K1) e P278=4 (Sentido de Giro K2) antes de energizar a alimentação da potência. 2. O método utilizado para partir o motor novamente será o mesmo método de partida da primeira vez. 3. O motor irá partir novamente somente depois de transcorrido o tempo programado em P630 (intervalo de tempo após a parada do motor). 4. Veja os acionamentos sugestivos nos itens 3.3 e 3.3.8 para maiores informações. <p>“Apenas JOG”</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Esta opção permite o acionamento do motor em baixa velocidade nas duas direções de giro do motor sem a necessidade da utilização de contadores. ☑ Para mais informações veja os parâmetros P510 e P511.  <p><i>Figura 6.14 - Troca do sentido de giro apenas para o Jog</i></p>
P251 Função Saída AO1 (0 a 10) V	0 a 11 [0=Sem Função] -	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Verificar opções possíveis na tabela 6.29 e figura 6.15. ☑ AO1=10V quando os valores apresentados na tabela 6.29 estão em fundo de escala e P252=1,000.
P252 Ganho Saída AO1	0,000 a 9,999 [1,000] 0,001	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Ajusta o ganho da saída analógica AO1. ☑ Para P252=1,000 o valor de saída de AO1 é ajustado de acordo com a descrição contida na figura 6.15.
P253 Função Saída AO2 (0 a 20) mA ou (4 a 20) mA	0 a 11 [0=Sem Função] -	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Verificar opções possíveis na tabela 6.29 e figura 6.15. ☑ AO2=20mA quando os valores apresentados na tabela 6.29 estão em fundo de escala e P254=1,000.
P254 Ganho Saída AO2	0,000 a 9,999 [1,000] 0,001	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Ajusta o ganho da saída analógica AO2. ☑ Para P254=1,000 o valor de saída de AO2 é ajustado de acordo com a descrição contida na figura 6.15.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
-----------	--------------------------------	-------------------------

P255
Tipo de Saída AO2
(0 a 20) mA ou
(4 a 20) mA

0 a 1
[0=0-20mA]
-

- Seleciona o tipo de sinal para a saída analógica em corrente AO2.

P255	Tipo de Saída AO2
0	(0 a 20)mA
1	(4 a 20)mA

Tabela 6.28 - Tipo de sinal da AO2

- Para transformar a saída analógica de corrente AO2 para uma saída em tensão de 0 a 10V, basta colocar em paralelo com o sinal de saída um resistor de $500\Omega \pm 1\%$ 0,5W.
- Lembre-se que quando selecionar o tipo de saída para (4 a 20) mA, este será o range total do sinal de saída, ou seja, 0% de sinal = 4mA e 100% do sinal = 20mA.

P251/P253	Função da Saída Analógica	Fundo de Escala Quando
0	Sem Função	
1	Corrente em % In da SSW	5 x P295
2	Tensão de Entrada em % Un da SSW	1,5 x P296(máx.)
3	Tensão do Motor em % Un da SSW	1,5 x P296(máx.)
4	Fator de Potência	P008 = 1.00
5	Proteção Térmica	P050 = 250%
6	Potência em W	1,5 x $\sqrt{3}$ x P295 x P296(máx.)
7	Potência em VA	1,5 x $\sqrt{3}$ x P295 x P296(máx.)
8	Torque em % Tn do Motor	5 x P009 = 100%
9	Fieldbus	16383 (3FFFh)
10	Serial	16383 (3FFFh)
11	SoftPLC	16383 (3FFFh)

Tabela 6.29 - Funções das Saídas Analógicas

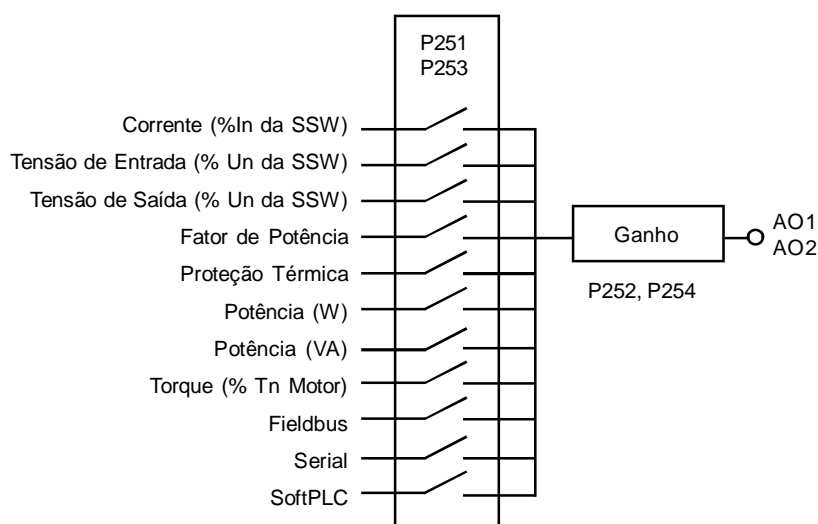


Figura 6.15 - Blocodiagrama das Saídas Analógicas

- Escala das indicações nas Saídas Analógicas:
 - Fundo de escala = 10V para a saída AO1.
 - Fundo de escala = 20mA para a saída AO2.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P263 ⁽¹⁾ Função Entrada DI1	0 a 5 [1=Gira/Pára]	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Verificar as opções disponíveis na tabela 6.30. ☑ Os estados das entradas digitais podem ser monitorados no parâmetro P012.
P264 ⁽¹⁾ Função Entrada DI2	0 a 5 [2=Reset]	<ul style="list-style-type: none"> ☑ “Gira/Pára” = Fechada/Aberta a entrada digital respectivamente. Nesta nova versão de software é necessário programar uma entrada digital para esta função. Não programar mais de uma entrada digital para esta função. Não programar Start ou Stop (3 Fios) nas outras entradas digitais.
P265 ⁽¹⁾ Função Entrada DI3	0 a 6 [0=Sem função]	<ul style="list-style-type: none"> ☑ “Start (3 Fios)” = Aciona o motor quando entrada digital for fechada. Utilizar somente chave pulsante normalmente aberta. Não programar mais uma entrada digital para esta função. Não programar Gira/Pára nas outras entradas digitais. Deve ser programado um Stop (3 Fios) em outra entrada digital.
P266 ⁽¹⁾ Função Entrada DI4	0 a 6 [0=Sem função] -	<ul style="list-style-type: none"> ☑ “Stop (3 Fios)” = Desaciona o motor quando entrada digital for aberta. Utilizar somente chave pulsante normalmente fechada. Não programar mais uma entrada digital para esta função. Não programar Gira/Pára nas outras entradas digitais. Deve ser programado um Start (3 Fios) em outra entrada digital.
P267 ⁽¹⁾ Função Entrada DI5	0 a 6 [0=Sem função] -	<ul style="list-style-type: none"> ☑ “Local/Remoto” = Aberta/Fechada a entrada digital respectivamente. Não programar mais de uma entrada digital para esta função.
P268 ⁽¹⁾ Função Entrada DI6	0 a 7 [0=Sem função] -	<ul style="list-style-type: none"> ☑ “Reset de Erros” = Reseta os erros quando a entrada digital for fechada. Utilizar somente chave pulsante. Se a entrada permanecer fechada o reset de erros não irá atuar. ☑ “Sem Erro Externo” = Está sem Erro Externo se a entrada digital estiver fechada. ☑ “Habilita Geral/Desabilita Geral” = Fechada/Aberta a entrada digital respectivamente. Esta função permite acionar o motor quando está com Habilita Geral e desacionar o motor sem fazer a rampa de desaceleração quando for dado o comando de Desabilita Geral. Não há necessidade de programar Habilita Geral para acionar o motor via entrada digital. Se for programado Habilita Geral por entrada digital, esta deve estar fechada para possibilitar o acionamento do motor, mesmo se os comandos não forem por entradas digitais. ☑ “Termistor do Motor” = A entrada digital DI6 está associada a entrada para termistor do motor (PTC). Caso deseje utilizar DI6 como uma entrada digital normal deve-se programar o parâmetro P268 com a função desejada e conectar um resistor entre 270Ω e 1600Ω em série com a entrada, como indicado a seguir:

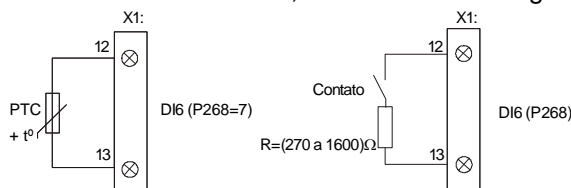


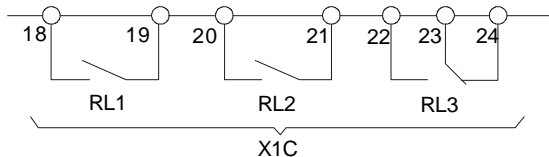


Figura 6.16 - Esquema de ligação do PTC ou entrada digital

- ☑ **“Sentido de Giro”** = Entrada digital aberta K1 acionado e K2 desacionado, entrada digital fechada K1 desacionado e K2 acionado (item 3.3.8). Isto possibilita o controle da troca do sentido de giro via entrada digital. Não programe mais de uma entrada digital para esta função.
- ☑ **“Jog”** = Possibilita acionar o motor em baixa velocidade via entrada digital. O Jog é acionado com a entrada digital fechada. Utilizar somente chave pulsante. Se for utilizada mais de uma entrada digital para esta função, quando apenas uma for acionada irá acionar o Jog.
- ☑ **“Sem Frenagem”** = Possibilita desabilitar os métodos de frenagem quando a entrada digital é aberta, no caso de segurança, possibilita utilizar um sensor de parada no motor e desabilitar a frenagem imediatamente. Se mais que uma entrada digital for programada para esta função, quando apenas uma é aberta irá

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações																																																																																																		
		<p>imediatamente desabilitar a frenagem. Para possibilitar o acionamento da frenagem a entrada digital deverá estar fechada.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> “Partida de Emergência” = Possibilita partir e parar o motor durante a atuação de qualquer erro, não respeitando as proteções da Soft-Starter SSW-06 ou do motor. Esta opção é utilizada no acionamento de bombas hidráulicas contra incêndio.</p> <p> NOTA! A Partida de Emergência somente deve ser utilizada em caso de emergência, caso contrário poderá danificar a Soft-Starter SSW-06 ou o motor.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dlx Parâmetro / Função</th> <th>P263 (DI1)</th> <th>P264 (DI2)</th> <th>P265 (DI3)</th> <th>P266 (DI4)</th> <th>P267 (DI5)</th> <th>P268 (DI6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sem Função</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gira/Pára</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Start (Três Fios)</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Stop (Três Fios)</td><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Habilita Geral</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Sentido de Giro</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Local/Remoto</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Sem Erro Externo</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Jog</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Sem Frenagem</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>Reset de Erros</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>Termistor do Motor</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>7</td></tr> <tr><td>Partida de Emergência</td><td>-</td><td>-</td><td>6</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.30 - Funções das Entradas Digitais</i></p> <p> NOTA! As programações das entradas digitais DI1, DI2 e DI3 foram alteradas em relação às versões anteriores de software a V1.60.</p>	Dlx Parâmetro / Função	P263 (DI1)	P264 (DI2)	P265 (DI3)	P266 (DI4)	P267 (DI5)	P268 (DI6)	Sem Função	0	0	0	0	0	0	Gira/Pára	1	3	3	-	-	-	Start (Três Fios)	2	4	4	-	-	-	Stop (Três Fios)	3	1	5	-	-	-	Habilita Geral	4	5	1	-	-	-	Sentido de Giro	-	-	-	1	1	1	Local/Remoto	-	-	-	2	2	2	Sem Erro Externo	-	-	-	3	3	3	Jog	-	-	-	4	4	4	Sem Frenagem	-	-	-	5	5	5	Reset de Erros	5	2	2	6	6	6	Termistor do Motor	-	-	-	-	-	7	Partida de Emergência	-	-	6	-	-	-
Dlx Parâmetro / Função	P263 (DI1)	P264 (DI2)	P265 (DI3)	P266 (DI4)	P267 (DI5)	P268 (DI6)																																																																																														
Sem Função	0	0	0	0	0	0																																																																																														
Gira/Pára	1	3	3	-	-	-																																																																																														
Start (Três Fios)	2	4	4	-	-	-																																																																																														
Stop (Três Fios)	3	1	5	-	-	-																																																																																														
Habilita Geral	4	5	1	-	-	-																																																																																														
Sentido de Giro	-	-	-	1	1	1																																																																																														
Local/Remoto	-	-	-	2	2	2																																																																																														
Sem Erro Externo	-	-	-	3	3	3																																																																																														
Jog	-	-	-	4	4	4																																																																																														
Sem Frenagem	-	-	-	5	5	5																																																																																														
Reset de Erros	5	2	2	6	6	6																																																																																														
Termistor do Motor	-	-	-	-	-	7																																																																																														
Partida de Emergência	-	-	6	-	-	-																																																																																														
P277 ⁽¹⁾ Função Relé RL1	0 a 12 [1=Em Funcionamento] -	<p><input checked="" type="checkbox"/> Verificar as opções disponíveis na tabela 6.31.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os estados das saídas digitais podem ser monitorados no parâmetro P013.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Quando a função que for programada para a saída digital for verdadeira a saída digital estará acionada.</p>																																																																																																		
P278 ⁽¹⁾ Função Relé RL2	0 a 12 [2=Em Tensão Plena] -																																																																																																			
P279 ⁽¹⁾ Função Relé RL3	0 a 12 [6=Sem erro] -	<p><input checked="" type="checkbox"/> “Sem função” = As saídas digitais ficarão desacionadas.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> “Em funcionamento” = A saída é acionada instantaneamente com o comando de Aciona da Soft-Starter SSW-06, desacionando somente quando a Soft-Starter SSW-06 recebe um comando de Desaciona, ou no final da rampa de desaceleração se esta estiver programada.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> “Em tensão plena” = A saída é acionada quando a Soft-Starter SSW-06 atingir 100% Un e desacionada quando a Soft-Starter SSW-06 recebe um comando de Desaciona.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> “By-pass externo” = Possui funcionamento parecido com “Em tensão plena”, mas só deve ser utilizado quando houver necessidade de se utilizar um contator de By-pass externo. Veja os acionamentos sugestivos nos itens 3.3 e 3.3.12, e o parâmetro P140 para maiores informações.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> “Sentido de Giro K1” = Possui funcionamento parecido com “Em operação”, mas, só deve ser utilizado para acionar o motor no sentido de giro direto de rotação. Veja os acionamentos sugestivos nos itens 3.3 e 3.3.8, e o parâmetro P231 para maiores informações.</p>																																																																																																		


Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações																																																												
		<ul style="list-style-type: none"> ☑ “Sentido de Giro K2” = Possui funcionamento parecido com “Em operação”, mas, só deve ser utilizado para acionar o motor no sentido de giro reverso de rotação. Veja os acionamentos sugestivos nos itens 3.3 e 3.3.8, e o parâmetro P231 para maiores informações. ☑ “Frenagem CC” = A saída será acionada durante a frenagem CC. Veja os acionamentos sugestivos nos itens 3.3 e 3.3.11, e o parâmetro P500 para maiores informações. ☑ “Sem erro” = A saída estará acionada enquanto a SSW-06 estiver sem erro, ou seja, se a Soft-Starter SSW-06 não está desabilitada por qualquer tipo de erro. ☑ “Com erro” = A saída estará acionada enquanto a SSW-06 estiver com erro, ou seja, se a Soft-Starter SSW-06 está desabilitada por algum tipo de erro. ☑ “Fieldbus” = Possibilita o controle da saída digital pelo mestre da rede de comunicação fieldbus. Mais detalhes ver Manual da Comunicação Fieldbus. ☑ “Serial” = Possibilita o controle da saída digital pelo mestre da rede de comunicação serial. Mais detalhes ver Manual da Comunicação Serial. ☑ “SoftPLC” = Possibilita o controle da saída digital pelo SoftPLC. Mais detalhes ver Manual do Software WLP. ☑ “Sem alarme” = A saída estará acionada enquanto a SSW-06 estiver sem alarme. ☑ “Com alarme” = A saída estará acionada enquanto a SSW-06 estiver com alarme. 																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RLx Parâmetro / Função</th> <th>P277 (RL1)</th> <th>P278 (RL2)</th> <th>P279 (RL3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sem Função</td><td>0</td><td>0</td><td>0, 4</td></tr> <tr><td>Em Funcionamento</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Em Tensão Plena</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>By-pass Externo</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Sentido de Giro K1</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Sentido de Giro K2</td><td>-</td><td>4</td><td>-</td></tr> <tr><td>Frenagem CC</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>Sem Erro</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>Com Erro</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fieldbus</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>Serial</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>SoftPLC</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Sem Alarme</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr> <tr><td>Com Alarme</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>	RLx Parâmetro / Função	P277 (RL1)	P278 (RL2)	P279 (RL3)	Sem Função	0	0	0, 4	Em Funcionamento	1	1	1	Em Tensão Plena	2	2	2	By-pass Externo	3	3	3	Sentido de Giro K1	4	-	-	Sentido de Giro K2	-	4	-	Frenagem CC	5	5	5	Sem Erro	6	6	6	Com Erro	7	7	7	Fieldbus	8	8	8	Serial	9	9	9	SoftPLC	10	10	10	Sem Alarme	11	11	11	Com Alarme	12	12	12
RLx Parâmetro / Função	P277 (RL1)	P278 (RL2)	P279 (RL3)																																																											
Sem Função	0	0	0, 4																																																											
Em Funcionamento	1	1	1																																																											
Em Tensão Plena	2	2	2																																																											
By-pass Externo	3	3	3																																																											
Sentido de Giro K1	4	-	-																																																											
Sentido de Giro K2	-	4	-																																																											
Frenagem CC	5	5	5																																																											
Sem Erro	6	6	6																																																											
Com Erro	7	7	7																																																											
Fieldbus	8	8	8																																																											
Serial	9	9	9																																																											
SoftPLC	10	10	10																																																											
Sem Alarme	11	11	11																																																											
Com Alarme	12	12	12																																																											
		<i>Tabela 6.31 - Funções das saídas a relés</i>																																																												

P295 ⁽¹⁾⁽²⁾ Corrente Nominal	0 a 20 [De acordo com a corrente nominal da Soft-Starter SSW-06] -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P 295</th> <th>Corrente Nominal</th> <th>P295</th> <th>Corrente Nominal</th> <th>P 295</th> <th>Corrente Nominal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>10A</td><td>8</td><td>170A</td><td>16</td><td>670A</td></tr> <tr><td>1</td><td>16A</td><td>9</td><td>205A</td><td>17</td><td>820A</td></tr> <tr><td>2</td><td>23A</td><td>10</td><td>255A</td><td>18</td><td>950A</td></tr> <tr><td>3</td><td>30A</td><td>11</td><td>312A</td><td>19</td><td>1100A</td></tr> <tr><td>4</td><td>45A</td><td>12</td><td>365A</td><td>20</td><td>1400A</td></tr> <tr><td>5</td><td>60A</td><td>13</td><td>412A</td><td>21</td><td>1000A</td></tr> <tr><td>6</td><td>85A</td><td>14</td><td>480A</td><td>22</td><td>1300A</td></tr> <tr><td>7</td><td>130A</td><td>15</td><td>604A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	P 295	Corrente Nominal	P295	Corrente Nominal	P 295	Corrente Nominal	0	10A	8	170A	16	670A	1	16A	9	205A	17	820A	2	23A	10	255A	18	950A	3	30A	11	312A	19	1100A	4	45A	12	365A	20	1400A	5	60A	13	412A	21	1000A	6	85A	14	480A	22	1300A	7	130A	15	604A		
		P 295	Corrente Nominal	P295	Corrente Nominal	P 295	Corrente Nominal																																																	
		0	10A	8	170A	16	670A																																																	
		1	16A	9	205A	17	820A																																																	
		2	23A	10	255A	18	950A																																																	
		3	30A	11	312A	19	1100A																																																	
		4	45A	12	365A	20	1400A																																																	
		5	60A	13	412A	21	1000A																																																	
6	85A	14	480A	22	1300A																																																			
7	130A	15	604A																																																					
<i>Tabela 6.32 - Configuração da Corrente Nominal</i>																																																								




ATENÇÃO!

Nunca programe este parâmetro com um valor de corrente que não seja o exato do modelo de sua Soft-Starter SSW-06, mostrado na etiqueta do produto. Se este parâmetro for programado errado poderá danificar a Soft-Starter SSW-06.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações						
P296 ⁽¹⁾⁽²⁾ Tensão Nominal	0 a 1 [De acordo com a tensão nominal da Soft-Starter SSW-06] -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P296</th> <th>Faixa de Tensão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>220/575V</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>575/690V</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabela 6.33 - Faixas de tensões</p> <p> ATENÇÃO! Nunca programe este parâmetro com um valor de tensão que não seja o exato do modelo de sua Soft-Starter SSW-06.</p>	P296	Faixa de Tensão	0	220/575V	1	575/690V
P296	Faixa de Tensão							
0	220/575V							
1	575/690V							

6.4 PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO SERIAL - P300 a P399

P308 ⁽¹⁾⁽²⁾ Endereço da Soft-Starter na Rede de Comunicação Serial	1 a 247 [1] -	<input checked="" type="checkbox"/> Define o endereço da Soft-Starter SSW-06 na rede da comunicação serial Modbus-RTU. <input checked="" type="checkbox"/> Maiores detalhes ver o Manual da Comunicação Serial para a Soft-Starter SSW-06.
---	-----------------------	---


P309 ⁽¹⁾⁽²⁾ Habilitação do Cartão de Comunicação Fieldbus	0 a 9 [0=Inativo] -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P309</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativo</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Profibus DP ou DP-V1 (1 Input e 1 Output)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Profibus DP ou DP-V1 (4 Input e 4 Output)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Profibus DP ou DP-V1 (7 Input e 7 Output)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DeviceNet (1 Input e 1 Output)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DeviceNet (4 Input e 4 Output)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DeviceNet (7 Input e 7 Output)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>EtherNet (1 Input e 1 Output)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>EtherNet (4 Input e 4 Output)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>EtherNet (7 Input e 7 Output)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabela 6.34 - Tipo de protocolo de comunicação Fieldbus</p> <input checked="" type="checkbox"/> Habilita e define o tipo de protocolo do cartão de comunicação Fieldbus. <input checked="" type="checkbox"/> Maiores detalhes ver o Manual da Comunicação Fieldbus para a Soft-Starter SSW-06. <p> NOTA! Sem cartão de comunicação Fieldbus este parâmetro deve permanecer em 0 (Inativo).</p>	P309	Ação	0	Inativo	1	Profibus DP ou DP-V1 (1 Input e 1 Output)	2	Profibus DP ou DP-V1 (4 Input e 4 Output)	3	Profibus DP ou DP-V1 (7 Input e 7 Output)	4	DeviceNet (1 Input e 1 Output)	5	DeviceNet (4 Input e 4 Output)	6	DeviceNet (7 Input e 7 Output)	7	EtherNet (1 Input e 1 Output)	8	EtherNet (4 Input e 4 Output)	9	EtherNet (7 Input e 7 Output)
P309	Ação																							
0	Inativo																							
1	Profibus DP ou DP-V1 (1 Input e 1 Output)																							
2	Profibus DP ou DP-V1 (4 Input e 4 Output)																							
3	Profibus DP ou DP-V1 (7 Input e 7 Output)																							
4	DeviceNet (1 Input e 1 Output)																							
5	DeviceNet (4 Input e 4 Output)																							
6	DeviceNet (7 Input e 7 Output)																							
7	EtherNet (1 Input e 1 Output)																							
8	EtherNet (4 Input e 4 Output)																							
9	EtherNet (7 Input e 7 Output)																							

P310 Detecção do Mestre Profibus DP ou DP-V1 em Stop	0 a 1 [0=Inativa] 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P310</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Ativa</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabela 6.35 - Seleção da detecção do mestre Profibus DP em Stop</p> <input checked="" type="checkbox"/> Permite através do bit 6 da palavra de controle detectar que o mestre da rede Profibus DP ou DPV1 está parado. Mais detalhes ver Manual da Comunicação Fieldbus. <input checked="" type="checkbox"/> Quando ocorrer indicará E29. Para não ocorrer o erro o mestre deve manter o bit6 em 1.	P310	Descrição	0	Inativa	1	Ativa
P310	Descrição							
0	Inativa							
1	Ativa							

P312 ⁽¹⁾⁽²⁾ Tipo de Protocolo e Taxa de Transmissão da Comunicação Serial	1 a 9 [1=Modbus-RTU (9600bps, sem paridade)] -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P312</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Modbus-RTU (9600bps, sem paridade)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Modbus-RTU (9600bps, impar)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Modbus-RTU (9600bps, par)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Modbus-RTU (19200bps, sem paridade)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Modbus-RTU (19200bps, impar)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Modbus-RTU (19200bps, par)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Modbus-RTU (38400bps, sem paridade)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Modbus-RTU (38400bps, impar)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Modbus-RTU (38400bps, par)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabela 6.36 - Padrão de protocolo da comunicação Modbus-RTU</p>	P312	Ação	1	Modbus-RTU (9600bps, sem paridade)	2	Modbus-RTU (9600bps, impar)	3	Modbus-RTU (9600bps, par)	4	Modbus-RTU (19200bps, sem paridade)	5	Modbus-RTU (19200bps, impar)	6	Modbus-RTU (19200bps, par)	7	Modbus-RTU (38400bps, sem paridade)	8	Modbus-RTU (38400bps, impar)	9	Modbus-RTU (38400bps, par)
P312	Ação																					
1	Modbus-RTU (9600bps, sem paridade)																					
2	Modbus-RTU (9600bps, impar)																					
3	Modbus-RTU (9600bps, par)																					
4	Modbus-RTU (19200bps, sem paridade)																					
5	Modbus-RTU (19200bps, impar)																					
6	Modbus-RTU (19200bps, par)																					
7	Modbus-RTU (38400bps, sem paridade)																					
8	Modbus-RTU (38400bps, impar)																					
9	Modbus-RTU (38400bps, par)																					

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações														
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Define os padrões do protocolo da comunicação serial Modbus-RTU. <input checked="" type="checkbox"/> Maiores detalhes ver o Manual da Comunicação Serial para a Soft-Starter SSW-06. 														
P313 Ação dos Erros de Comunicação Serial e Fieldbus (E28, E29 e E30)	0 a 3 [0=Inativa] -	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>P313</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Desabilita</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Desabilita Geral</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vai para Local</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Inativa</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Erro Fatal</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Tabela 6.37 - Ação dos erros de comunicação Serial e Fieldbus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Define a ação a ser tomada se acontecer um dos erros relacionados à comunicação Serial ou Fieldbus. <input checked="" type="checkbox"/> Maiores detalhes ver o Manual da Comunicação Serial e/ou o Manual da Comunicação Fieldbus para a Soft-Starter SSW-06. <p> NOTA! Se a comunicação Serial ou Fieldbus não estiver sendo utilizada, este parâmetro deve permanecer em 0 (Inativa).</p>	P313	Ação	0	Inativa	1	Desabilita	2	Desabilita Geral	3	Vai para Local	4	Inativa	5	Erro Fatal
P313	Ação															
0	Inativa															
1	Desabilita															
2	Desabilita Geral															
3	Vai para Local															
4	Inativa															
5	Erro Fatal															
P314 ⁽¹⁾ Tempo para Timeout na Recepção de Telegramas da Comunicação Serial	0 a 999 [0=Sem Função] 1s	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Permite programar um tempo para detecção de falha na comunicação serial Modbus-RTU. Assim, pode-se tomar uma ação no caso, por exemplo, de perder a comunicação com o mestre da rede Modbus-RTU. <input checked="" type="checkbox"/> Maiores detalhes ver o Manual da Comunicação Serial para a Soft-Starter SSW-06. <p> NOTA! Se a comunicação serial não estiver sendo utilizada, este parâmetro deve permanecer em 0 (sem função).</p>														
P315 ⁽¹⁾ Parâmetro de Leitura via Fieldbus 1	0 a 999 [0] -	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Este parâmetro permite selecionar o número do primeiro parâmetro, cujo conteúdo, será enviado da Soft-Starter SSW-06 para o mestre da rede Fieldbus. <input checked="" type="checkbox"/> Maiores detalhes ver o Manual da Comunicação Fieldbus para a Soft-Starter SSW-06. 														
P316 ⁽¹⁾ Parâmetro de Leitura via Fieldbus 2	0 a 999 [0] -	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Este parâmetro permite selecionar o número do segundo parâmetro, cujo conteúdo, será enviado da Soft-Starter SSW-06 para o mestre da rede Fieldbus. <input checked="" type="checkbox"/> Maiores detalhes ver o Manual da Comunicação Fieldbus para a Soft-Starter SSW-06. 														
P317 ⁽¹⁾ Parâmetro de Leitura via Fieldbus 3	0 a 999 [0] -	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Este parâmetro permite selecionar o número do terceiro parâmetro, cujo conteúdo, será enviado da Soft-Starter SSW-06 para o mestre da rede Fieldbus. <input checked="" type="checkbox"/> Maiores detalhes ver o Manual da Comunicação Fieldbus para a Soft-Starter SSW-06. 														

6.5 PARÂMETROS DO MOTOR - P400 a P499

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P400 ⁽¹⁾ Tensão Nominal do Motor	0 a 999 [380] 1V	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustar de acordo com os dados de placa do motor e conforme o tipo de ligação. <input checked="" type="checkbox"/> As proteções de tensão estão baseadas no conteúdo deste parâmetro.
P401 ⁽¹⁾ Corrente Nominal do Motor	0 a 2424 [20] 0,1A	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustar de acordo com os dados de placa do motor. <input checked="" type="checkbox"/> As proteções de corrente e a limitação de corrente estão baseadas no conteúdo deste parâmetro.  NOTAS! 1) Para que as proteções baseadas na leitura e indicação de corrente funcionem corretamente, a corrente nominal do motor não deverá ser inferior à 30% da nominal da Soft-Starter SSW-06. 2) Não recomendamos a utilização de motores que funcionem em regime com carga inferior a 50% da sua nominal. 3) Programar a corrente nominal do motor conforme a tensão de alimentação.
P402 ⁽¹⁾ Velocidade Nominal do Motor	400 a 3600 [1780] 1rpm	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustar de acordo com os dados da placa do motor. <input checked="" type="checkbox"/> A velocidade deve ser exatamente o que está escrito na placa do motor, já considerando o escorregamento.
P404 ⁽¹⁾ Potência Nominal do Motor	0,1 a 2650 [75] 0,1kW	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustar de acordo com os dados de placa do motor. <input checked="" type="checkbox"/> Se a potência somente estiver em CV ou HP basta multiplicar o valor por 0,74kW.
P405 ⁽¹⁾ Fator de Potência do Motor	0 a 1,00 [0,89] 0,01	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustar de acordo com os dados de placa do motor.
P406 ⁽¹⁾ Fator de Serviço	0 a 1,50 [1,00] 0,01	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustar de acordo com os dados de placa do motor. <input checked="" type="checkbox"/> As proteções de corrente estão baseadas no conteúdo deste parâmetro.

6.6 PARÂMETROS DAS FUNÇÕES ESPECIAIS - P500 a P599

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações										
P500 ⁽¹⁾ Métodos de Frenagem	0 a 3 [0=Inativo] -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P500</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativo</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Frenagem por Reversão</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Frenagem Ótima</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Frenagem CC</td> </tr> </tbody> </table>	P500	Descrição	0	Inativo	1	Frenagem por Reversão	2	Frenagem Ótima	3	Frenagem CC
P500	Descrição											
0	Inativo											
1	Frenagem por Reversão											
2	Frenagem Ótima											
3	Frenagem CC											

Tabela 6.38 - Seleção do método de frenagem

- Na Soft-Starter SSW-06 existem três possibilidades de frenagens diferentes. Estes métodos são empregados onde há a necessidade de diminuir o tempo de parada do motor.

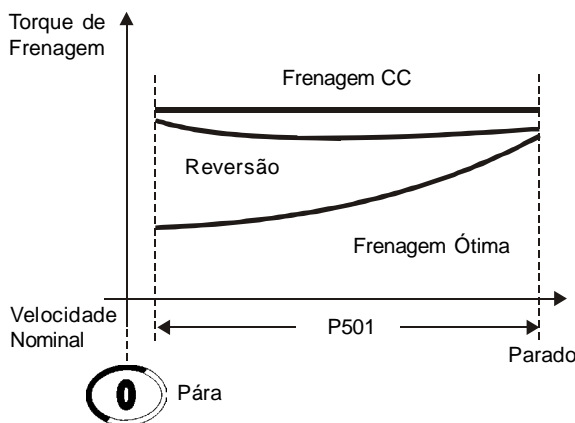


Figura 6.18 - Torque de frenagem

“Frenagem por Reversão”

- Este é um eficiente método de frenagem capaz de parar cargas de grande inércia.
- O motor irá parar devido a um nível de tensão CA, aplicado em sentido contrário no motor, até próximo a 20% de sua velocidade nominal, quando então é acionada a frenagem ótima para parar o motor.
- P502 programa o nível de tensão CA e o nível da frenagem ótima que serão aplicados ao motor.
- São necessários dois contatores para realizarem a troca do sentido de giro do motor.
- É compatível com a Soft-Starter SSW-06 conectada dentro da ligação delta do motor, exceto para motores de dois ou oito pólos.

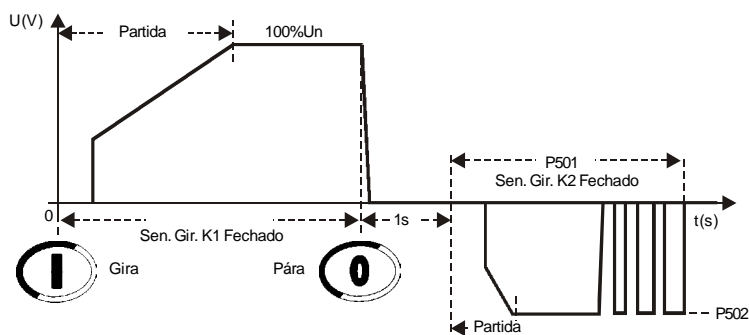


Figura 6.19 - Frenagem por reversão

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
-----------	--------------------------------	-------------------------



NOTAS!

1. Os contatores devem ser do mesmo modelo e suportar a corrente de partida do motor. Por segurança deve-se utilizar os contatos auxiliares para evitar que os dois contatores fechem ao mesmo tempo.
2. Utilize uma entrada digital programada para “Habilita Geral” a fim de parar o motor sem a frenagem.
3. Por segurança utilize uma entrada digital programada como “Sem frenagem”, para possibilitar a utilização de um sensor de parada no motor que desabilite a frenagem imediatamente, evitando que o motor gire em sentido contrário.
4. A Soft-Starter SSW-06 protege o seu motor apenas durante o tempo que o nível de tensão CA é aplicado.
5. Veja os parâmetros: P266, P267, P268, P277, P278, P500, P501, P502, P503 e os acionamentos sugestivos nos itens 3.3 e 3.3.9 para maiores informações.

“Frenagem Ótima”

- Este é um eficiente método para cessar cargas de média inércia.
- A tensão CC é aplicada somente quando pode produzir o efeito de frenagem.
- Não há a necessidade de contatores.
- É compatível com a Soft-Starter SSW-06 conectada dentro da ligação delta do motor, exceto para motores de dois ou oito pólos.

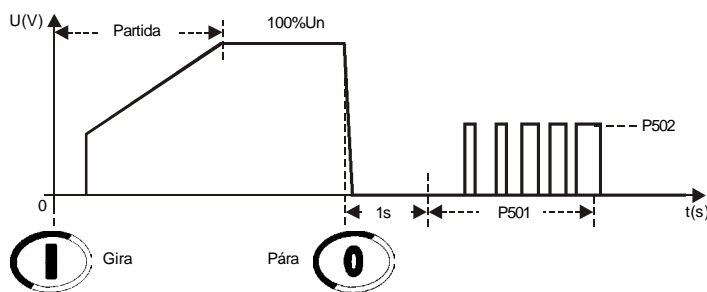
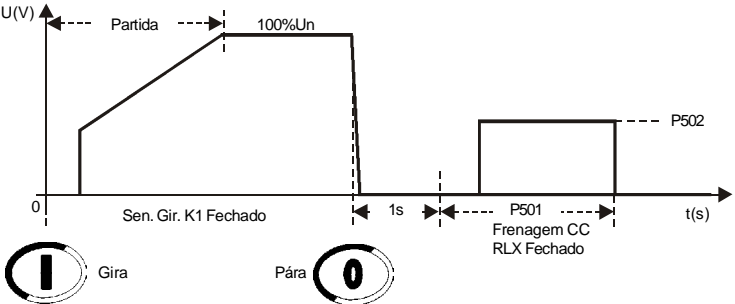



Figura 6.20 - Frenagem Ótima



NOTAS!

1. Utilize uma entrada digital programada para “Habilita Geral” a fim de parar o motor sem a frenagem.
2. Por segurança utilize uma entrada digital programada como “Sem frenagem”, para possibilitar a utilização de um sensor de parada no motor que desabilite a frenagem imediatamente.
3. É recomendada a utilização de um sensor PTC no motor.
4. A frenagem ótima não é recomendada para utilização com motores de dois ou oito pólos.
5. Veja os parâmetros: P266, P267, P268, P500, P501, P502, P503 e os acionamentos sugestivos nos itens 3.3 e 3.3.10 para maiores informações.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
		<p>“Frenagem CC”</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Este é um antigo e eficiente método para parar rapidamente cargas com grandes inércias. ☑ A corrente CC é aplicada ao motor continuamente até que o motor pare. ☑ Um contator é necessário para curto-circuitar as saídas U e V. O método é diferente da Soft-Starter SSW-03 e SSW-04. ☑ A corrente necessária para parar o motor é de alta amplitude e aplicada continuamente. ☑ Não é compatível com a Soft-Starter SSW-06 conectada dentro da ligação delta do motor.  <p style="text-align: center;"><i>Figura 6.21 - Frenagem CC</i></p> <p>NOTAS!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilize uma entrada digital programada para “Habilita Geral” a fim de parar o motor sem a frenagem. 2. Utilize uma entrada digital programada como “Sem frenagem” para possibilitar a utilização de um sensor de parada no motor e desabilitar a frenagem imediatamente. 3. É recomendada a utilização de um sensor PTC no motor. 4. Veja os parâmetros: P266, P267, P268, P277, P278, P279, P500, P501, P502, P503 e os acionamentos sugestivos nos itens 3.3 e 3.3.11 para maiores informações.
<p>P501 Tempo de Frenagem</p>	<p>1 a 299 [10] 1s</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☑ P501 programa o máximo tempo que a frenagem é aplicada. <p>ATENÇÃO!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esta é a principal proteção de todos os métodos de frenagem. Programe de acordo com as necessidades da aplicação desde que o motor e a Soft-Starter SSW-06 o suportem. 2. Os parâmetros: P001, P002, P003, P008, P009, P010 e P011 são zerados (indicarão zero) durante a frenagem ótima e a frenagem CC. 3. Os transformadores de corrente não funcionam com correntes CC devido a sua saturação. 4. A Soft-Starter SSW-06 não protege o motor durante a frenagem sem a utilização de um sensor PTC no motor.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P502 Nível da Frenagem	30 a 70 [30] %	<input checked="" type="checkbox"/> P502 programa o nível de tensão CC que será aplicado ao motor. Este nível é baseado na tensão CA que será convertida em CC. <input checked="" type="checkbox"/> Este parâmetro também programa o nível de tensão CA que será aplicado durante a frenagem por reversão.  ATENÇÃO! <ol style="list-style-type: none"> 1. Tome cuidado com este nível de tensão de frenagem. Programe de acordo com as necessidades da aplicação desde que o motor e a Soft-Starter SSW-06 o suportem. 2. Comece com um valor baixo e aumente até atingir o valor necessário. 3. Os transformadores de corrente não funcionam com correntes CC devido a sua saturação. 4. A Soft-Starter SSW-06 não protege o motor durante a frenagem sem a utilização de um sensor PTC no motor. 5. Para realizar a correta medição das correntes durante a frenagem é necessária a utilização de transformadores de efeito hall.

P503 Detecção do Final da Frenagem	0 a 1 [0=Inativa] -
--	-----------------------------

P503	Descrição
0	Inativa
1	Automática

Tabela 6.39 - Detecção do Final da Frenagem

Esta função possibilita a detecção da parada do motor.



NOTAS!

1. Esta detecção não funciona com motores de dois ou oito pólos.
2. Esta detecção não funciona com a Soft-Starter SSW-06 conectada dentro da ligação delta do motor.
3. A detecção da parada do motor pode variar conforme a temperatura do motor.
4. Sempre utilize o tempo máximo de frenagem, P501, como principal proteção.

P510 ⁽¹⁾ Jog	0 a 1 [0=Inativo] -
-----------------------------------	-----------------------------

P510	Descrição
0	Inativo
1	Ativo

Tabela 6.40 - Habilitação do Jog

- Este parâmetro habilita a baixa velocidade com o Jog.
- Baixa velocidade com Jog no sentido direto em torno de 1/7 da velocidade nominal.
- Baixa velocidade com Jog no sentido reverso em torno de 1/11 da velocidade nominal.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações		
			P510	P231
		0 (Inativo)	-	Sem Jog.
		1 (Ativo)	0 (Inativa)	Possibilita a baixa velocidade com o Jog somente em sentido de giro direto.
		1 (Ativo)	1 (Via Contator)	Possibilita a baixa velocidade com o Jog no mesmo sentido de giro da rede de alimentação e os contadores de sentido de giro possibilitam a troca do sentido de giro.
		1 (Ativo)	2 (Apenas JOG)	Possibilita a baixa velocidade com o Jog nos dois sentidos de giro, direto e reverso sem a utilização de contadores.

Tabela 6.41 - Jog e Sentido de Giro do motor

P511
Nível do Jog

10 a 100
[30]
1%

Este parâmetro programa o nível da tensão de Jog que será aplicado ao motor.



ATENÇÃO!

1. Tome cuidado com este nível de tensão de Jog. Programe de acordo com as necessidades da aplicação desde que o motor e a Soft-Starter SSW-06 o suportem.
2. O motor pode ser acionado durante um limitado período de tempo com o Jog. Utilizar somente chave pulsante.
3. O parâmetro P102 é a proteção de limite de tempo do Jog. Se este tempo for excedido irá ocorrer o E62.
4. Os parâmetros: P001, P002, P003, P008, P009, P010 e P011 são zerados (indicarão zero) durante o Jog.
5. Os transformadores de corrente não funcionam com correntes de Jog, pois saturam devido as baixas frequências de Jog.
6. A Soft-Starter SSW-06 não protege o motor durante o Jog sem a utilização de um sensor PTC no motor.
7. Para realizar a correta medição das correntes durante o Jog é necessária a utilização de transformadores de efeito hall.

P520 ⁽¹⁾
Pulso de Torque na Partida

0 a 1
[0=Inativo]
-

A Soft-Starter SSW-06 possibilita a utilização de um pulso de torque na partida para cargas que apresentam uma grande resistência inicial ao movimento.

P521
Tempo do Pulso na Partida

0,1 a 2
[0,1]
0,1s

Habilitado através de P520=1 e com o tempo de duração ajustável em P521.

Este pulso será aplicado conforme o tipo de controle selecionado em P202:

- Rampa de Tensão: com o nível de tensão ajustável em P522.
- Limite de Corrente: com o nível de corrente ajustável em P523.
- Rampa de Corrente: com o nível de corrente ajustável em P523.

P522
Nível do Pulso de Tensão na Partida

70 a 90
[70]
1 %Un do motor

NOTAS!

P523
Nível do Pulso de Corrente na Partida

300 a 700
[500]
1 %In do motor

1) Utilizar esta função apenas para aplicações específicas onde haja necessidade.

2) Com o controle de torque não há necessidade desta função.

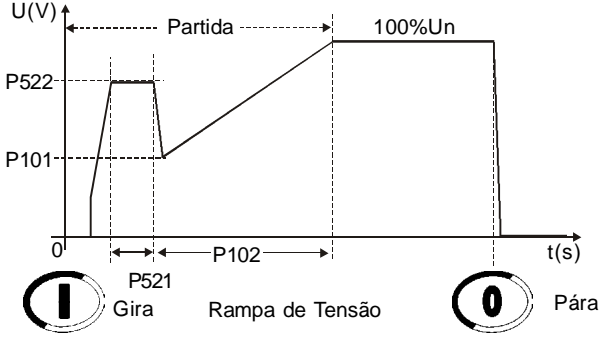
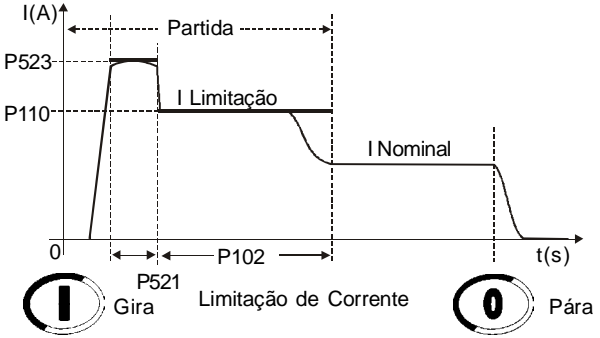
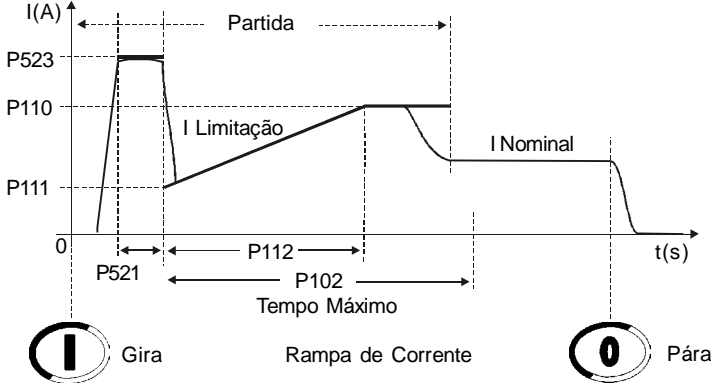
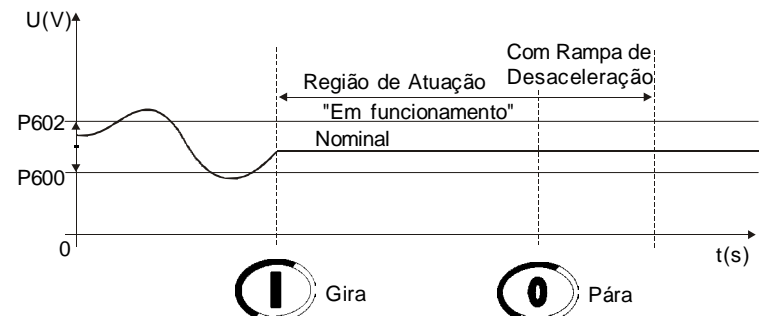
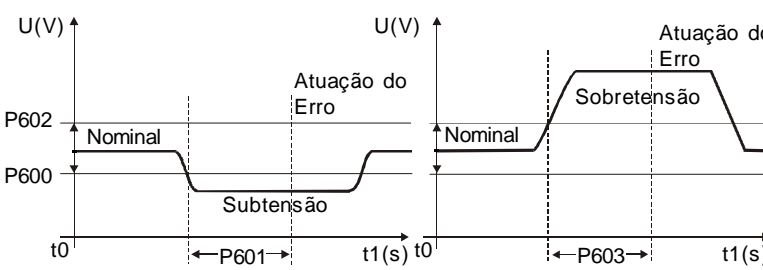
Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
		 <p>U(V)</p> <p>Partida</p> <p>100%Un</p> <p>P522</p> <p>P101</p> <p>0</p> <p>t(s)</p> <p>P521</p> <p>P102</p> <p>Gira Rampa de Tensão Pára</p>
		 <p>I(A)</p> <p>Partida</p> <p>P523</p> <p>P110</p> <p>0</p> <p>t(s)</p> <p>P521</p> <p>P102</p> <p>I Limitação</p> <p>I Nominal</p> <p>Gira Limitação de Corrente Pára</p>
		 <p>I(A)</p> <p>Partida</p> <p>P523</p> <p>P110</p> <p>P111</p> <p>0</p> <p>t(s)</p> <p>P521</p> <p>P112</p> <p>P102</p> <p>I Limitação</p> <p>I Nominal</p> <p>Tempo Máximo</p> <p>Gira Rampa de Corrente Pára</p>

Figura 6.22 - Níveis de atuação do pulso de torque na partida

6.7 PARÂMETROS DE PROTEÇÃO - P600 a P699

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P600 ⁽¹⁾ Subtensão Imediata	0 a 30 [20] 1 %Un do Motor	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Os valores de sobre e subtensão são ajustados em porcentagem da tensão nominal do motor (P400). <input checked="" type="checkbox"/> P600 ajusta o nível de subtensão instantânea que o motor pode operar sem problemas, durante o tempo ajustado em P601, após o qual, a chave desliga indicando erro de subtensão.
P601 ⁽¹⁾ Tempo de Subtensão Imediata	0 a 99 [1] 1s	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> P602 ajusta o nível de sobretensão instantânea que o motor permite operar durante o tempo ajustado em P603, após o qual, a chave desliga indicando erro de sobretensão. <input checked="" type="checkbox"/> Exemplos de programação ver item 7.2.2.
P602 ⁽¹⁾ Sobretensão Imediata	0 a 30 [15] 1 %Un do Motor	<p>NOTA! Estas funções têm atuação durante todo o estado de funcionamento.</p> 
P603 ⁽¹⁾ Tempo de Sobretensão Imediata	0 a 99 [1] 1s	
		
<p>Figura 6.23 - Níveis de atuação para sobre e subtensão</p>		
P604 ⁽¹⁾ Desbalanceamento de Tensão entre Fases	0 a 30 [15] 1 %Un do Motor	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Os valores de desbalanceamento de tensão são ajustados em porcentagem da tensão nominal do motor (P400). <input checked="" type="checkbox"/> P604 ajusta o valor máximo de diferença de tensão entre as três fases da rede de alimentação em que o motor pode operar sem problemas durante o tempo ajustado em P605, após o qual, a chave desliga, indicando erro de desbalanceamento de tensão.
P605 ⁽¹⁾ Tempo de Desbalanceamento de Tensão entre Fases	0 a 99 [1] 1s	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> A proteção de falta de fase durante a partida e em regime pleno é detectada através destes ajustes. <p>NOTA! Esta função tem atuação durante todo o estado de funcionamento.</p>

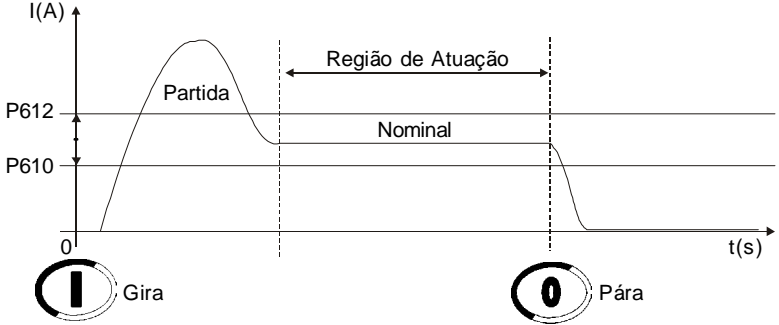
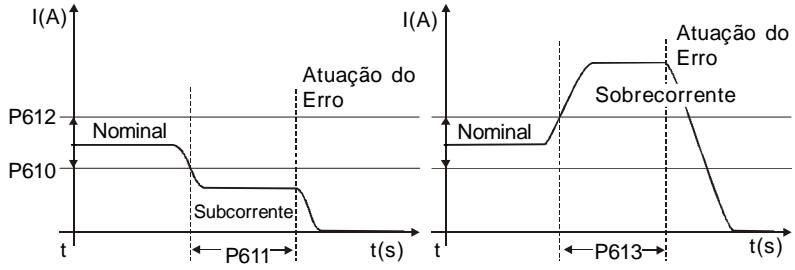






Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P610 ⁽¹⁾ Subcorrente Imediata	0 a 99 [20] 1 %In do Motor	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Os valores de sobre e subcorrente são ajustados em porcentagem da corrente nominal do motor (P401). <input checked="" type="checkbox"/> P610 ajusta o nível de subcorrente instantânea que o motor pode operar sem problemas, durante o tempo ajustado em P611, após o qual, a chave desliga indicando erro de subcorrente. Muito utilizado em aplicações com bombas hidráulicas que não podem operar a vazio. <input checked="" type="checkbox"/> P612 ajusta o nível de sobrecorrente instantânea que o motor ou a Soft-Starter permite, durante o tempo ajustado em P613, após o qual, a chave desliga indicando erro de sobrecorrente. <input checked="" type="checkbox"/> Exemplos de programação ver item 7.2.2.
P611 ⁽¹⁾ Tempo de Subcorrente Imediata	0 a 99 [0=Inativo] 1s	<p>NOTA! Estas funções têm atuação apenas em tensão plena, após a partida do motor.</p>  
P612 ⁽¹⁾ Sobrecorrente Imediata	0 a 99 [20] 1 %In do Motor	
P613 ⁽¹⁾ Tempo de Sobrecorrente Imediata	0 a 99 [0=Inativo] 1s	
P614 ⁽¹⁾ Desbalanceamento de Corrente entre Fases	0 a 30 [15] 1 %In do Motor	
P615 ⁽¹⁾ Tempo de Desbalanceamento de Corrente entre Fases	0 a 99 [1] 1s	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Os valores de desbalanceamento de corrente são ajustados em porcentagem da corrente nominal do motor (P401). <input checked="" type="checkbox"/> P614 ajusta o valor máximo de diferença de corrente entre as três fases do motor no qual pode operar sem problemas durante o tempo ajustado em P615 após o qual, a chave desliga, indicando erro de desbalanceamento de corrente. <input checked="" type="checkbox"/> A proteção de falta de fase em regime pleno é detectada através destes ajustes.
		<p>NOTA! Estas funções têm atuação apenas em tensão plena, após a partida do motor.</p>

Figura 6.24 - Níveis de atuação para sobre e subcorrente

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P616 ⁽¹⁾ Subcorrente Antes do Fechamento do By-pass	0 a 1 [1=Ativa] -	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Quando habilitada, esta função permite a proteção de subcorrente antes do fechamento do By-pass, ou seja, evita que o By-pass feche durante uma falha na rede de alimentação ou em algum tiristor. <input checked="" type="checkbox"/> Quando desabilitada permite a partida de motores com corrente nominal inferior a 10% da corrente nominal da Soft-Starter. <p> NOTA! Desabilitar essa função somente em casos de testes com motores de baixa corrente.</p>
P617 ⁽¹⁾ Rotor Bloqueado no Final da Partida	0 a 1 [1=Ativa] -	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Quando habilitada, esta função permite a proteção contra rotor bloqueado no final da partida, ou seja, evita que o By-pass feche com uma sobrecorrente de 2 vezes a corrente nominal do motor. <p>NOTA!  Desabilitar essa função somente em casos onde o motor suporte regimes de correntes superiores.</p>
P618 ⁽¹⁾ Falta à Terra	10 a 30 [20] 1% In da SSW	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Os valores de falta à terra são ajustados em porcentagem da corrente nominal da Soft-Starter. <input checked="" type="checkbox"/> P618 ajusta o valor máximo de desequilíbrio de corrente instantânea, o que indica uma falta à terra, no qual o motor pode operar sem problemas durante o tempo ajustado em P619, após o qual, a chave desliga indicando erro de falta à terra E11. <input checked="" type="checkbox"/> Esta proteção atua somente durante o regime de tensão plena. <p> NOTA! Esta proteção não substitui os relés de falta terra normalmente utilizados para proteção humana que possuem baixos níveis de atuação.</p>
P619 ⁽¹⁾ Tempo de Falta à Terra	0 a 10,0 [0=Inativa] 0,1s	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Esta proteção atua somente durante o regime de tensão plena. <p> NOTA! Esta proteção não substitui os relés de falta terra normalmente utilizados para proteção humana que possuem baixos níveis de atuação.</p>
P620 ⁽¹⁾ Seqüência de Fase RST	0 a 1 [0=Inativa] -	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sua função é proteger cargas que só podem girar num único sentido. Quando habilitada só permite a seqüência de fase R/1L1, S/3L2, T/5L3. <input checked="" type="checkbox"/> Se habilitada, a seqüência de fase é detectada toda vez que o motor for acionado. <input checked="" type="checkbox"/> Muito utilizada em aplicações com bombas hidráulicas que não podem girar no sentido contrário.
P621 ⁽¹⁾ Contator de By-pass Fechado	0 a 1 [1=Ativa] -	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sua função é indicar falha na abertura do contator de by-pass quando o motor for desacionado, indicando erro de Contato de By-pass Fechado E77. O erro é indicado tanto com by-pass interno como externo. <p> NOTA! Desabilitar esta proteção somente para possibilitar a utilização da SSW-06 em aplicações multimotores, ou seja, quando uma SSW-06 aciona mais de um motor.</p>
P630 Intervalo de Tempo após Parada	2 a 999 [2] 2s	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Esta proteção atua limitando o intervalo mínimo de tempo entre partidas após o comando de desacionar. <p> NOTA! O funcionamento desta função foi alterado em relação às versões anteriores a V1.40. Passando a atuar após parar de energizar o motor.</p>

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
-----------	--------------------------------------	-------------------------

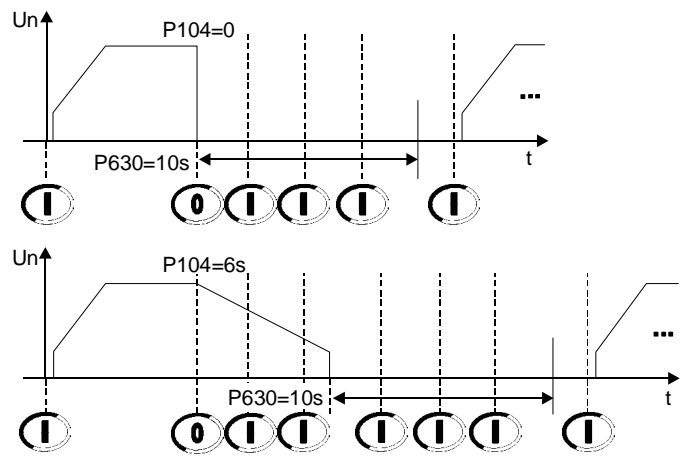




Figura 6.25 - Acionamento via HMI  e 

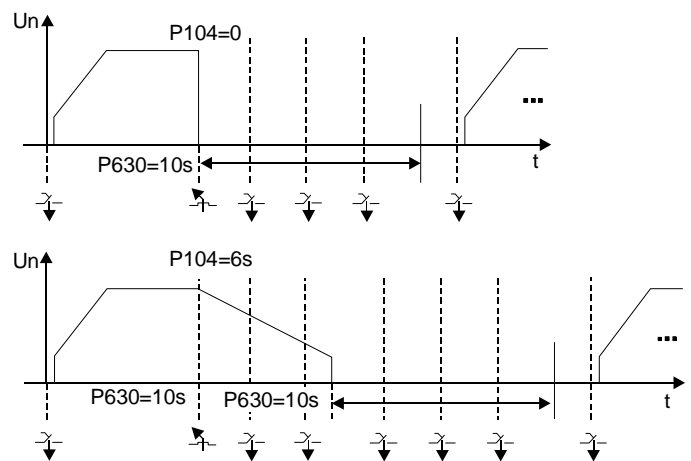


Figura 6.26 - Acionamento via entradas digitais a três fios (DI1 e DI2)

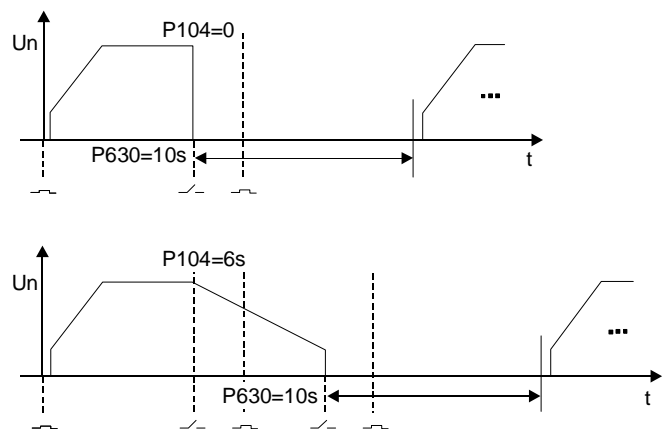



Figura 6.27 - Acionamento via entrada digital (DI1)

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações																						
		<p>OBSERVAÇÃO: O comando de aciona só será executado depois de transcorrido o intervalo de tempo programado em P630.</p> <p> NOTAS!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) O intervalo de tempo começa a ser contado a partir do instante que for dado o comando para desacionar o motor, com ou sem rampa de desaceleração. 2) Para que esta função tenha efeito, o intervalo de tempo programado em P630 deve ser maior que o tempo programado para tempo de desaceleração em P104, se este estiver programado. 3) Se a alimentação do cartão de controle for retirada ou o microcontrolador for resetado não haverá contagem do tempo. 																						
<p>P640 ⁽¹⁾ Classe Térmica de Proteção do Motor</p>	<p>0 a 9 [6=30] 1</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P640</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Inativa</td></tr> <tr><td>1</td><td>Classe 5</td></tr> <tr><td>2</td><td>Classe 10</td></tr> <tr><td>3</td><td>Classe 15</td></tr> <tr><td>4</td><td>Classe 20</td></tr> <tr><td>5</td><td>Classe 25</td></tr> <tr><td>6</td><td>Classe 30</td></tr> <tr><td>7</td><td>Classe 35</td></tr> <tr><td>8</td><td>Classe 40</td></tr> <tr><td>9</td><td>Classe 45</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.42 - Classes térmicas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> A Soft-Starter SSW-06 possui uma Proteção Térmica rígida, eficaz e totalmente programável para proteger seu motor. Todos os modelos da Soft-Starter SSW-06 possuem esta proteção, que ao atuar indica o erro E05 (Sobrecarga) e desliga o motor. <input checked="" type="checkbox"/> Esta Proteção Térmica possui curvas que simulam o aquecimento e resfriamento do motor. Todo o cálculo é realizado através de um complexo software que estima a temperatura do motor através da corrente True rms fornecida a ele. <input checked="" type="checkbox"/> As curvas de atuação da Proteção Térmica do motor estão baseadas na norma IEC 60947-4-2. <input checked="" type="checkbox"/> As curvas de aquecimento e resfriamento do motor são baseadas em muitos anos de desenvolvimento de motores WEG. Adotam como padrão o Motor Trifásico IP55 Standard e também levam em conta se o motor está resfriando acionado ou não. <input checked="" type="checkbox"/> O tempo de resfriamento da imagem térmica depende da potência do motor, ou seja, para cada potência há um tempo de resfriamento diferente. Onde houver necessidade de diminuir esse tempo pode-se utilizar o P641. <input checked="" type="checkbox"/> O valor estimado da temperatura do motor é salvo em memória não volátil toda a vez que a alimentação do cartão de controle for retirada. Portanto, ao alimentar o cartão de controle o último valor salvo é retornado. 	P640	Ação	0	Inativa	1	Classe 5	2	Classe 10	3	Classe 15	4	Classe 20	5	Classe 25	6	Classe 30	7	Classe 35	8	Classe 40	9	Classe 45
P640	Ação																							
0	Inativa																							
1	Classe 5																							
2	Classe 10																							
3	Classe 15																							
4	Classe 20																							
5	Classe 25																							
6	Classe 30																							
7	Classe 35																							
8	Classe 40																							
9	Classe 45																							

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
-----------	--------------------------------	-------------------------

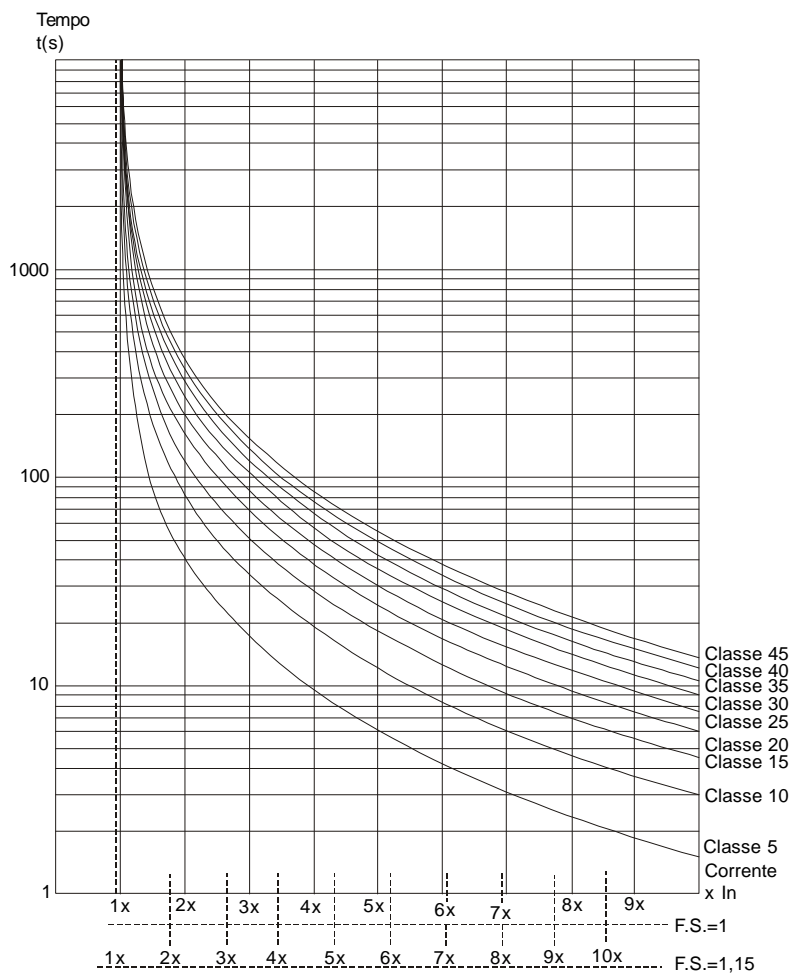


Figura 6.28 - Classes Térmicas de proteção do motor a frio

Classes	40	30	20	10
3xIn	135s	101,2s	67,5s	33,7s
5xIn	48,1s	36,1s	24s	12s
7xIn	24,5s	18,3s	12,2s	6,1s

Tabela 6.43 - Tempo das Classes térmicas de proteção do motor a frio com F.S.=1

Classes	40	30	20	10
3xIn	180,2s	135,1s	90,1s	45,1s
5xIn	63,6s	47,7s	31,8s	15,9s
7xIn	32,4s	24,3s	16,2s	8,1s

Tabela 6.44 - Tempo das Classes térmicas de proteção do motor a frio com F.S.=1,15

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
-----------	--------------------------------------	-------------------------

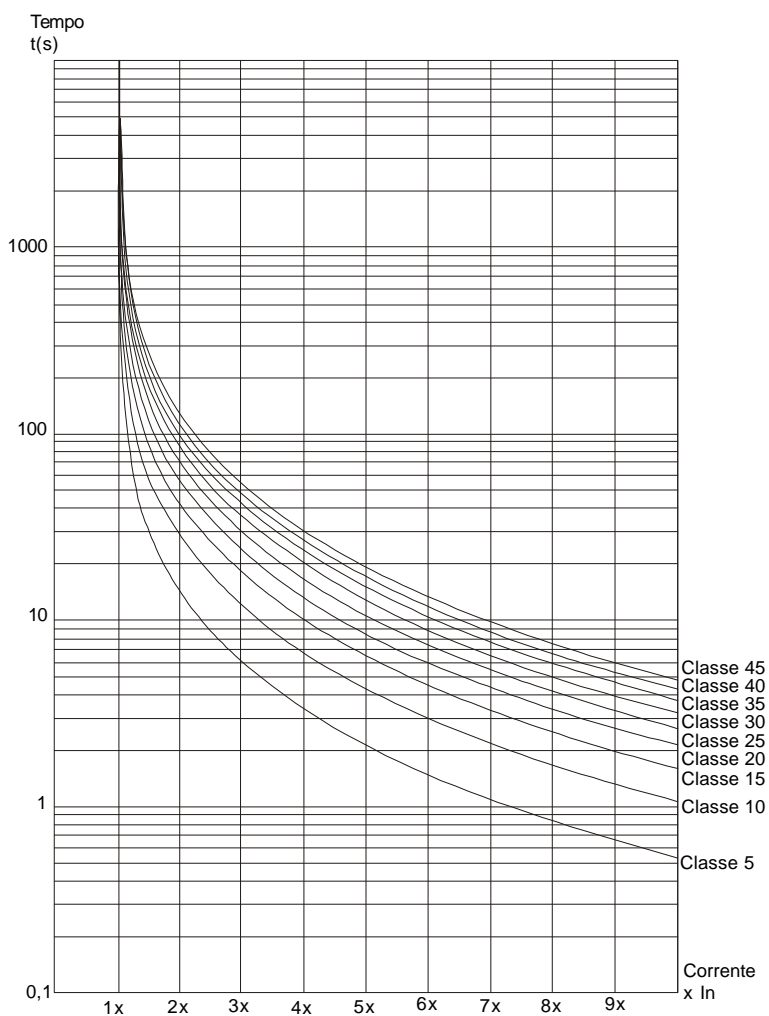


Figura 6.29 - Classes térmicas de proteção do motor a quente com 100% In

Classes	40	30	20	10
3xIn	47,2s	35,4s	23,6s	11,8s
5xIn	16,8s	12,6s	8,4s	4,2s
7xIn	8,5s	6,4s	4,2s	2,1s

Tabela 6.45 - Tempo das Classes térmicas de proteção do motor a quente

Corrente em % de In do Motor	Fator
0%(a frio)	1
20%	0,87
40%	0,74
60%	0,61
80%	0,48
100% (plena carga)	0,35

Tabela 6.46 - Fator de multiplicação dos tempos das Classes térmicas a frio para obter os tempos das Classes térmicas a quente

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
		<p>NOTA! Se existem várias Classes Térmicas é porque há necessidade de se programar exatamente uma que se adapte melhor a sua aplicação e proteja o motor dentro do seu regime de trabalho permitido.</p> <p>NOTA! Os tempos das Classes Térmicas da Soft-Starter SSW-06 são uma evolução das Soft-Starters WEG anteriores, portanto, os tempos são diferentes da SSW-03 e SSW-04. A Classe a ser adotada deve estar de acordo com os gráficos da SSW-06.</p> <p>NOTA! Ao utilizar um motor com sensor térmico PTC ou termostato internamente conectado à Soft-Starter SSW-06 não há necessidade de habilitar as Classes Térmicas, portanto, programe o parâmetro P640=0.</p>

P641 ⁽¹⁾
Auto-Reset da
Memória Térmica

0 a 600
[0=Inativo]
1s

- Ajusta o tempo para auto-reset da imagem térmica do motor.
- Esta função pode ser utilizada para aplicações que necessitem de várias partidas por hora ou com curtos intervalos de tempo entre desligar e religar o motor.
- As curvas de resfriamento do motor são baseadas em muitos anos de desenvolvimento de motores WEG. Adotam como padrão o Motor Trifásico IP55 Standard com elevação de temperatura de 60K e também levam em consideração se o motor está resfriando acionado ou não.
- O tempo de resfriamento da imagem térmica depende da potência do motor, ou seja, para cada potência há um tempo de resfriamento diferente.
- A imagem térmica também pode ser resetada programando o parâmetro P640=0 e depois retornando à Classe Térmica desejada.

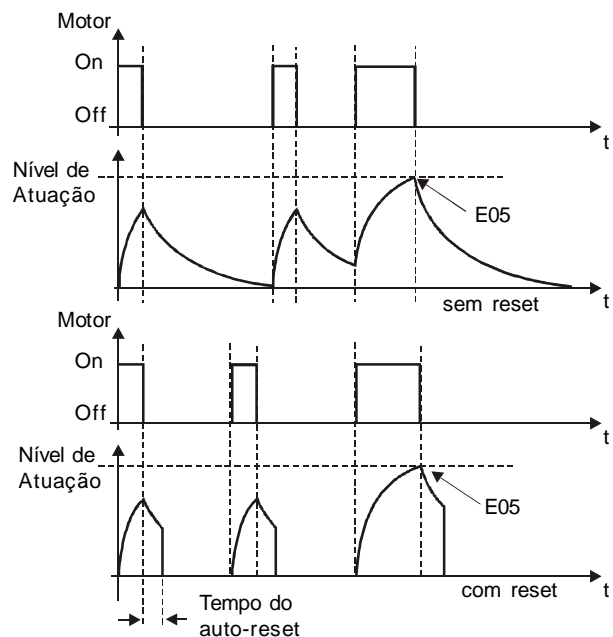


Figura 6.30 - Auto-reset da memória térmica

- NOTA!**
Lembre-se que ao utilizar esta função pode-se diminuir a vida útil do enrolamento do motor utilizado.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
P642 Pré-alarme da Proteção da Classe Térmica do Motor	0 a 250 [230] 1%	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Esta função permite ajustar níveis para um pré-alarme da proteção da classe térmica do motor. <input checked="" type="checkbox"/> P642 ajusta o nível de atuação do pré-alarme da proteção da classe térmica do motor. <input checked="" type="checkbox"/> P643 ajusta o nível de reset do pré-alarme da proteção da classe térmica do motor. <input checked="" type="checkbox"/> Para esta função atuar, P705 (Erro de sobrecarga no motor por classe térmica) deve estar programado em 1 (Alarme) ou 2 (Erro e Alarme).
P643 Reset do Pré-alarme da Proteção da Classe Térmica do Motor	0 a 250 [210] 1%	

NOTA!

O nível de pré-alarme ajustado em P642 deve ser maior que o nível de reset ajustado em P643.

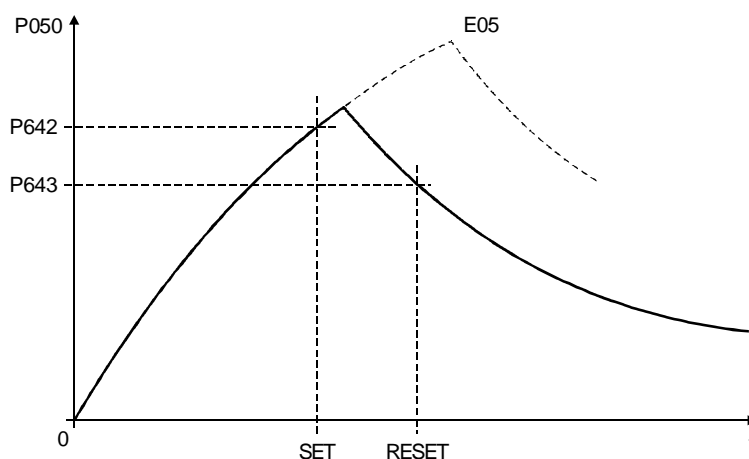


Figura 6.31 - Programação do pré-alarme da proteção da classe térmica do motor

P650 ⁽¹⁾ Subtorque Imediato	0 a 99 [30] 1% T _n do Motor	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Os valores de sobre e subtorque são ajustados em porcentagem do torque nominal do motor (100%). <input checked="" type="checkbox"/> P650 ajusta o nível de subtorque instantâneo que o motor permite operar, durante o tempo ajustado em P651, após o qual, a chave desliga indicando erro de subtorque. Pode ser utilizado em aplicações com bombas hidráulicas que não podem operar a vazio. <input checked="" type="checkbox"/> P652 ajusta o nível de sobretorque instantâneo que o motor suporta, durante o tempo ajustado em P653, após o qual, a chave desliga indicando erro de sobretorque. <input checked="" type="checkbox"/> Exemplos de programação ver item 7.2.2.
P651 ⁽¹⁾ Tempo de Subtorque Imediato	0 a 99 [0=Inativo] 1s	
P652 ⁽¹⁾ Sobretorque Imediato	0 a 99 [30] 1% T _n do Motor	
P653 ⁽¹⁾ Tempo de Sobretorque Imediato	0 a 99 [0=Inativo] 1s	

NOTA!

Estas funções têm atuação apenas em tensão plena, após a partida do motor.

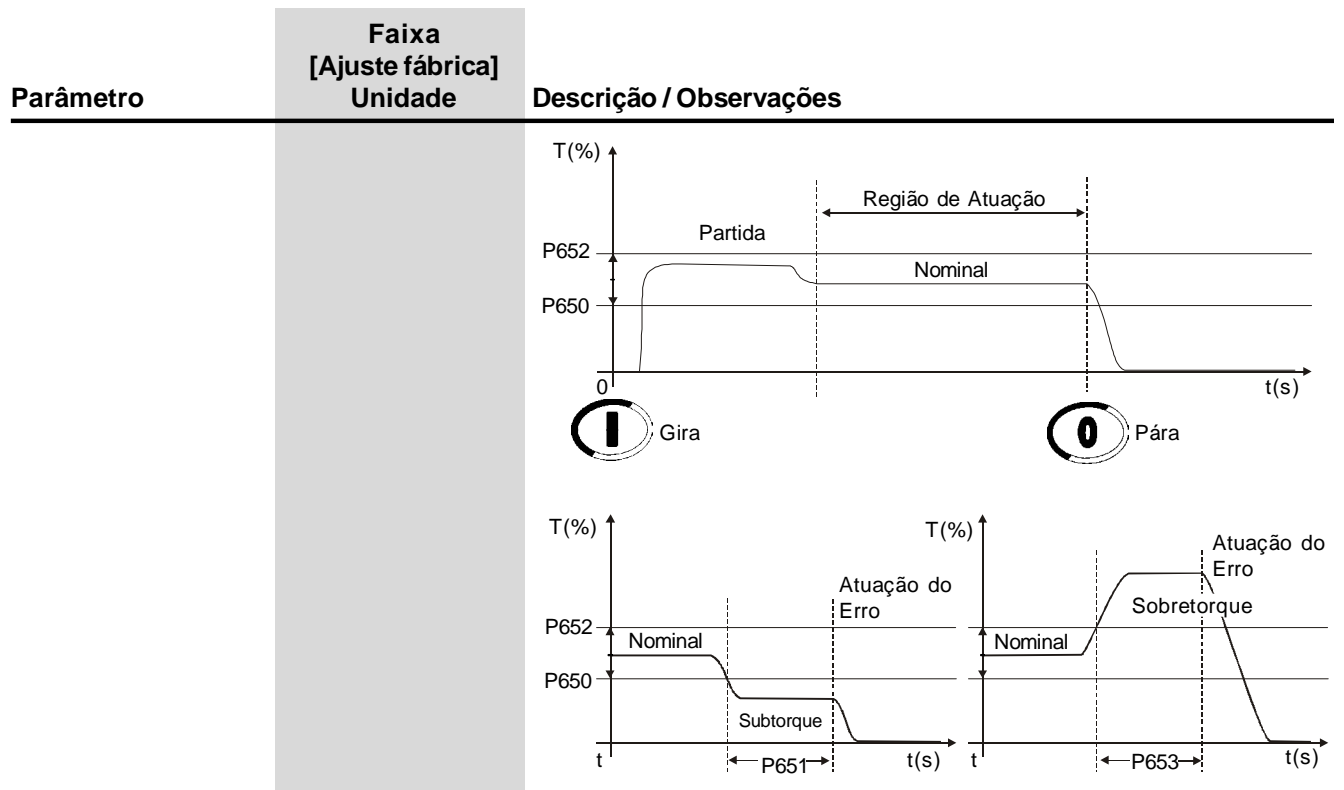





Figura 6.32 - Níveis de atuação para sobre e subtorque

P660 ⁽¹⁾ Subpotência Imediata	0 a 99 [30] 1% kWn do Motor	<input checked="" type="checkbox"/> Os valores de sobre e subpotência ativa são ajustados em porcentagem da potência nominal do motor (P404). <input checked="" type="checkbox"/> P660 ajusta o nível de subpotência ativa instantânea que o motor permite operar, durante o tempo ajustado em P661, após o qual, a chave desliga indicando erro de subpotência. Pode ser utilizado em aplicações com bombas hidráulicas que não podem operar a vazio. <input checked="" type="checkbox"/> P662 ajusta o nível de sobrepotência ativa instantânea que o motor suporta, durante o tempo ajustado em P663, após o qual, a chave desliga indicando erro de sobrepotência. <input checked="" type="checkbox"/> Exemplos de programação ver item 7.2.2.
P661 ⁽¹⁾ Tempo de Subpotência Imediata	0 a 99 [0=Inativo] 1s	
P662 ⁽¹⁾ Sobrepotência Imediata	0 a 99 [30] 1% kWn do Motor	
P663 ⁽¹⁾ Tempo de Sobrepotência Imediata	0 a 99 [0=Inativo] 1s	NOTA! Estas funções têm atuação apenas em tensão plena, após a partida do motor.

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações																																																		
P670 Habilitação do Cartão de Entradas PT100	0 a 1 [0=Não] -	<input checked="" type="checkbox"/> Sua função é habilitar o cartão de entradas de leitura de temperatura do motor do tipo PT100 (kit opcional K-PT100). <table border="1" data-bbox="884 360 1091 443"> <thead> <tr> <th>P670</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sim</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Tabela 6.47 - Habilitação do Cartão de Entradas PT100</i></p> <p> NOTA! Ao se utilizar este cartão de entradas PT100 não pode-se utilizar os cartões de comunicação fieldbus (kits KFB).</p>	P670	Descrição	0	Não	1	Sim																																												
P670	Descrição																																																			
0	Não																																																			
1	Sim																																																			
P671 Sobret temperatura do Motor Ch1	0 a 3 [0=Inativa] -	<input checked="" type="checkbox"/> Programa o modo de funcionamento da proteção de sobret temperatura no motor para cada canal de leitura de temperatura. <table border="1" data-bbox="777 792 1219 927"> <thead> <tr> <th>P671</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Erro E33</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alarme A33</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Erro E33 e Alarme A33</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Tabela 6.48 - Modo de funcionamento canal 1</i></p> <table border="1" data-bbox="777 994 1219 1128"> <thead> <tr> <th>P675</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Erro E34</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alarme A34</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Erro E34 e Alarme A34</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Tabela 6.49 - Modo de funcionamento canal 2</i></p> <table border="1" data-bbox="777 1196 1219 1330"> <thead> <tr> <th>P679</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Erro E35</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alarme A35</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Erro E35 e Alarme A35</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Tabela 6.50 - Modo de funcionamento canal 3</i></p> <table border="1" data-bbox="777 1397 1219 1532"> <thead> <tr> <th>P683</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Erro E36</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alarme A36</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Erro E36 e Alarme A36</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Tabela 6.51 - Modo de funcionamento canal 4</i></p> <table border="1" data-bbox="777 1599 1219 1733"> <thead> <tr> <th>P687</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Erro E37</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alarme A37</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Erro E37 e Alarme A37</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Tabela 6.52 - Modo de funcionamento canal 5</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os canais não utilizados devem ser programados para 0 = Inativa. Os canais programados para 0 = inativa indicam zero graus Celsius no correspondente parâmetro de indicação de temperatura P091 a P095.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Na ocorrência de sobret temperatura, se a proteção estiver programada para erro, o motor é desacionado indicando a mensagem de erro na HMI. Caso esteja programada para alarme, o motor continua girando e será indicado a mensagem de alarme no display da HMI. A terceira possibilidade é o uso das duas opções em conjunto, erro e alarme.</p>	P671	Descrição	0	Inativa	1	Erro E33	2	Alarme A33	3	Erro E33 e Alarme A33	P675	Descrição	0	Inativa	1	Erro E34	2	Alarme A34	3	Erro E34 e Alarme A34	P679	Descrição	0	Inativa	1	Erro E35	2	Alarme A35	3	Erro E35 e Alarme A35	P683	Descrição	0	Inativa	1	Erro E36	2	Alarme A36	3	Erro E36 e Alarme A36	P687	Descrição	0	Inativa	1	Erro E37	2	Alarme A37	3	Erro E37 e Alarme A37
P671	Descrição																																																			
0	Inativa																																																			
1	Erro E33																																																			
2	Alarme A33																																																			
3	Erro E33 e Alarme A33																																																			
P675	Descrição																																																			
0	Inativa																																																			
1	Erro E34																																																			
2	Alarme A34																																																			
3	Erro E34 e Alarme A34																																																			
P679	Descrição																																																			
0	Inativa																																																			
1	Erro E35																																																			
2	Alarme A35																																																			
3	Erro E35 e Alarme A35																																																			
P683	Descrição																																																			
0	Inativa																																																			
1	Erro E36																																																			
2	Alarme A36																																																			
3	Erro E36 e Alarme A36																																																			
P687	Descrição																																																			
0	Inativa																																																			
1	Erro E37																																																			
2	Alarme A37																																																			
3	Erro E37 e Alarme A37																																																			
P675 Sobret temperatura do Motor Ch2																																																				
P679 Sobret temperatura do Motor Ch3																																																				
P683 Sobret temperatura do Motor Ch4																																																				
P687 Sobret temperatura do Motor Ch5																																																				

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações
<p>P672 Nível de Atuação do Erro de Sobretemperatura Ch 1</p> <p>P676 Nível de Atuação do Erro de Sobretemperatura Ch 2</p> <p>P680 Nível de Atuação do Erro de Sobretemperatura Ch 3</p> <p>P684 Nível de Atuação do Erro de Sobretemperatura Ch 4</p> <p>P688 Nível de Atuação do Erro de Sobretemperatura Ch 5</p>	0 a 250 [139] °C	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Programa o nível de temperatura máximo que o motor pode operar sem problemas. Normalmente utiliza-se um valor 10% abaixo da classe de isolamento do motor. <input checked="" type="checkbox"/> Se a leitura de temperatura do motor ultrapassar o nível programado e o correspondente canal estiver programado para erro, o motor será desacionado e será indicado mensagem de erro no display da HMI.
<p>P673 Nível de Atuação do Alarme de Sobretemperatura Ch 1</p> <p>P677 Nível de Atuação do Alarme de Sobretemperatura Ch 2</p> <p>P681 Nível de Atuação do Alarme de Sobretemperatura Ch 3</p> <p>P685 Nível de Atuação do Alarme de Sobretemperatura Ch 4</p> <p>P689 Nível de Atuação do Alarme de Sobretemperatura Ch 5</p>	0 a 250 [124] °C	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Programa o nível de atuação do alarme de sobretemperatura no motor. Normalmente utiliza-se um valor 20% abaixo da classe de isolamento do motor. <input checked="" type="checkbox"/> Se a temperatura do motor ultrapassar o nível programado e o correspondente canal estiver programado para alarme, o motor continuará girando e será indicado a mensagem de alarme no display da HMI. <p> NOTA! O valor programado para a atuação do alarme de sobretemperatura deve ser maior que o valor programado para reset do alarme.</p>

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações								
<p>P674 Nível de Reset do Alarme de Sobretemperatura Ch 1</p> <p>P678 Nível de Reset do Alarme de Sobretemperatura Ch 2</p> <p>P682 Nível de Reset do Alarme de Sobretemperatura Ch 3</p> <p>P686 Nível de Reset do Alarme de Sobretemperatura Ch 4</p> <p>P690 Nível de Reset do Alarme de Sobretemperatura Ch 5</p>	0 a 250 [108] °C	<p><input checked="" type="checkbox"/> Programa o nível de reset do alarme de sobretemperatura no motor. Normalmente utiliza-se um valor 30% abaixo da classe de isolamento do motor.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Se o alarme de sobretemperatura no motor estiver ativo e a temperatura diminuir a um valor menor que o nível de reset do alarme de sobretemperatura, a indicação de alarme será retirada.</p> <p> NOTA! O valor programado para o reset do alarme de sobretemperatura deve ser menor que o valor programado para atuação do alarme.</p>								
<p>P691 Falha nos Sensores PT100 (Ch1 a Ch5)</p>	0 a 2 [0=Inativa] -	<p><input checked="" type="checkbox"/> Programa o modo de funcionamento da verificação de problemas nos sensores de temperatura. Esta função detecta sensor em curto circuito ou com fio aberto.</p> <table border="1" data-bbox="785 1198 1227 1303"> <thead> <tr> <th>P691</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Inativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Erros E43 a E52</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alarmes A43 a A52</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.53 - Atuação das falhas nos sensores</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em caso de problema em algum sensor de temperatura, se P691 estiver programado para erro, o motor é desacionado indicando a mensagem de falha na HMI. Caso esteja programado para alarme, o motor continua girando e será indicado a mensagem de alarme no display da HMI.</p>	P691	Descrição	0	Inativa	1	Erros E43 a E52	2	Alarmes A43 a A52
P691	Descrição									
0	Inativa									
1	Erros E43 a E52									
2	Alarmes A43 a A52									

6.8 SELEÇÃO ENTRE ERRO OU ALARME – P700 a P790

<p>P705 Atuação da Sobrecarga no Motor por Classe Térmica</p>	0 a 2 [0=Erro E05] 1	<table border="1" data-bbox="858 1697 1102 1803"> <thead> <tr> <th>P705</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Erro E05</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alarme A05</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Erro e Alarme</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Tabela 6.54 - Seleção entre erro e alarme da proteção térmica</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Permite selecionar a atuação da proteção entre Erro ou Alarme.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O Erro atua desabilitando o motor quando o nível da proteção térmica atingir o nível máximo (250%). Apenas sai desta condição através do Reset. Esta condição pode ser indicada via saída digital.</p>	P705	Descrição	0	Erro E05	1	Alarme A05	2	Erro e Alarme
P705	Descrição									
0	Erro E05									
1	Alarme A05									
2	Erro e Alarme									

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações						
		<input checked="" type="checkbox"/> O Alarme é apenas indicativo e não desabilita o motor. É indicado no display quando o nível da proteção térmica superar o valor ajustado em P642. Sai desta condição automaticamente quando o nível da proteção térmica for inferior ao valor ajustado em P643. Esta situação pode ser indicada via saída digital.						
P706 Atuação da Proteção de Dlx Aberta	0 a 1 [0=Erro E06] 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P706 a P781</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Erro Exx</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alarme Exx</td> </tr> </tbody> </table>	P706 a P781	Descrição	0	Erro Exx	1	Alarme Exx
P706 a P781	Descrição							
0	Erro Exx							
1	Alarme Exx							
		<p style="text-align: center;"><i>Tabela 6.55 - Seleção entre erro e alarme</i></p>						
P716 Atuação da Sobretemperatura na Rede de Alimentação	0 a 1 [0=Erro E16] 1	<input checked="" type="checkbox"/> Permite selecionar a atuação das proteções entre Erro ou Alarme.						
P732 Atuação da Sobretemperatura no Motor – PTC	0 a 1 [0=Erro E32] 1	<input checked="" type="checkbox"/> O Erro atua desabilitando o motor. Apenas sai desta condição através do Reset. Esta condição pode ser indicada via saída digital.						
P765 Atuação da Subcorrente no Motor	0 a 1 [0=Erro E65] 1	<input checked="" type="checkbox"/> O Alarme é apenas indicado no display. Não desabilita o motor. Sai desta condição automaticamente quando a situação de alarme é eliminada. Esta situação também pode ser indicada via saída digital.						
P766 Atuação da Sobrecorrente no Motor	0 a 1 [0=Erro E66] 1							
P778 Atuação do Subtorque no Motor	0 a 1 [0=Erro E78] 1							
P779 Atuação do Sobretorque no Motor	0 a 1 [0=Erro E79] 1							
P780 Atuação da Subpotência no Motor	0 a 1 [0=Erro E80] 1							
P781 Atuação da Sobrepotência no Motor	0 a 1 [0=Erro E81] 1							

6.9 PARÂMETROS DO SOFTPLC – P950 a P999

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações						
P950 ⁽²⁾ Habilitação do Software PLC	0 a 1 [0=Não] 1	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Permite habilitar a execução do software aplicativo de usuário. <input checked="" type="checkbox"/> Maiores informações ver Manual do WLP. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>P950</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sim</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Tabela 6.56 - Habilita a execução do SoftPLC</i></p>	P950	Descrição	0	Não	1	Sim
P950	Descrição							
0	Não							
1	Sim							
P951 Habilitação do Cartão de Expansão de Entradas e Saídas Digitais	0 a 1 [0=Não]	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sua função é habilitar o cartão de expansão de entradas e saídas digitais do kit K-IOE (ver capítulo 9). Este cartão somente pode ser utilizado através do SoftPLC. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>P951</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sim</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Tabela 6.57 - Habilitação do Cartão de Expansão de IOs</i></p> <p> NOTA! Ao se utilizar este cartão de expansão de entradas e saídas digitais não pode-se utilizar os cartões de comunicação fieldbus (kits KFB).</p>	P951	Descrição	0	Não	1	Sim
P951	Descrição							
0	Não							
1	Sim							
P952 a P969 Parâmetros de Usuário do SoftPLC	0 a 65535 [0] 1	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estão dispostos seqüencialmente de P952 até P969. <input checked="" type="checkbox"/> Estes parâmetros estão disponíveis para o usuário do SoftPLC utilizá-los como leitura ou escrita de variáveis do software aplicativo. <input checked="" type="checkbox"/> Para maiores detalhes, ver Manual do SoftPLC para a SSW-06. 						

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES DE PROGRAMAÇÃO

Este capítulo auxilia o usuário a ajustar e programar os tipos de controle de partida conforme a sua aplicação.

7.1 APLICAÇÕES E PROGRAMAÇÃO



ATENÇÃO!

Dicas e notas importantes para cada tipo de controle de partida.



ATENÇÃO!

Para saber a correta programação dos parâmetros tenha em mãos os dados da carga utilizada e utilize o Software de Dimensionamento WEG (Soft-Starter) disponível na página de internet da WEG (<http://www.weg.net>). Entretanto, caso você não possa utilizá-lo, neste capítulo estarão descritos alguns princípios práticos.

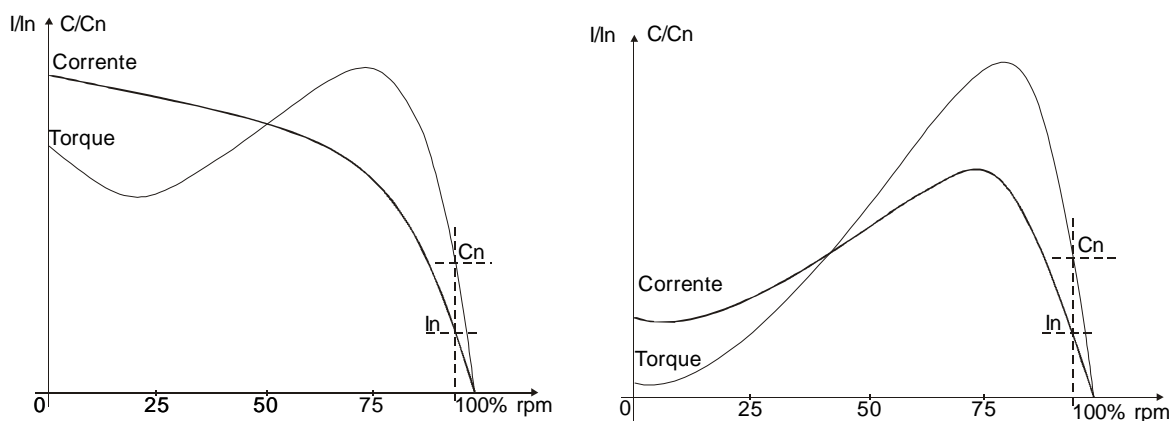


Figura 7.1 - Curvas características de torque e corrente em uma partida direta e por Rampa de Tensão

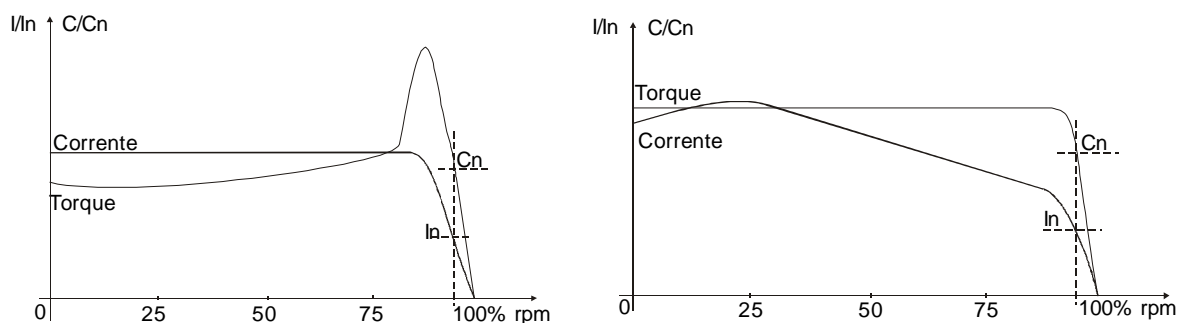


Figura 7.2 - Curvas características de torque e corrente em uma partida com Limitação de Corrente e por Controle de Torque

A seguir são apresentadas curvas características com o comportamento do torque de partida conforme alguns tipos de carga e os tipos de controle sugeridos para serem utilizados.

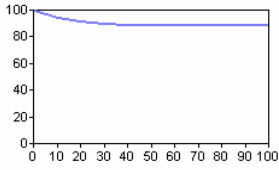
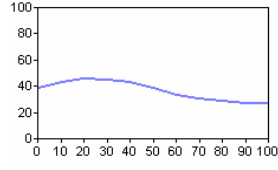
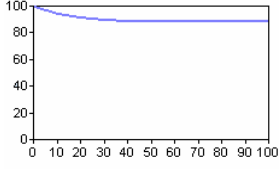
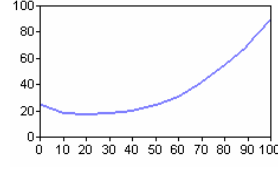
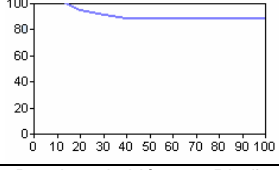
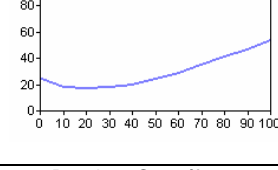
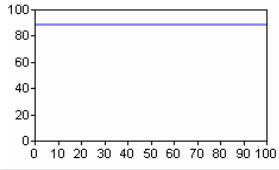
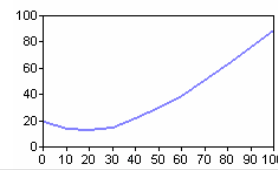
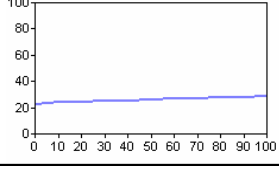
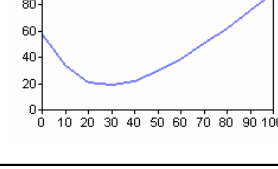
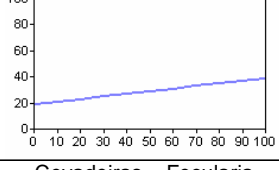
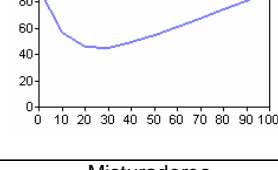
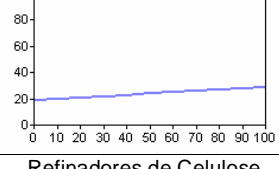
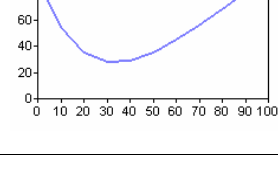
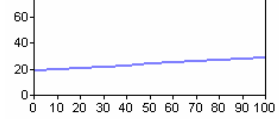
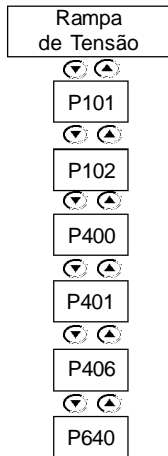
Tipo de Carga	Tipo de Controle	Tipo de Carga	Tipo de Controle
Bombas Alternativas 	Controle de Torque 3 Pontos	Compressores a Parafuso 	Controle de Torque 3 Pontos Limitação de Corrente + K.Starter
Esteiras Transportadoras 	Controle de Torque 3 Pontos Limitação de Corrente + K.Starter	Ventiladores Axiais 	Limitação de Corrente Rampa de Corrente Controle de Torque 2 Pontos Controle de Torque 3 pontos
Extrusoras Moinhos de Areia Vertical Peletizadoras 	Controle de Torque 3 Pontos Limitação de Corrente + K.Starter	Ventiladores Centrífugos Exaustores 	Limitação de Corrente Rampa de Corrente
Bombas de Vácuo a Pistão Compressores a Pistão 	Controle de Torque Constante	Bombas Centrífugas Bombas de Vácuo de Palheta 	Controle de Bombas Controle de Torque 2 Pontos Controle de Torque 3 Pontos
Britadores Desfibradores de Madeira 	Limitação de Corrente Rampa de Corrente	Bombas Centrífugas Submersas 	Controle de Torque 3 Pontos
Centrífugas Moinhos de Martelos 	Limitação de Corrente Controle de Torque 2 Pontos	Moinhos de Bolas – Cerâmica 	Rampa de Corrente + K.Starter Limitação de Corrente + K.Starter
Cevadeiras – Fecularia Picadores de Madeira 	Limitação de Corrente Rampa de Corrente	Misturadores 	Rampa de Corrente + K.Starter Limitação de Corrente + K.Starter
Refinadores de Celulose 	Rampa de Tensão		

Tabela 7.1 - Características típicas da curva de torque de partida de alguns tipos de carga com os tipos de controles sugeridos

7.1.1 Partindo com Rampa de Tensão (P202=0)



- 1) Ajustar o valor da Tensão Inicial, P101, inicialmente para um valor baixo;
- 2) Quando for colocada carga no motor, ajuste P101 para um valor que faça o motor girar suavemente a partir do instante que for acionado;
- 3) Ajustar P102 com o tempo necessário para a partida, inicialmente com tempos curtos, 10 a 15 segundos, depois tente achar a melhor condição de partida para a sua carga.

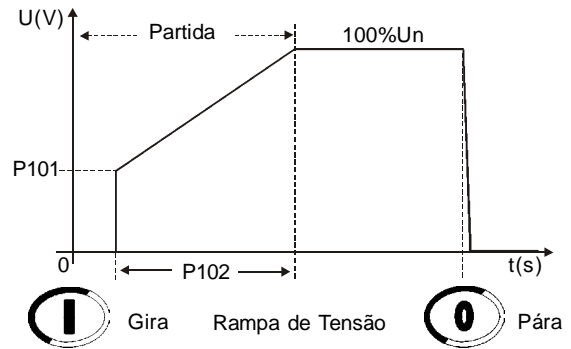


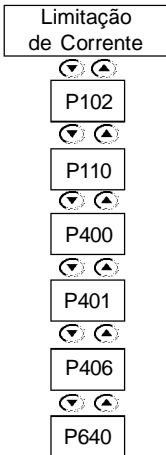
Figura 7.3 - Partida com rampa de tensão



NOTAS!

- 1) Com longos tempos de partida ou motor sem carga, podem ocorrer trepidações durante a partida do motor, portanto, diminua o tempo de partida;
- 2) Caso ocorram erros durante a partida, revise todas as conexões da Soft-Starter à rede de alimentação, conexões do motor, níveis das tensões da rede de alimentação, fusíveis, disjuntores e seccionadoras.

7.1.2 Partindo com Limite de Corrente (P202=1)



- 1) Para partir com limitação de corrente deve-se partir com carga, testes a vazio podem ser feitos com rampa de tensão;
- 2) Ajustar P102 com o tempo necessário para a partida, inicialmente com tempos curtos, 20s a 25s. Esse tempo será utilizado como tempo de rotor bloqueado caso o motor não parta;
- 3) Ajustar P110 com o Limite de Corrente conforme as condições que sua instalação elétrica permita e também a valores que forneçam torque suficiente para partir o motor. Inicialmente pode ser programado com valores entre 2x a 3x a corrente nominal do motor (I_n do motor).

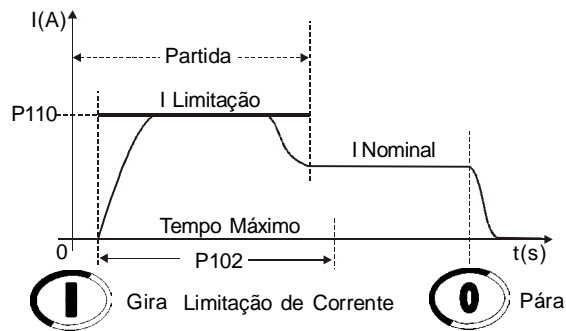


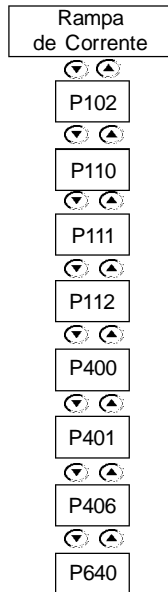
Figura 7.4 - Partida com limite de corrente constante



NOTAS!

- 1) Se o limite de corrente não for atingido durante a partida, o motor irá partir imediatamente;
- 2) O valor de P401 deve estar correto, conforme a corrente do motor utilizado;
- 3) Valores muito baixos de limite de corrente não proporcionam torque suficiente para partir o motor. Mantenha o motor sempre girando a partir do instante que for acionado;
- 4) Para cargas que necessitam de um torque inicial de partida mais elevado, pode-se utilizar a função kick start, P520 ou a rampa de corrente;
- 5) Caso ocorram erros durante a partida, revise todas as conexões da Soft-Starter à rede de alimentação, conexões do motor, níveis das tensões da rede de alimentação, fusíveis, disjuntores e seccionadoras.

7.1.3 Partindo com Rampa de Corrente Inicial Mais Alta (P202=4)



- 1) Para partir com rampa de corrente deve-se partir com carga, testes a vazio podem ser feitos com rampa de tensão;
- 2) Utilizar esta função para auxiliar a partida de cargas que necessitem de um torque de partida inicial mais alto, como esteiras transportadoras;
- 3) Ao partir uma carga desse tipo com limitação de corrente fixa, inicialmente nota-se que o motor leva um tempo para iniciar a entrar em movimento e depois ele acelera rapidamente;
- 4) A solução seria programar uma limitação de corrente inicial, para vencer essa oposição e fazer o motor entrar em movimento, depois programar uma limitação de corrente que mantenha a aceleração até o final da partida. Desta maneira, consegue-se melhorar muito a suavidade da partida;
- 5) Ajuste P111 com esse valor de corrente necessário para o motor entrar em movimento;
- 6) Ajuste P112 inicialmente com 2s, ou seja, com 10% de $P102(20s)=2s$ e depois aumente;
- 7) O motor deve entrar em movimento assim que acionado;
- 8) Ajuste P110 com o limite de corrente que mantenha o motor acelerando.

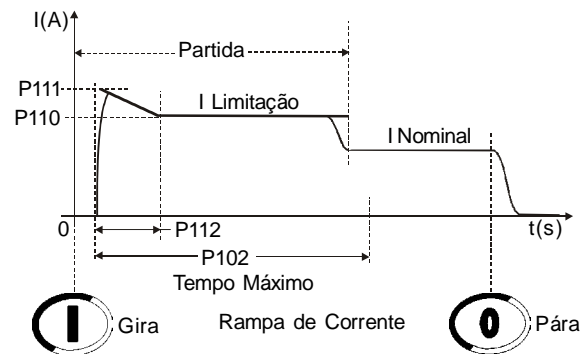


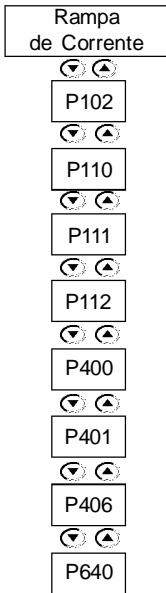
Figura 7.5 - Partida com rampa de corrente, corrente inicial mais alta



NOTAS!

- 1) Se os limites de corrente não forem atingidos durante a partida, o motor irá partir imediatamente;
- 2) O valor de P401 deve estar correto, conforme a corrente do motor utilizado;
- 3) Valores muito baixos de limite de corrente não proporcionam torque suficiente para partir o motor. Mantenha o motor sempre girando a partir do instante que for acionado;
- 4) Caso ocorram erros durante a partida, revise todas as conexões da Soft- Starter à rede de alimentação, conexões do motor, níveis das tensões da rede de alimentação, fusíveis, disjuntores e seccionadoras.

7.1.4 Partindo com Rampa de Corrente Inicial Mais Baixa (P202=4)



- 1) Para partir com rampa de corrente deve-se partir com carga, testes a vazio podem ser feitos com rampa de tensão;
- 2) Utilizar esta função para auxiliar a partida de cargas que possuam um torque de partida inicial mais baixo, como ventiladores e exaustores;
- 3) Ao partir uma carga desse tipo com limitação de corrente fixa, inicialmente nota-se que o motor entra em movimento acelerando e depois pára de acelerar;
- 4) A solução seria programar uma corrente inicial mais baixa apenas para o motor entrar em movimento e depois gradativamente aumentar a limitação de corrente até o final da partida. Desta maneira, consegue-se melhorar muito a suavidade da partida;
- 5) Ajuste P111 com esse valor de corrente necessário apenas para o motor entrar em movimento;
- 6) Ajuste P112 inicialmente com 75% de P102 (20s) = 15s e depois aumente;
- 7) O motor deve entrar em movimento assim que acionado;
- 8) Ajuste P110 com o limite de corrente que mantenha o motor acelerando;
- 9) O motor deve permanecer em aceleração até o final da partida.

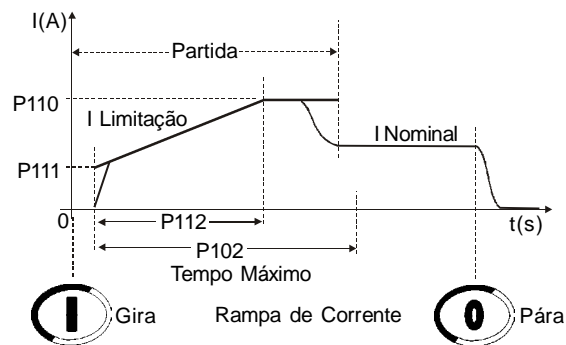


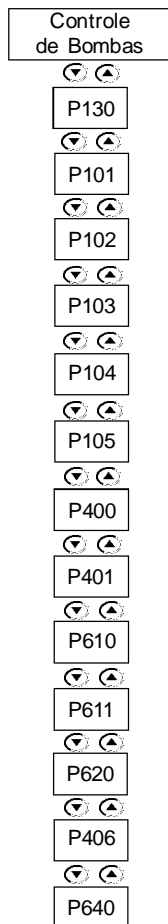
Figura 7.6 - Partida com rampa de corrente, corrente inicial mais baixa



NOTAS!

- 1) Se os limites de corrente não forem atingidos durante a partida, o motor irá partir imediatamente;
- 2) O valor de P401 deve estar correto, conforme a corrente do motor utilizado;
- 3) Valores muito baixos de limite de corrente não proporcionam torque suficiente para partir o motor. Mantenha o motor sempre girando a partir do instante que for acionado;
- 4) Caso ocorram erros durante a partida, revise todas as conexões da Soft-Starter à rede de alimentação, conexões do motor, níveis das tensões da rede de alimentação, fusíveis, disjuntores e seccionadoras.

7.1.5 Partindo com Controle de Bombas (P202=2)



- 1) Para partir com controle de bombas deve-se partir com carga, testes a vazio podem ser feitos com rampa de tensão;
- 2) Os ajustes dos parâmetros de partida dependem muito dos tipos de instalações hidráulicas, portanto, sempre é útil otimizar os valores padrões de fábrica;
- 3) Verificar o correto sentido de giro do motor, indicado na carcaça da bomba. Caso necessário utilize a seqüência de fase P620;

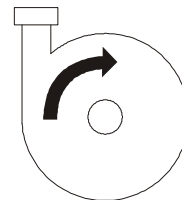


Figura 7.7 - Sentido de giro em uma bomba hidráulica centrífuga

- 4) Ajustar o valor da Tensão Inicial P101 para um valor que faça o motor girar suavemente a partir do instante que for acionado;
- 5) Ajustar o valor do tempo de aceleração suficiente à sua aplicação, ou seja, que torne a partida da bomba suave sem exceder o necessário. Tempos longos programados para a partida podem ocasionar trepidações ou sobre aquecimentos desnecessários ao motor;
- 6) Utilize sempre um manômetro na instalação hidráulica para verificar o perfeito funcionamento da partida. O aumento da pressão não deve apresentar oscilações bruscas e deve ser o mais linear possível;

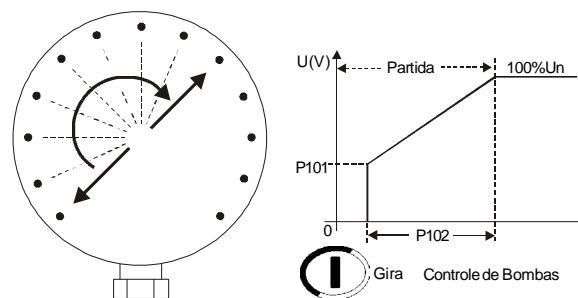


Figura 7.8 - Manômetro mostrando o aumento da pressão

- 7) Programar o degrau de tensão na desaceleração apenas quando for observado que, no instante inicial da desaceleração, não ocorre a diminuição da pressão. Com o auxílio do degrau de tensão na desaceleração, pode-se melhorar a linearidade da queda da pressão na desaceleração;
- 8) Ajustar o valor do tempo de desaceleração suficiente para a sua aplicação, ou seja, que torne a parada da bomba suave mas que não exceda o necessário. Tempos longos programados para a parada podem ocasionar trepidações ou sobre aquecimentos desnecessários ao motor;

Controle de Bombas	
↻ ↻	P130
↻ ↻	P101
↻ ↻	P102
↻ ↻	P103
↻ ↻	P104
↻ ↻	P105
↻ ↻	P400
↻ ↻	P401
↻ ↻	P610
↻ ↻	P611
↻ ↻	P620
↻ ↻	P406
↻ ↻	P640

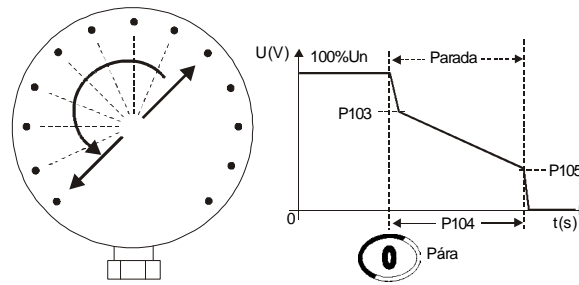


Figura 7.9 - Manômetro mostrando a queda da pressão

- 9) No final da rampa de desaceleração é comum que a corrente aumente, neste instante o motor necessita de mais torque para manter o fluxo de água parando suavemente. Mas, se o motor já parou de girar e continua acionado, a corrente irá aumentar muito, para evitar isso aumente o valor de P105 até o valor ideal que no instante que o motor pare de girar ele seja desacionado;
- 10) Programe P610 e P611 com níveis de correntes e tempos que possam proteger sua bomba hidráulica de trabalhar a vazio.

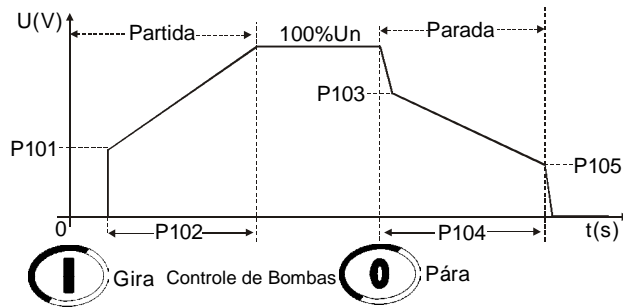


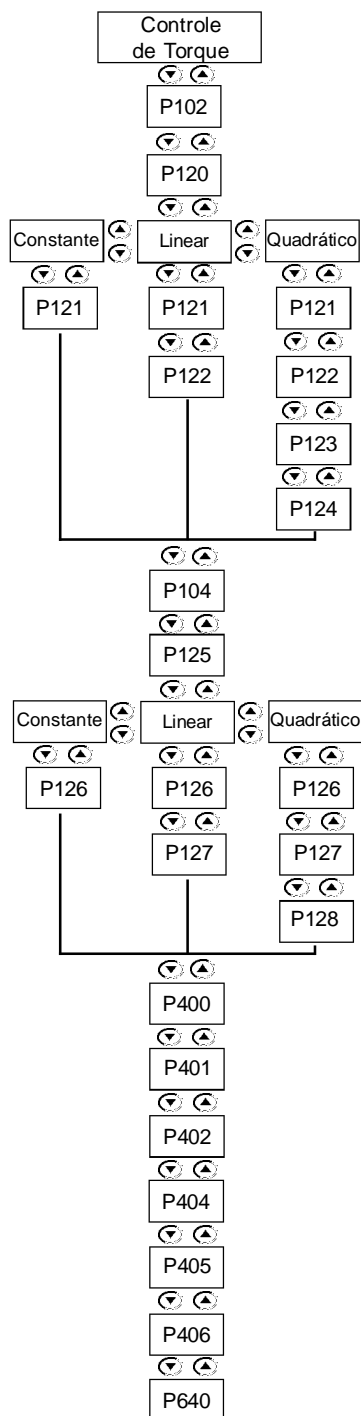
Figura 7.10 - Partida com controle de bombas



NOTAS!

- 1) Os valores de P400 e P401 devem estar corretos, conforme a tensão da rede de alimentação e a corrente nominal do motor a ser utilizada;
- 2) Se não houver manômetros de observação nas tubulações hidráulicas, os golpes de Aríetes podem ser observados através das válvulas de alívio de pressão;
- 3) Lembre-se: quedas bruscas de tensão na rede de alimentação provocam quedas de torque no motor, portanto, mantenha as características de sua rede elétrica dentro dos limites permitidos pelo seu motor;
- 4) Caso ocorram erros durante a partida, revise todas as conexões da Soft-Starter SSW-06 à rede de alimentação, conexões do motor, níveis das tensões da rede de alimentação, fusíveis, disjuntores e seccionadoras.

7.1.6 Partindo com Controle de Torque (P202=3)

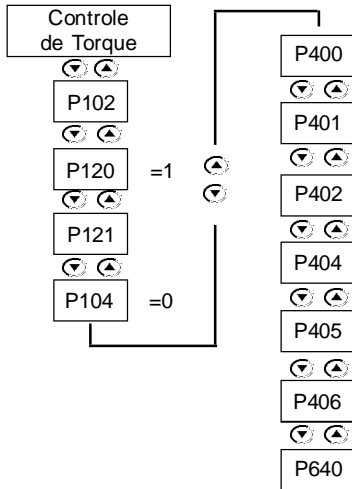


- 1) O controle de torque da Soft-Starter SSW-06 possibilita uma excelente performance de suavidade durante a partida de seu motor e sua carga;
- 2) Está disponível de forma a facilitar e adequar o tipo de controle com o tipo de carga;
- 3) A seguir serão descritas sugestões para ajustar e programar algumas possibilidades de uso deste tipo de controle.

NOTAS!

- 1) Para partir com controle de torque deve-se partir com carga, testes a vazio podem ser feitos com rampa de tensão;
- 2) Se os limites de torque não forem atingidos durante a partida, o motor irá partir imediatamente;
- 3) Utilize apenas o tipo de controle e/ou o tipo de controle de torque que você tenha capacidade de ajustá-lo. Opte sempre pelo mais fácil de acordo com os seus conhecimentos sobre as características da carga;
- 4) Para grandes cargas opte sempre pela partida por limitação de corrente. Assim, será possível ajustar o consumo de energia durante a partida à capacidade que a sua rede consegue fornecer;
- 5) Todos os parâmetros do motor devem estar programados de acordo com os dados de placa do mesmo, P400 a P406;
- 6) Valores muito baixos de limite de torque não proporcionam torque suficiente para partir o motor;
- 7) Valores muito baixos de limite de torque também são muito sensíveis a variações da temperatura do motor como, por exemplo, partir com o motor a frio e partir com o motor a quente;
- 8) Valores muito baixos de limite de torque também são muito sensíveis a variações da carga como, por exemplo, óleos, graxas, válvulas de alívio apresentam torques resistentes à partida diferentes a frio e a quente;
- 9) Mantenha o motor sempre girando a partir do instante que for acionado tanto a frio quanto a quente;
- 10) O torque máximo desenvolvido pelo seu motor durante a partida ou em regime pleno são dados fornecidos pelo fabricante do motor. As Soft-Starters podem apenas limitá-los;
- 11) Caso ocorram erros durante a partida, revise todas as conexões da Soft-Starter à rede de alimentação, conexões do motor, níveis das tensões da rede de alimentação, fusíveis, disjuntores e seccionadoras.

7.1.6.1 Cargas com Torque Constante (P202=3 e P120=1 ponto)



- 1) Ajustar P121 com a porcentagem, do torque nominal do seu motor, necessária para pôr o conjunto motor + carga em movimento;
- 2) Ajustar P102 com o tempo necessário para a partida. Programar inicialmente tempos pequenos 10s a 15s;
- 3) Com o controle de torque é possível partir a carga suavemente com tempos pequenos de partida, devido à boa linearidade da rampa de velocidade de partida.

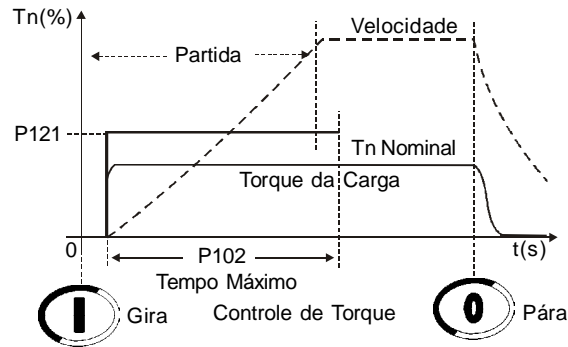
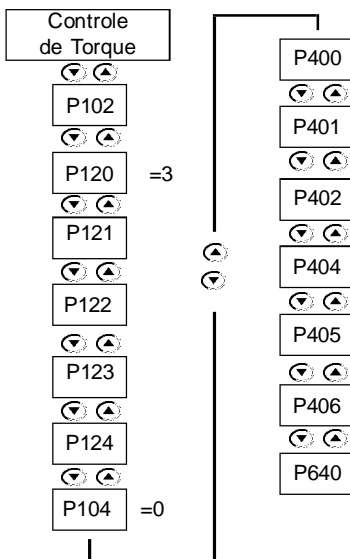


Figura 7.11 - Partida com controle de torque constante, 1 ponto

7.1.6.2 Cargas com Torque Inicial Mais Alto (P202=3 e P120=3 pontos)



- 1) Utilizando esta função pode-se obter uma rampa de partida bem suave e linear, sendo uma boa solução para esteiras transportadoras;
- 2) Com o auxílio da curva de carga pode-se ajustar o torque de partida 10% a 20% acima do torque de carga para cada um dos pontos P121, P123, P122 e os tempos em P102 e P124;
- 3) Também pode ser utilizado um instrumento para a medição da velocidade durante a primeira partida, assim, pode-se conseguir atingir a aceleração ou a curva de velocidade desejada;
- 4) Se não houver curvas de carga pode ser utilizado um método parecido com o descrito em rampa de corrente. Também pode ser utilizado o limite de torque, P120=1, para fazer as primeiras partidas e depois evoluir para esta função.

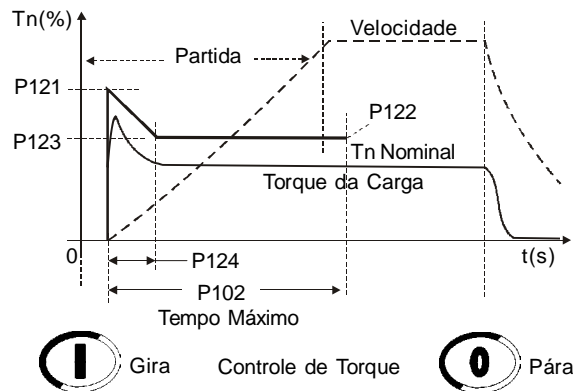
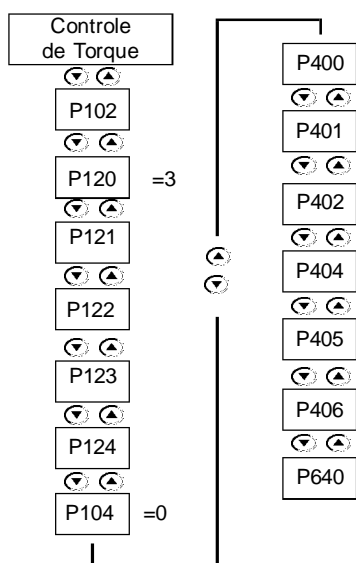


Figura 7.12 - Partida com controle de torque quadrático, 3 pontos, carga inicial mais alta

7.1.6.3 Carga com Torque Constante com uma Curva S em Velocidade (P202=3 e P120=3 pontos)



- 1) Com o auxílio da curva de carga pode-se ajustar o torque em 10% a 20% acima do torque de carga para os pontos inicial e final, P121 e P122, e 30% a 40% acima do torque de carga para o ponto do meio P123;
- 2) Mantenha P124 entre 45% a 55% e ajuste P102 conforme o tempo de partida;
- 3) Também pode ser utilizado um instrumento para a medição da velocidade durante a primeira partida, assim, pode-se conseguir atingir a aceleração ou a curva de velocidade desejada;
- 4) Se não houver curvas de carga, mas houver a certeza de que o torque é constante, pode-se utilizar o limite de torque, P120=1, para fazer as primeiras partidas e depois evoluir para esta função.

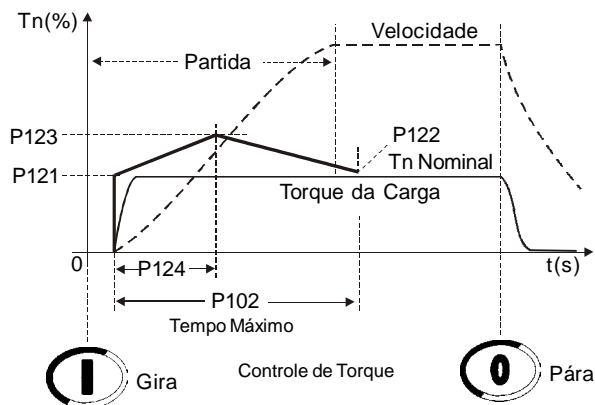
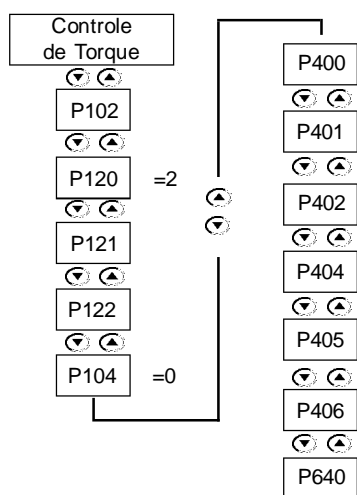


Figura 7.13 - Partida com controle de torque quadrático, 3 pontos, carga constante

7.1.6.4 Carga com Torque Quadrático com uma Curva S em Velocidade (P202=3 e P120=2 pontos)



- 1) Com a rampa linear de torque pode-se obter uma curva de velocidade muito próxima de uma curva em S, desde que as cargas quadráticas não sejam muito acentuadas;
- 2) Com o auxílio da curva de carga pode-se ajustar o torque em 10% a 20% acima do torque de carga para o ponto inicial, P121, e 20% a 30% acima do torque de carga para o ponto final, P122;
- 3) Se não houver curvas de carga, pode-se seguir algumas sugestões:
 - 3.1) Ajuste P121 com o torque necessário para pôr o conjunto motor + carga em movimento;
 - 3.2) Ajuste P122 para 110% a 130% do torque nominal do motor;
 - 3.3) Ajuste inicialmente P102 com valores baixos, 10s a 15s e depois ache o melhor valor.

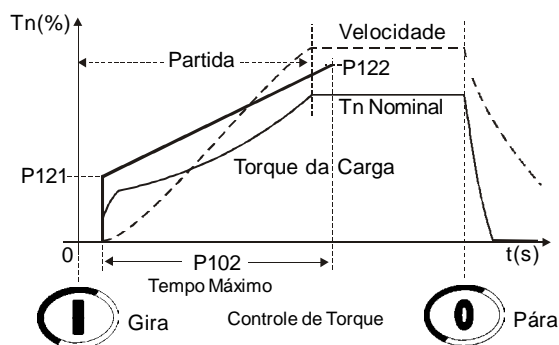
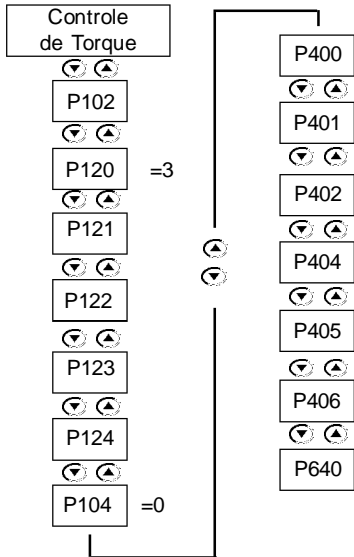


Figura 7.14 - Partida com controle de torque linear, 2 pontos, carga quadrática

7.1.6.5 Carga com Torque Quadrático com uma Curva Linear em Velocidade (P202=3 e P120=3 pontos)



- 1) Com cargas quadráticas acentuadas pode-se ajustar um ponto intermediário para melhorar a linearidade da curva de velocidade de partida;
- 2) Com o auxílio da curva de carga pode-se ajustar o torque em 20% a 30% acima do torque de carga para todos os pontos, (P121, P123 e P122), e ajustar P124 com a porcentagem de tempo para o ponto intermediário;
- 3) Se não houver curvas de carga, ajuste inicialmente com torque linear, P120=2 pontos, e depois ajuste o torque e o tempo intermediários.

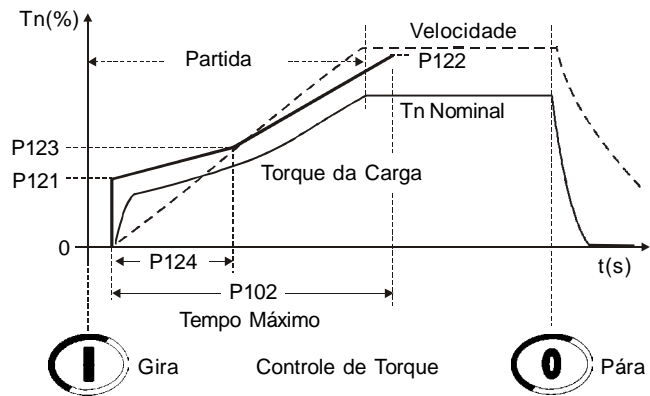
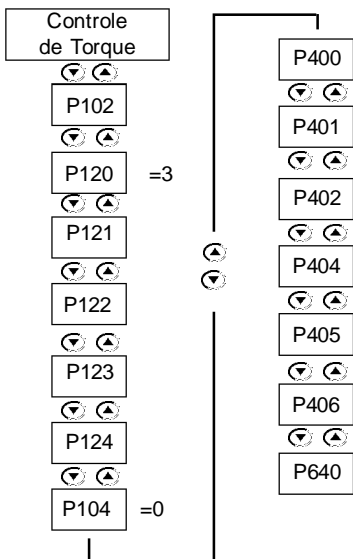


Figura 7.15 - Partida com controle de torque quadrático, 3 pontos, carga quadrática

7.1.6.6 Carga com Torque Quadrático e Torque Inicial Mais Alto (P202=3 e P120=3 pontos)



- 1) Com cargas quadráticas muito acentuadas, torque inicial muito alto, pode-se ajustar um ponto intermediário para melhorar a linearidade da curva de velocidade de partida;
- 2) Com o auxílio da curva de carga pode-se ajustar o torque em 20% a 30% acima do torque de carga para todos os pontos, (P121, P123 e P122), e ajustar P124 com a porcentagem de tempo para o ponto intermediário;
- 3) Se não houver curvas de carga, ajuste inicialmente com torque linear, P120=2 pontos, e depois ajuste o torque e o tempo intermediários.

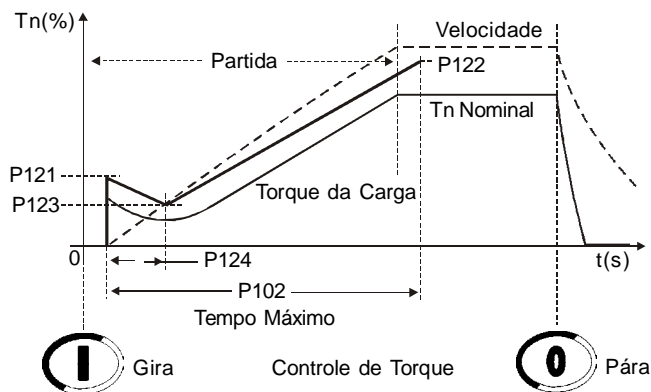
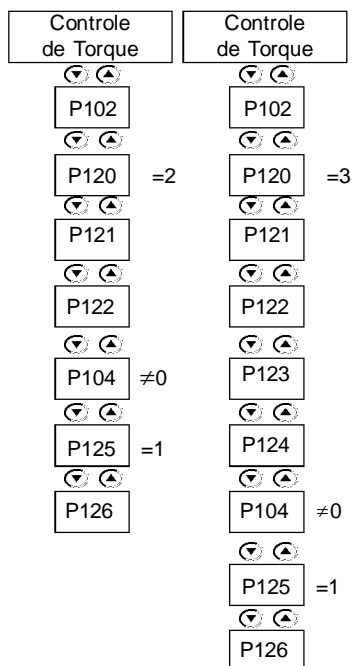


Figura 7.16 - Partida com controle de torque quadrático, 3 pontos, carga quadrática com torque inicial mais alto

7.1.6.7 Cargas Tipo Bombas Hidráulicas (P202=3)



Partindo (P120=2 ou P120=3):

- 1) Antes leia os passos descritos em Partindo com Controle de Bombas, item 7.1.5;
- 2) Se o controle de bombas não atender suas necessidades ou se desejar ter um controle de melhor performance, utilize o controle de torque;
- 3) Com a rampa linear de torque pode-se obter uma curva de velocidade muito próxima de uma curva em S com cargas quadráticas como bombas centrífugas;
- 4) Com o auxílio da curva de carga pode-se ajustar o torque em 10% a 20% acima do torque de carga para o ponto inicial, P121, e 20% a 30% acima do torque de carga para o ponto final, P122;
- 5) Mesmo com o auxílio da curva de carga sempre é bom fazer um ajuste na própria aplicação. Pode-se seguir algumas sugestões:
 - 5.1) Ajuste P121 com o torque necessário para pôr a bomba em movimento;
 - 5.2) Ajuste P122 para 110% a 130% do torque nominal do motor;
 - 5.3) Ajuste inicialmente P102 com valores baixos, 10s a 15s e depois ache o melhor valor.

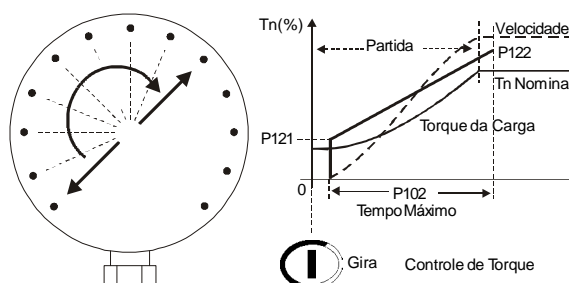


Figura 7.17 - Manômetro mostrando o aumento da pressão, torque linear

- 6) Se a sua carga apresentar um torque inicial mais alto utilize o controle de torque quadrático (P120=3 pontos);

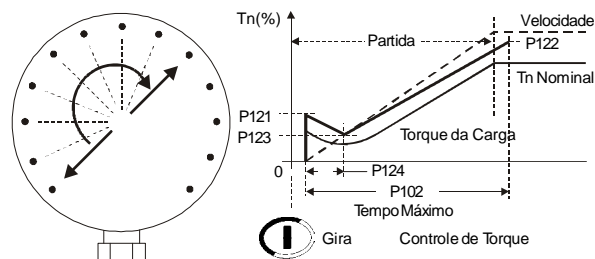
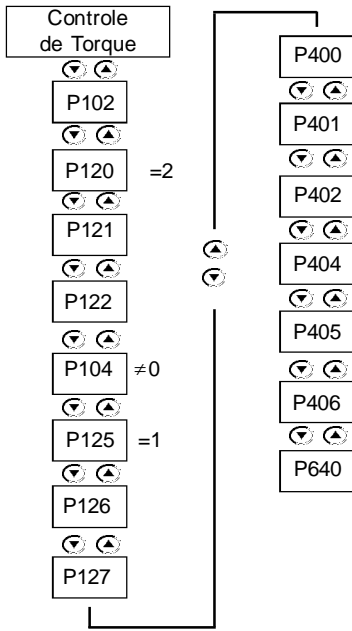


Figura 7.18 - Manômetro mostrando o aumento da pressão, torque quadrático

- 7) O principal objetivo nos dois casos é manter a rampa de pressão o mais linear possível, crescendo gradativamente, sem que haja nenhum tipo de oscilação brusca;
- 8) Como descrito no controle de bombas sempre há necessidade de um instrumento de medição desta pressão para que se possa realizar um perfeito ajuste.



Parando (P104≠0 e P125=1):

- 1) Na maioria das aplicações pode-se utilizar apenas torque constante para parar a bomba, 1 ponto=constante;
- 2) Aplicados a colunas de água não muito altas;
- 3) Inicialmente pode-se ajustar P126 com o mesmo valor de P121, desde que esteja correto;
- 4) Ajuste P126 de forma, também que, ao final da parada da bomba, o motor não continue acionado por muito tempo;
- 5) Ao desacionar a bomba, deve-se notar a diminuição da pressão gradativamente sem que haja nenhum tipo de oscilação brusca, principalmente no final da parada, quando a válvula de retenção é fechada.

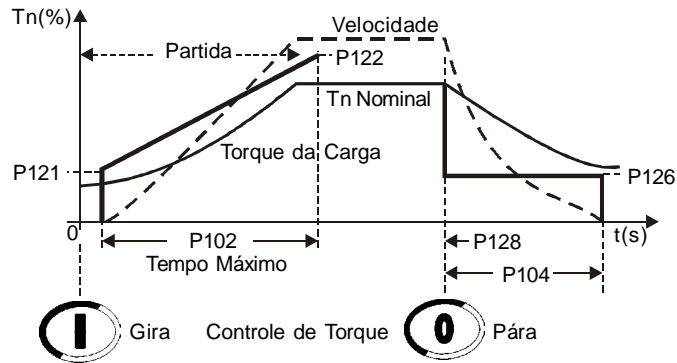
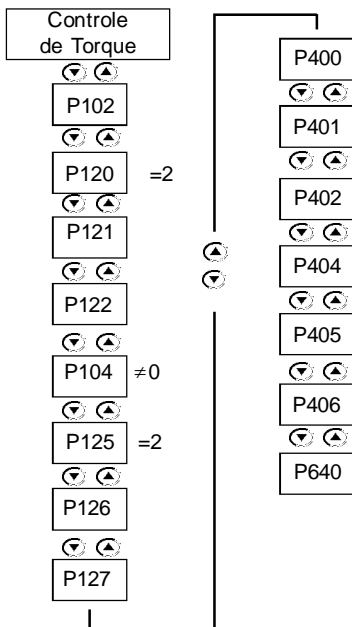


Figura 7.19 - Bomba hidráulica parando com torque constante, 1 ponto



Parando (P104≠0 e P125=2):

- 1) Torque de desaceleração linear, 2 pontos=linear;
- 2) Aplicados a colunas de água altas;
- 3) Inicialmente pode-se ajustar P126 com 10% a 15% abaixo do valor de P121, desde que esteja correto;
- 4) Ajuste P127 de forma que, ao iniciar a parada da bomba, a pressão comece a diminuir de forma gradativa sem que haja nenhum tipo de oscilação brusca;
- 5) Ajuste P126 de forma, também que, ao final da parada da bomba o motor não continue acionado por muito tempo.

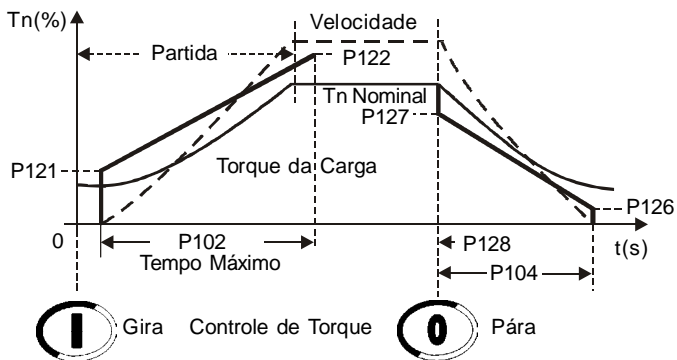
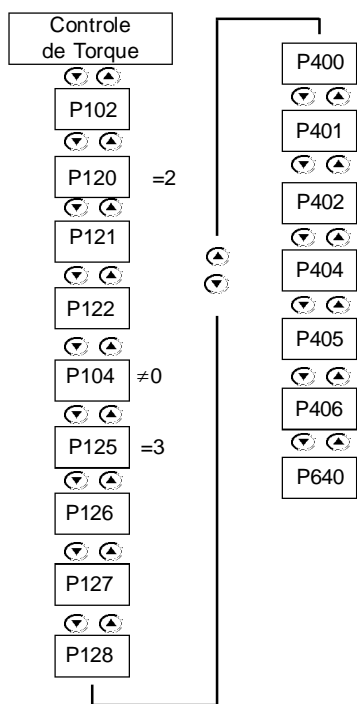


Figura 7.20 - Bomba hidráulica parando com torque linear, 2 pontos



Parando (P104≠0 e P125=3):

- 1) Torque de desaceleração quadrático, 3 pontos=quadrático;
- 2) Aplicados a altas colunas de água com grandes pressões;
- 3) Utiliza-se este controle quando há dificuldade de manter-se a queda da pressão, de forma gradativa sem que haja nenhum tipo de oscilação brusca, principalmente no início da parada;
- 4) A melhor forma é basear-se na curva de carga da partida e ajustar os 3 pontos 10% a 15% abaixo;
- 5) Inicialmente pode-se ajustar P128 para 50%;
- 6) Ajuste P127 de forma que, ao iniciar a parada da bomba, a pressão comece a diminuir de forma gradativa sem que haja nenhum tipo de oscilação brusca;
- 7) Ajuste P126 de forma também que, ao final da parada da bomba, o motor não continue acionado por muito tempo;

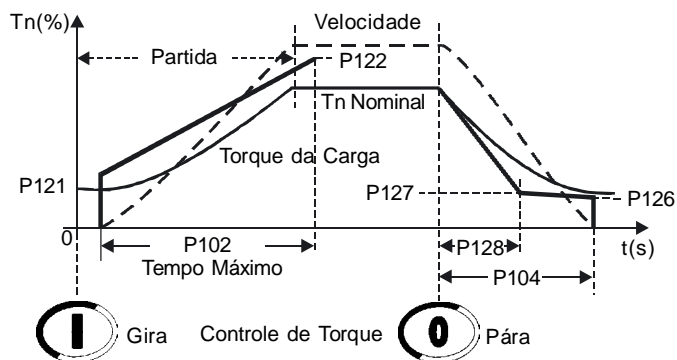


Figura 7.21 - Bomba hidráulica parando com torque quadrático, 3 pontos

- 8) Se a sua carga apresentar um torque inicial mais alto, utilize o controle de torque quadrático (P120=3 pontos).

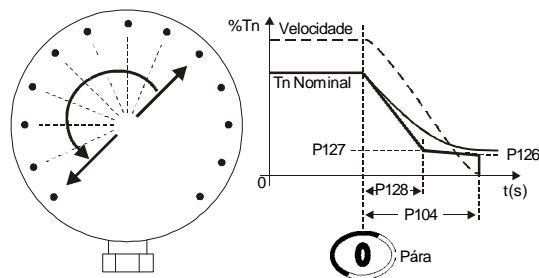


Figura 7.22 - Manômetro mostrando a queda da pressão, controle de torque



NOTAS!

- 1) O principal objetivo nos tipos de controle de torque para parada é manter a queda da rampa de pressão o mais linear possível, decrescendo gradativamente, sem que haja nenhum tipo de oscilação brusca, tanto no início, meio e fim;
- 2) Como descrito no controle de bombas sempre há necessidade de um instrumento de medição desta pressão para que se possa realizar um perfeito ajuste;
- 3) Lembre-se: o controle de torque constante já atende a maioria das aplicações, não complique sua utilização sem necessidade.

7.2 PROTEÇÕES E PROGRAMAÇÃO

7.2.1 Classes Térmicas

7.2.1.1 Sugestão de Como Programar a Classe Térmica

- 1) Parta o motor inicialmente na classe térmica padrão, algumas vezes, mas sem que o motor aqueça excessivamente;
- 2) Determine o correto tempo de partida. Encontre uma média de corrente através de P002 durante o tempo de partida. Para qualquer tipo de controle de partida pode-se encontrar uma média da corrente;

Por exemplo:

Partindo por rampa de tensão um motor de 80A. A corrente em P002 inicia em 100A e vai até 300A, retornando depois à nominal em 20s.

$$(100A + 300A)/2 = 200A$$

$$200A/80A = 2,5 \times I_n \text{ do motor}$$

então: 2,5 x In @ 20s.

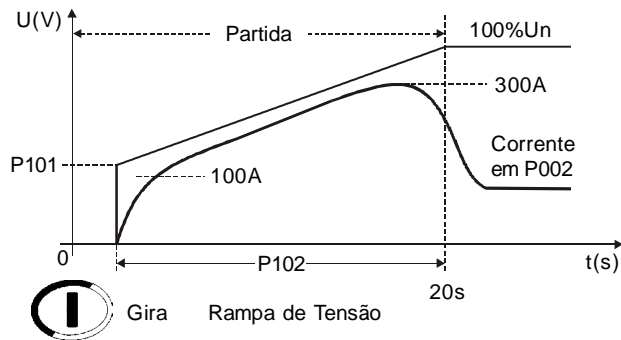


Figura 7.23 - Curva típica de corrente em uma partida por corrente

- 3) Utilize esse tempo para encontrar a mínima classe necessária para partir o motor a frio conforme descrições do P640 no capítulo 6;

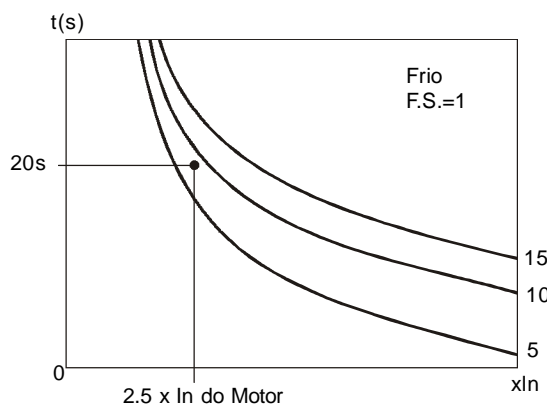


Figura 7.24 - Verificando a classe mínima nas curvas a frio

Portanto, a mínima classe necessária para partir o motor é a Classe 10, a Classe 5 tem tempo inferior para esta corrente. Esta classe permite a partida do motor a frio.

- 4) Para sabermos qual a classe térmica necessária para partir o motor a quente, precisamos saber até quanto o motor suporta. Para isso, precisamos do tempo de rotor bloqueado que o motor suporta.



NOTA!

Para programar corretamente a Classe Térmica que irá proteger seu motor é essencial ter em mãos o tempo de rotor bloqueado que o motor permite. Este dado está disponível no catálogo do fabricante do motor.

Com o tempo de rotor bloqueado, encontramos a máxima classe térmica que irá proteger o motor para partir a quente, conforme descrições de P640;

Por exemplo:

6,6 x In @ 6s

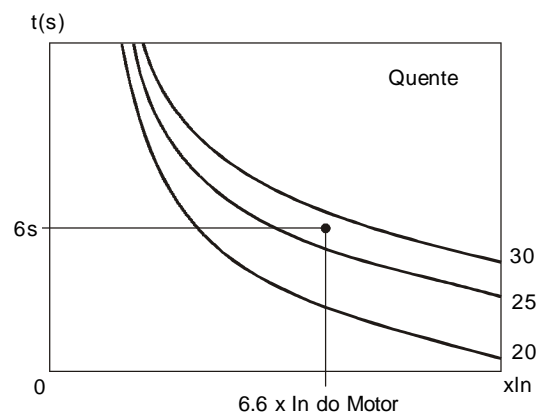


Figura 7.25 - Verificando a classe máxima nas curvas a quente

Portanto, a máxima classe térmica que irá proteger o motor é a Classe 25, a Classe 30 tem tempo maior para esta corrente.

Esta classe permite a partida do motor a quente, ou seja, em qualquer condição.



NOTA!

Lembre-se que esta proteção adota como padrão o Motor Trifásico IP55 Standard WEG, portanto, se o seu motor for diferente não programe a classe térmica na máxima e sim, próximo da mínima classe térmica necessária para a partida.

7.2.1.2 Um Exemplo de Como Programar a Classe Térmica

Dados do motor:

Potência: 50cv

Tensão: 380V

Corrente nominal (In): 71A

Fator de Serviço (F.S.): 1,00

Ip/In : 6,6

Tempo de rotor bloqueado: 12s a quente

Velocidade: 1770rpm

Dados de partida do motor + carga:

Partida por Rampa de Tensão, média da corrente de partida:

3 x a corrente nominal do motor durante 25s (3 x In @ 25s).

- 1) No gráfico, a frio em P640, verificamos a mínima Classe Térmica que irá possibilitar a partida com tensão reduzida:
Para 3 x In @ 25s, adotamos a mais próxima acima: Classe 10.

- 2) No gráfico, a quente em P640, verificamos a máxima Classe Térmica que suporta o motor devido ao tempo de rotor bloqueado a quente:
 Para $6,6 \times I_n @ 12s$, adotamos a mais próxima abaixo:
 Classe 40.

Sabemos então que a Classe Térmica 10 possibilita uma partida e a Classe Térmica 40 é o limite máximo. Portanto, devemos adotar uma Classe Térmica entre essas duas conforme a quantidade de partidas por hora e intervalo de tempo entre desligar e religar o motor.

Quanto mais próxima da Classe 10, mais protegido vai estar o motor, menos partidas por hora e maior deve ser o intervalo de tempo entre desligar e religar o motor.

Quanto mais próxima da Classe 40, mais próximo se está do limite máximo do motor, portanto, pode-se ter mais partidas por hora e menor intervalo de tempo entre desligar e religar o motor.

7.2.1.3 Redução do Tempo de Partida a Frio para Quente

Para determinar os tempos de atuação das classes térmicas a quente, quando o seu motor estiver trabalhando em regime pleno com corrente inferior a 100% da I_n , utilize o fator multiplicador da tabela 6.46 em P640, conforme a porcentagem de corrente que o motor está operando.

Por exemplo:

Um motor está sendo operado com 80% I_n e é desligado.

Imediatamente torna-se a ligá-lo.

O regime de partida é $3 \times I_n @ 25s$.

A classe térmica selecionada na tabela 6.43 é a Classe 10 com $33,7s @ 3 \times I_n$.

Conforme a tabela 6.46 o fator de ajuste para 80% I_n é 0,48.

O tempo final de atuação será: $0,48 \times 33,7s = 16,2s$, ou seja, o tempo foi reduzido de $33,7s$ em uma partida a frio para $16,2s$ com partida a quente, portanto, não possibilitará uma nova partida antes da imagem térmica do motor diminuir, ou seja, esfriar.

7.2.1.4 Fator de Serviço

Quando o Fator de Serviço (F.S.) for diferente de 1.00 e se houver necessidade de utilizá-lo, existe no próprio gráfico, a frio, os pontos para $F.S. = 1.15$ e uma tabela para $F.S. = 1.15$, ver P640.

Se desejar saber os tempos de atuação da proteção térmica para outro valor de F.S. basta deslocar proporcionalmente a linha de xI_n para a esquerda.

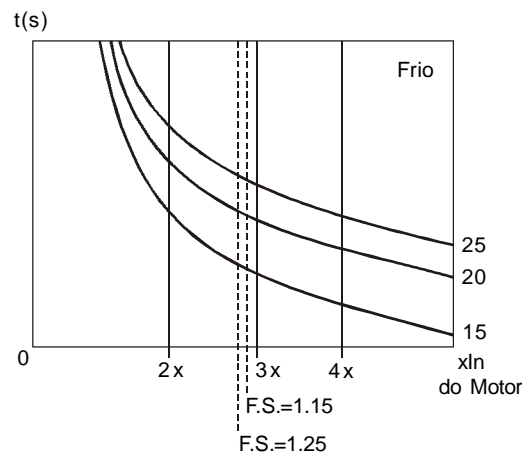


Figura 7.26 - Utilizando o F.S. para achar o novo tempo

7.2.2 Proteções de Sub e Sobre	Para maior facilidade todas as proteções de sub e sobre da SSW-06 são ajustadas em percentual do nominal do motor.
7.2.2.1 Proteção de Subtensão e Sobretensão	<p>Estas proteções normalmente são utilizadas para proteção do motor. Primeiramente são necessários os seguintes dados:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tensão nominal do motor ajustado em P400, dado de placa do motor.2) Variação de tensão suportada pelo motor, dado de catálogo do fabricante do motor. Normalmente é de -15% a +10% da tensão nominal. <p>Exemplo de ajuste: Tensão nominal do motor de 380V. Variação de tensão de -15% a +10%. P400=380V P600=15% P602=10%</p> <p>Portanto, quando houver uma queda maior que 15% na tensão de alimentação, em relação à tensão nominal, a proteção de subtensão irá atuar. E quando houver um aumento superior a 10% na tensão de alimentação, em relação à tensão nominal, a proteção de sobretensão irá atuar.</p>
7.2.2.2 Proteção de Subcarga	<p>Utilizada normalmente para detecção de bomba a vazio, também pode ser utilizada para detecção de cargas abaixo do mínimo permitido.</p> <p>Pode ser configurada conforme as necessidades e conhecimentos do usuário entre: Subcorrente, Subtorque ou Subpotência. Todas estas funções apresentam a mesma forma de proteção, porém, o Subtorque e a Subpotência são mais sensíveis e detectam tanto variações na tensão quanto na corrente.</p> <p>Exemplo de ajuste com Subcorrente: Corrente nominal do motor de 100A. Há uma oscilação normal de carga de $\pm 10A$ na corrente do motor nesta aplicação. Sem carga cai para 60A. Em porcentagem: Há uma oscilação normal de carga de $\pm 10\%$ da corrente nominal do motor. Há uma queda de 40% da corrente nominal do motor para corrente sem carga. Para detecção de pouca carga, devemos programar a proteção de subcorrente entre 10% e 40% (por exemplo, 30%). P401=100A P610=30% P611=1s</p> <p>Portanto, quando houver uma queda maior que 30% na corrente do motor, em relação à corrente nominal, a proteção irá atuar.</p> <p>A mesma seqüência demonstrada acima é válida para as proteções de Subtorque e Subpotência, porém, os valores e parâmetros devem ser alterados para a função desejada.</p>
7.2.2.3 Proteção de Sobrecarga	<p>Pode ser configurada conforme as necessidades e conhecimentos do usuário entre: Sobrecorrente, Sobretorque ou Sobrepotência. Todas estas funções apresentam a mesma forma de proteção, porém, o Sobretorque e a Sobrepotência são mais sensíveis e detectam tanto variações na tensão quanto na corrente.</p>

Exemplo de ajuste com Sobrecorrente:

Corrente nominal do motor de 100A.

Há uma oscilação normal de carga de $\pm 10A$ na corrente do motor nesta aplicação.

O Fator de Serviço (F.S.) do motor é 1.15.

Em porcentagem:

Há uma oscilação normal de carga de $\pm 10\%$ da corrente nominal do motor.

O motor suporta uma sobrecarga de 15% de acordo com F.S.

Para detecção de sobrecarga, podemos programar a proteção de Sobrecorrente acima de 15%.

P401=100A

P612=20%

P613=1s

Portanto, quando houver um aumento maior que 20% na corrente do motor, em relação à corrente nominal, a proteção irá atuar.


A mesma seqüência demonstrada acima é válida para as proteções de Sobretorque e Sobrepotência, porém, os valores e parâmetros devem ser alterados para a função desejada.

SOLUÇÃO E PREVENÇÃO DE FALHAS

Este capítulo auxilia o usuário a identificar e solucionar possíveis falhas que possam ocorrer. Também são dadas instruções sobre as inspeções periódicas necessárias e sobre limpeza da Soft-Starter SSW-06.

8.1 ERROS, ALARMES E POSSÍVEIS CAUSAS

Quando a maioria dos erros são detectados, o motor é desacionado e o erro é mostrado no display como EXY, sendo XY o código do erro. Para voltar a operar normalmente a Soft-Starter SSW-06, após a ocorrência de um erro, é necessário resetá-la. De forma genérica, isto pode ser feito através das seguintes formas:

- desligando a alimentação e ligando-a novamente (power-on reset);
- pressionando a tecla  da HMI (manual reset);
- automaticamente através do ajuste de P206 (auto-reset);
- via entradas digitais (manual reset).

A atuação dos erros pode ser transformada em alarmes através de P700 a P799. Os alarmes são mostrados no display como AXY, sendo XY o código do erro. São resetados automaticamente.

Ver na tabela abaixo os detalhes de reset para cada erro e prováveis causas.

ERRO	DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO	CAUSAS MAIS PROVÁVEIS	RESET
<p>E03 Subtensão na potência em funcionamento</p> <p>Falta de fase ou desbalanceamento de tensão na potência em funcionamento</p> <p>Falta de fase na potência no início da partida</p>	<p>Quando o valor de tensão entre fases estiver abaixo do valor programado durante o tempo programado. Referenciado a tensão de linha nominal do motor.</p> <p>Quando o valor de tensão entre fases estiver acima ou abaixo do valor programado, durante o tempo programado ou falta de fase. Referenciado as outras fases do motor.</p> <p>Quando não houver algum dos pulsos de sincronismo de tensão no momento inicial da partida.</p>	<p>O valor de subtensão da rede de alimentação (em porcentagem de P400) está superior ao programado em P600, durante um tempo maior que o programado em P601.</p> <p>O valor de desbalanceamento de tensão entre as fases da rede de alimentação (em porcentagem de P400) está superior ao programado em P604, durante um tempo maior que o programado em P605.</p> <p>Queda de tensão durante a partida.</p> <p>Falta de fase na rede de alimentação.</p> <p>Transformadores de entrada sub dimensionados.</p> <p>Problemas com o acionamento do contator de entrada.</p> <p>Fusíveis de entrada abertos.</p> <p>Problemas de mau contato nas conexões com a rede de alimentação.</p> <p>Conexão ao motor errada.</p>	<p>Power-on</p> <p>Manual Reset</p> <p>Auto-reset</p> <p>Dlx</p>
<p>E04 Sobretensão na potência</p>	<p>Quando o termostato dos dissipadores da potência atuarem.</p>	<p>Painel sem ventilação adequada.</p> <p>Regimes de partida acima do permitido.</p>	<p>Power-on</p> <p>Manual Reset</p> <p>Auto-reset</p> <p>Dlx</p>
<p>E05 ou A05 Sobrecarga no motor</p>	<p>Quando exceder os tempos dados pelas curvas das classes térmicas programadas.</p>	<p>Regimes de partida acima do permitido.</p> <p>Classes térmicas programadas em P640 abaixo do regime permitido pelo motor.</p> <p>Tempo entre desligamento e religamento abaixo do permitido pelos tempos de resfriamento para a potência do motor.</p> <p>Valor da proteção térmica salva ao desligar o controle e retornada ao religar.</p>	<p>Power-on</p> <p>Manual Reset</p> <p>Auto-reset</p> <p>Dlx</p>
<p>E06 ou A06 Erro ou alarme externo</p>	<p>Quando houver a abertura da entrada digital programada para sem erro externo, P266, P267 ou P268.</p>	<p>Fiação nas entradas DI4...DI6 aberta, não conectada ao +24V.</p> <p>Conector X1 no cartão de controle CCS6 desconectado.</p>	<p>Power-on</p> <p>Manual Reset</p> <p>Auto-reset</p> <p>Dlx</p>
<p>E10 Erro na função copy</p>	<p>Quando a HMI for carregada com os parâmetros de uma versão diferente da versão da chave.</p>	<p>Tentativa de copiar os parâmetros da HMI para Soft-Starters com versões de software diferentes.</p>	<p>Power-on</p> <p>Manual Reset</p> <p>Dlx</p>
<p>E11 Falta à terra</p>	<p>A falta à terra é detectada pelo desbalanceamento instantâneo das correntes entre as fases de alimentação.</p>	<p>Os valores ajustados em P618 e P619 estão muito baixos para a aplicação.</p> <p>Fuga à terra na conexão ao motor.</p> <p>Fuga à terra no motor.</p>	<p>Power-on</p> <p>Manual Reset</p> <p>Dlx</p>

Tabela 8.1 - Descrição detalhada dos erros

CAPÍTULO 8 - SOLUÇÃO E PREVENÇÃO DE FALHAS

ERRO	DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO	CAUSAS MAIS PROVÁVEIS	RESET
E15 Motor não conectado	Quando não houver algum dos pulsos de sincronismo de corrente no momento inicial da partida.	Problemas de mau contato nas conexões com o motor. Problemas de curto com os tiristores ou os relés de By-pass interno. P150 programado indevidamente.	Power-on Manual Reset Dlx
E16 ou A16 Sobretensão	Quando o valor de tensão entre fases estiver acima do valor programado durante o tempo programado. Referenciado a tensão de linha nominal do motor.	O valor de sobretensão da rede de alimentação (em porcentagem de P400) está superior ao programado em P602, durante um tempo maior que o programado em P603. Tap do transformador selecionado com tensão muito alta. Rede capacitiva com pouca carga indutiva.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx
E18 Conexão errada ao motor	Quando o valor da tensão de saída da Soft-Starter estiver errada com o motor desabilitado.	Problemas de mau contato nas conexões ao motor. Conexões erradas ao motor. P150 programado indevidamente.	Power-on Manual Reset Dlx
E24 Erro de programação	Quando houver tentativa de ajuste de um parâmetro incompatível com os demais.	Tentativa de ajuste de um parâmetro incompatível com os demais. Ver tabela 4.2.	Reset automático após a correção do erro
E28 Erro de timeout na recepção de telegramas da comunicação serial	Quando a Soft-Starter deixar de receber telegramas do mestre por um tempo maior que o programado em P314.	O tempo de timeout programado em P314 é superior ao tempo entre os telegramas enviados pelo mestre da rede. O mestre da rede não envia telegramas ciclicamente, programar P314=0. Se a comunicação serial não estiver sendo utilizada, programar P314=0. Para maiores detalhes ver Manual da Comunicação Serial da Soft-Starter SSW-06.	Power-on Reset automático após a correção do erro
E29 Erro de comunicação Fieldbus inativa	Quando o cartão de comunicação Fieldbus está ativo e a comunicação com o mestre está inativa.	Falha de comunicação entre o mestre da rede Fieldbus e a Soft-Starter SSW-06. Problemas na configuração do mestre. Instalação incorreta dos cabos de comunicação. Se o cartão de comunicação Fieldbus não estiver sendo utilizado, programar P309=0. Mestre Profibus em Stop ou parâmetro P310=1 sem estar sendo utilizado o bit 6 da palavra de controle. Para maiores detalhes ver Manual da Comunicação Fieldbus da Soft-Starter SSW-06.	Power-on Reset automático após a correção do erro
E30 Erro de cartão de comunicação Fieldbus inativo	A Soft-Starter não conseguiu acessar o cartão de comunicação Fieldbus durante a inicialização ou em operação.	Problema com a troca de dados entre a Soft-Starter SSW-06 e o cartão de comunicação Fieldbus. Configuração do cartão de comunicação Fieldbus programado em P309 errada. Problema nas conexões do cartão. Se o cartão de comunicação Fieldbus não estiver sendo utilizado, programar P309=0. Para maiores detalhes ver Manual da Comunicação Fieldbus da Soft-Starter SSW-06.	Power-on Reset automático após a correção do erro
E31 Falha na conexão da HMI	Quando a ligação física entre a HMI e a SSW-06 for interrompida.	Mau contato no cabo da HMI. Ruído elétrico na instalação (interferência eletromagnética).	Reset automático após a correção do erro
E32 ou A32 Sobret temperatura no motor (DI6 = PTC)	Quando a entrada digital DI6 estiver programada para entrada PTC do motor e o sensor atuar.	Carga no eixo do motor muito alta. Ciclo de carga muito elevado (grande número de partidas e paradas por minuto). Temperatura ambiente alta. Mau contato ou curto-circuito (resistência < 100) na fiação que chega ao borne X1 do cartão CCS6, vinda do termistor do motor. P268 programado indevidamente para 7, sem o termistor instalado no motor. Motor travado, rotor bloqueado.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx

Tabela 8.1 (cont.) - Descrição detalhada dos erros

ERRO	DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO	CAUSAS MAIS PROVÁVEIS	RESET
E33 ou A33 Sobretensão no motor Ch1	Atua conforme os níveis: P091 ≥ P672 = E33 P091 ≥ P673 = A33	Sobretensão no motor. Sobrecarga no motor. Regime de partidas superior ao suportado pelo motor. Motor não desenvolve o torque suficiente para a partida do motor. Níveis de atuação dos erros e alarmes inferior ao suportado pelo motor (classe de isolamento do motor).	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx
E34 ou A34 Sobretensão no motor Ch2	Atua conforme os níveis: P092 ≥ P676 = E34 P092 ≥ P677 = A34		
E35 ou A35 Sobretensão no motor Ch3	Atua conforme os níveis: P093 ≥ P680 = E35 P093 ≥ P681 = A35		
E36 ou A36 Sobretensão no motor Ch4	Atua conforme os níveis: P094 ≥ P684 = E36 P094 ≥ P685 = A36		
E37 ou A37 Sobretensão no motor Ch5	Atua conforme os níveis: P095 ≥ P688 = E37 P095 ≥ P689 = A37		
E39 Sem o Cartão Opcional PT106	O cartão opcional de entradas PT106 não foi detectado com P670 ativo.	Problema no cartão PT106. Se o cartão PT106 não estiver sendo utilizado, programar P670=0.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx
E41 Erro de autodiagnose durante o power-on	Quando a conversão das entradas de corrente está fora do valor aceitável de 2,5V ± 3%.	Mau contato nos cabos dos transformadores de corrente, cabos de conexão das placas de controle. Alguns tiristor ou contator de by-pass em curto. Placa de controle com problemas.	Power-on Manual Reset Dlx
E43 ou A43 Fio partido Ch1	Detecta a abertura do circuito dos canais de medição de temperatura, através do rompimento de algum dos três cabos de cada sensor.	Fio partido no sensor de temperatura do motor. Canal de temperatura programado para falha ou alarme sem sensor conectado ao cartão PT106. Conectores do cartão PT106 desconectados. Obs.: Programação da atuação de fio partido como erro ou alarme está no P691.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx
E44 ou A44 Fio partido Ch2			
E45 ou A45 Fio partido Ch3			
E46 ou A46 Fio partido Ch4			
E47 ou A47 Fio partido Ch5			
E48 ou A48 Curto-circuito Ch1	Detecta um curto-circuito dos canais de medição de temperatura, através do curto-circuito entre os três cabos de cada sensor.	Curto-circuito nos cabos dos sensores de temperatura do motor. Obs.: Programação da atuação de fio partido como erro ou alarme está no P691.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx
E49 ou A49 Curto-circuito Ch2			
E50 ou A50 Curto-circuito Ch3			
E51 ou A51 Curto-circuito Ch4			
E52 ou A52 Curto-circuito Ch5			
E57 Falha nos tiristores do braço R-U	Quando não houver o acionamento dos tiristores por um tempo maior que 50ms	Um dos tiristores do braço indicado está com o gate danificado. Mau contato nos cabos de disparo dos tiristores do braço indicado, (R-U: X8 e X9, S-V: X10 e X11, T-W: X12 e X13). Defeito no cartão CPS6X.	Power-on Manual Reset Dlx
E58 Falha nos tiristores do braço S-V			
E59 Falha nos tiristores do braço T-W			

Tabela 8.1 (cont.) - Descrição detalhada dos erros

ERRO	DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO	CAUSAS MAIS PROVÁVEIS	RESET
E62 Excesso de tempo de limitação de corrente ou torque durante a partida	Quando o tempo de partida, devido a partida com limitação de corrente, rampa de corrente ou controle de torque, for superior ao tempo ajustado em P102.	Tempo programado em P102 inferior ao necessário. Valor da limitação de corrente programado em P110 muito baixo. Valores da limitação de corrente programado em quaisquer dos pontos da rampa de corrente muito baixos. Valores da limitação de torque programado em quaisquer dos pontos do controle de torque muito baixos. Motor travado, rotor bloqueado.	Power-on Manual Reset Dlx
E63 Rotor bloqueado no final da partida	Quando no final da rampa de aceleração a corrente não for inferior a 2x a corrente nominal do motor (P401x2) antes do fechamento do relé de By-pass.	Valor de corrente nominal do motor programado em P401 errado. Tempo programado em P102 inferior ao necessário para partir o motor. O transformador que alimenta o motor, pode estar saturando e levando muito tempo para se recuperar da corrente de partida. Motor travado, rotor bloqueado. Pode-se colocar P617=0 para motores especiais que suportem esse regime de trabalho.	Power-on Manual Reset Dlx
E65 ou A65 Subcorrente no motor em regime de tensão plena	Quando o valor de corrente estiver abaixo do valor programado durante o tempo programado. Referenciado a corrente nominal do motor.	Valor de porcentagem programado como limite máximo de subcorrente aceitável (P610) está abaixo do necessário para o motor e a aplicação. Em aplicações com bombas hidráulicas ela pode estar girando a vazio.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx
E66 ou A66 Sobrecorrente no motor em regime de tensão plena	Quando o valor de corrente estiver acima do valor programado durante o tempo programado. Referenciado a corrente nominal do motor.	Valor de porcentagem programado como limite máximo de sobrecorrente aceitável (P612) está abaixo do necessário para o motor e a aplicação. Excesso de carga momentânea no motor. Motor travado, rotor bloqueado.	Power-on Manual reset Auto-reset Dlx
E67 Seqüência de fase invertida no início da partida	Quando a seqüência de interrupções dos sinais de sincronismo não segue a seqüência R/1L1, S/3L2, T/5L3 .	Parâmetro P620 programado sem necessidade. Seqüência de fase da rede errada. Pode ter sido alterada em outro ponto da rede de alimentação.	Power-on Manual Reset Dlx
E70 Subtensão na eletrônica	Quando a alimentação da fonte de alimentação do cartão de controle estiver abaixo de 93,5Vca.	Falta de fase na alimentação do cartão de controle. Mau contato na alimentação do cartão de controle. Fusível da fonte de alimentação do cartão de controle aberto, fusível de vidro 5x20mm 2A ação retardada.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx
E71 Contato do relé de By-pass aberto	Quando houver alguma falha com os contatos dos relés de By-pass, interno ou externo, em regime de tensão plena após a partida.	Mau contato nos cabos de acionamento dos relés de By-pass interno ou externo. Contatos defeituosos devido alguma sobrecarga. P140=1 sem a utilização de um contator de By-pass externo. Valor de corrente nominal da Soft-Starter programado em P295 errado.	Power-on Manual Reset Dlx
E72 Sobrecorrente antes do fechamento do By-pass interno	Quando no final da rampa de aceleração a corrente não for inferior a 2x a corrente nominal da Soft-Starter (P295x2) antes do fechamento do relé de by-pass interno.	Valor de corrente nominal da Soft-Starter programado em P295 errado. Tempo programado em P102 inferior ao necessário para partir o motor por rampa de tensão. Corrente nominal do motor acima da corrente suportada pela Soft-Starter. Motor travado, rotor bloqueado.	Power-on Manual Reset Dlx
E74 Desbalanceamento de corrente	Quando o valor de corrente de uma das fases estiver acima ou abaixo do valor programado durante o tempo programado. Referenciado as outras fases do motor.	O valor de desbalanceamento de corrente entre as fases (em porcentagem de P401) está superior ao programado em P614, durante um tempo maior que o programado em P615. Queda de tensão em uma ou mais fases da rede de alimentação. Falta de fase na rede de alimentação. Transformadores de entrada sub dimensionados. Fusíveis de entrada abertos. Problemas de mau contato nas conexões com a rede de alimentação e/ou motor.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx

Tabela 8.1 (cont.) - Descrição detalhada dos erros

ERRO	DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO	CAUSAS MAIS PROVÁVEIS	RESET
E75 Frequência da rede de alimentação fora da faixa permitida	Quando a frequência estiver acima ou abaixo dos limites de 42,5Hz até 69Hz por mais que 0,5s.	Quando a Soft-Starter mais o motor estiverem sendo alimentados por um gerador que não está suportando o regime de carga plena ou de partida do motor.	Power-on Manual Reset Dlx
E76 Subcorrente antes do fechamento do By-pass	Quando no final da rampa de aceleração a corrente for inferior a 0,1x da corrente nominal da Soft-Starter (P295x0,1) antes do fechamento do relé de By-pass.	Falha na tensão da rede de alimentação ou falha no tiristor antes do fechamento do By-pass. Valor de corrente nominal da Soft-Starter programado em P295 errado. Corrente nominal do motor abaixo da corrente mínima (P295x0,1). Pode-se colocar P616=0 para testes.	Power-on Manual Reset Dlx
E77 Contato do relé de By-pass fechado	Quando não houver a abertura do circuito do contato de by-pass interno ou externo.	Mau contato nos cabos de acionamento dos relés de by-pass interno ou externo. Contatos defeituosos devido alguma sobrecarga. Curto-circuito em paralelo com o contato de by-pass: SCRs em curto-circuito, curto-circuito externo. Pode-se colocar P621=0 para aplicação multimotores.	Power-on Manual Reset Dlx
E78 ou A78 Subtorque	Quando o valor de torque estiver abaixo do valor programado durante o tempo programado. Referenciado ao torque nominal do motor.	Valor de porcentagem programado como limite máximo de subtorque aceitável (P650) está abaixo do necessário para o motor e a aplicação. Em aplicações com bombas hidráulicas, esta pode estar girando a vazio.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx
E79 ou A79 Sobretorque	Quando o valor de torque estiver acima do valor programado durante o tempo programado. Referenciado ao torque nominal do motor.	Valor de porcentagem programado como limite máximo de sobretorque aceitável (P652) está abaixo do necessário para o motor e a aplicação. Excesso de carga momentânea no motor. Motor travado, rotor bloqueado.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx
E80 ou A80 Subpotência	Quando o valor de potência ativa estiver abaixo do valor programado durante o tempo programado. Referenciado a potência nominal do motor.	Valor de porcentagem programado como limite máximo de subpotência ativa aceitável (P660) está abaixo do necessário para o motor e a aplicação. Em aplicações com bombas hidráulicas, esta pode estar girando a vazio.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx
E81 ou A81 Sobrepotência	Quando o valor de potência ativa estiver acima do valor programado durante o tempo programado. Referenciado a potência nominal do motor.	Valor de porcentagem programado como limite máximo de sobrepotência ativa aceitável (P662) está abaixo do necessário para o motor e a aplicação. Excesso de carga momentânea no motor. Motor travado, rotor bloqueado.	Power-on Manual Reset Auto-reset Dlx
E85 Sem SoftPLC	Verifica a existência de software de usuário.	P950=1 sem haver SoftPLC.	Power-on Manual Reset Dlx
E86 a E89 Erros de usuário do SoftPLC	Quando forçados pelo software de usuário.	Definidos pelo usuário do SoftPLC.	Power-on Manual Reset Dlx
A90 a A93 Alarmes de usuário do SoftPLC	Quando forçados pelo software de usuário.	Definidos pelo usuário do SoftPLC.	Power-on Manual Reset Dlx

Tabela 8.1 (cont.) - Descrição detalhada dos erros

OBSERVAÇÕES:

No caso de atuação do **E04** (sobretensão na Soft-Starter) é necessário esperar a Soft-Starter esfriar um pouco antes de resetá-la.

No caso de atuação do **E05** (sobrecarga no motor) e/ou **E32** (sobretensão no motor) é necessário esperar o mesmo esfriar um pouco antes de resetar a Soft-Starter.



NOTAS!

Forma de atuação dos Erros:

E24:

- Indica o código no display de LEDs e a descrição do erro no display LCD (ver tabela 4.2);
- Não permite acionar o motor;
- Desliga o relé que estiver programado para “sem erro”;
- Liga o relé que estiver programado para “com erro”.

E28, E29 e E30:

- Indica o código no display de LEDs;
- Indica o código e a descrição do erro no display LCD;
- A forma de atuação pode ser configurada através de P313.

E31:

- A Soft-Starter continua a operar normalmente;
- Não aceita os comandos da HMI;
- Indica o código no display de LEDs;
- Indica o código e a descrição do erro no display LCD.

E41:

- Não permite a operação da Soft-Starter (não é possível acionar o motor);
- Indica o código do erro no display de LEDs;
- No display LCD indica o código e a descrição do erro.

E70:

- Não irá para a memória dos 6 últimos erros se acontecer o desligamento da energia (rede) com o motor desacionado.

OUTROS ERROS:

- Desliga o relé que estiver programado para “sem erro”;
- Liga o relé que estiver programado para “com erro”;
- Desaciona o motor se este estiver acionado;
- Indica o código do erro no display de LEDs;
- No display LCD indica o código e a descrição do erro;
- Também são salvos alguns dados na memória EEPROM:
 - . Número do erro ocorrido (desloca os cinco últimos erros anteriores);
 - . O estado da Proteção Térmica (sobrecarga do motor);
 - . O estado dos contadores de horas habilitado e energizado.

Forma de Atuação dos Alarmes:

- Indica o código no display de LEDs e a descrição do alarme no display LCD;
- É apenas indicativo. Não pára o motor;
- Desliga o relé que estiver programado para “sem alarme”;
- Liga o relé que estiver programado para “com alarme”;
- São resetados automaticamente quando sai da situação de alarme.

8.2 SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES

PROBLEMA	PONTO A SER VERIFICADO	AÇÃO CORRETIVA
Motor não gira	Fiação errada	1. Verificar todas as conexões de potência e comando. Por exemplo, as entradas digitais Dlx programadas como habilitação ou erro externo devem estar conectadas ao +24V.
	Programação errada	1. Verificar se os parâmetros estão com os valores corretos para a aplicação.
	Erro	1. Verificar se a Soft-Starter não está bloqueada devido a uma condição de erro detectado (ver tabela 8.1).
Motor não atinge velocidade nominal	Motor tombado	1. Aumentar o nível de limitação de corrente se estiver com o controle para limitação de corrente. 2. Aumentar o nível de limitação de torque se estiver com o controle de torque.
Rotação do motor oscila (flutua)	Conexões frouxas	1. Desligue a Soft-Starter, desligue a alimentação e aperte todas as conexões. 2. Checar o aperto de todas as conexões internas da Soft-Starter.
Rotação do motor muito alta ou muito baixa	Dados de placa do motor	1. Verificar se o motor utilizado está de acordo com a aplicação.
Display apagado	Conexões da HMI	1. Verificar as conexões da HMI à Soft-Starter.
	Verificar a tensão de alimentação do cartão de controle (X1.1, X1.2 e PE)	1. Valores nominais devem estar dentro da faixa: Umín = 93,5 Vca; Umáx= 253 Vca.
	Fusível aberto	1. Substituição do fusível do cartão de controle.
Trancos na desaceleração de bombas	Parametrização da Soft-Starter	1. Reduzir tempo ajustado em P104.

Tabela 8.2 - Solução dos problemas mais frequentes

8.3 CONTACTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA



NOTA!

Para consultas ou solicitação de serviços, é importante ter em mãos os seguintes dados:

- Modelo da Soft-Starter;
- Número de série, data de fabricação e revisão de hardware constantes na etiqueta de identificação do produto (ver item 2.4);
- Versão de software instalada (ver item 2.2);
- Dados da aplicação e da programação efetuada.

Para esclarecimentos, treinamento ou serviços, favor contatar a Assistência Técnica WEG.

8.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA



PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar qualquer componente elétrico associado a Soft-Starter SSW-06. Altas tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos 3 minutos para a descarga completa dos capacitores da potência. Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção (PE) no ponto adequado para isto.



ATENÇÃO!

Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descargas eletrostáticas. Não toque diretamente sobre os componentes ou conectores. Caso necessário, toque antes na carcaça metálica aterrada ou utilize pulseira de aterramento adequada.

Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada a Soft-Starter SSW-06! Caso seja necessário, consulte o fabricante.

Não utilize megômetros para testar os tiristores.

Para evitar problemas de mau funcionamento ocasionados por condições ambientais desfavoráveis tais como alta temperatura, umidade, sujeira, vibração ou devido ao envelhecimento dos componentes são necessárias inspeções periódicas nas Soft-Starters SSW-06 e instalações.

Quando a Soft-Starter SSW-06 for armazenada por longos períodos de tempo, recomenda-se energizá-la por 1 hora, a cada intervalo de 1 ano.

COMPONENTE	ANORMALIDADE	AÇÃO CORRETIVA
Terminais, conectores	Parafusos frouxos	Aperto ⁽²⁾
	Conectores frouxos	
Ventiladores ⁽¹⁾ / Sistema de ventilação	Ventiladores sujos	Limpeza ⁽²⁾
	Ruído acústico anormal	
	Ventilador parado	Substituir ventilador
	Vibração anormal	
	Poeira nos filtros de ar	
Cartões de circuito impresso	Acúmulo de poeira, óleo, umidade, etc.	Limpeza ou substituição ⁽³⁾
	Odor	Substituição
Módulo de potência/ Conexões de potência	Acúmulo de poeira, óleo, umidade, etc.	Limpeza ⁽²⁾
	Parafusos de conexão frouxos	Aperto ⁽²⁾
Resistores de potência	Descoloração	Substituição
	Odor	

Tabela 8.3 - Inspeções periódicas após colocação em funcionamento

OBS:

- (1)** Recomenda-se substituir os ventiladores após 40.000 horas de operação.
- (2)** A cada 6 meses.
- (3)** Duas vezes por mês.

8.4.1 Instruções de Limpeza

Quando necessário limpar a Soft-Starter SSW-06 siga as instruções abaixo:

a) Sistema de ventilação:

Seccione a alimentação da Soft-Starter SSW-06 e espere 3 minutos. Remova o pó depositado nas entradas de ventilação usando uma escova plástica ou uma flanela.

Remova o pó acumulado sobre as aletas do dissipador e pás do ventilador utilizando ar comprimido.

b) Cartões eletrônicos:

Seccione a alimentação da Soft-Starter SSW-06 e espere 3 minutos. Remova o pó acumulado sobre os cartões utilizando uma escova antiestática e/ou pistola de ar comprimido ionizado (Exemplo. Charges Burtes Ion Gun (non nuclear) referência A6030-6DESCO). Se necessário retire os cartões de dentro da Soft-Starter SSW-06. Use sempre pulseira de aterramento.

8.5 MATERIAL PARA REPOSIÇÃO

Nome	Item de Estoque	Especificação	Modelos (Ampères) 220-575Vca																				
			10	16	23	30	45	60	85	130	170	205	255	312	365	412	480	604	670	820	950	1100	1400
			Quantidade por Soft-Startor																				
Módulo dc Tiristores	10189941	Módulo Tiristor 72A 1600V					3																
	10190548	Módulo Tiristor 92A 1600V						3															
	10189901	Módulo Tiristor 142A 1600V							3														
	10189902	Módulo Tiristor 180A 1600V								3													
	10190532	Módulo Tiristor 250A 1600V									3												
	10189903	Tiristor à Disco 285A 1600V										3											
Tiristor a Disco	10189904	Tiristor à Disco 490A 1600V										6	6										
	10189905	Tiristor à Disco 551A 1600V												6									
	10189943	Tiristor à Disco 750A 1600V													6								
	10189935	Tiristor à Disco 900A 1600V														6							
	10411443	Tiristor à Disco 1200A 1600V															6	6	6				
	0303.7150	Tiristor à Disco 1800A 1600V																		6	6		
10190495	Tiristor à Disco 2400A 1600V																					6	
Ventilador	10192867	Vent. 40x40mm 12Vcc							1														
	10192264	Vent. 120x120mm 110V/220V									2	2	2	2	2	2	2	3	3				
	10192261	Vent. 225x225mm 220V*																			2		
	10192262	Vent. 225x225mm 110V*																			2		
	10192259	Vent. 280x280mm 220V*																				2	2
Fusível Fonte	10328719	Fusível vidro 2A 250V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HMI	10052068	Interface Homem Máquina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CCS6	10413450	Cartão de Controle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CPS61	10715985	Cartão de Potência e Fonte	1	1	1	1																	
CPS63.00	10051643	Cartão de Potência e Fonte							1	1	1	1	1	1									
CPS63.02	10051661	Cartão de Potência e Fonte																			1	1	1
CPS63.03	10725940	Cartão de Potência e Fonte					1	1															
CPS64	10051655	Cartão de Potência e Fonte														1	1	1	1	1			
RCS60	10051644	Cartão de RC Snuber					1	1	1	1	1	1											
RCS61	10051654	Cartão de RC Snuber											1	1	1	1	1	1	1	1			
RCS63.00	10719683	Cartão de RC Snuber	1	1																			
RCS63.01	10719685	Cartão de RC Snuber			1	1																	
Trafo de Corrente	10050192	TC 50/0,248A 0,4VA 2.5%	3																				
	10723343	TC 80/0,248A 0,5VA 2.5%		3																			
	10723345	TC 115/0,248A 0,7VA 2.5%			3																		
	10723346	TC 150/0,248A 0,9VA 2.5%				3																	
	10726214	TC 225/0,426A 1VA 2.5%					3																
	10726217	TC 300/0,426A 1,4VA 2.5%						3															
	10050181	TC 425/1,24A 2,8VA 2.5%							3														
	10050182	TC 650/1,24A 4,3VA 2.5%								3													
	10050183	TC 850/1,24A 4,7VA 2.5%									3												
	10050184	TC 1025/1,24A 6,8VA 2.5%										3											
	10050185	TC 1275/1,24A 7,5VA 2.5%											3										
	10050186	TC 1560/1,24A 9,1VA 2.5%												3									
	10050187	TC 1825/1,24A 10VA 2.5%													3								
	10050194	TC 2060/2A 8VA 2.5%														3							
	10050195	TC 2400/2A 10VA 2.5%															3						
	10050196	TC 3020/2A 12VA 2.5%																3					
	10050197	TC 3350/2A 13VA 2.5%																	3				
	10050198	TC 4100/2A 12VA 2.5%																		3			
	11101957	TC 4750/2A 27VA 2.5%																				3	
	11102008	TC 5500/2A 36VA 2.5%																					3
11101830	TC 7000/2A 46VA 2.5%																					3	
Relé de By-pass	10190576	Relé Latching 100A 48 Vcc				3	3	3															
	10831571	Relé Latching 130A 48 Vcc							3														
	10190577	Relé Latching 200A 48 Vcc								2	3	3	3	3									
Contador de By-pass	10046674	Contador CWM105DP-SB955													3	3	3	3	3				
RC Sunbber	10190163	Resistor de Fio 25R 50W 10%																		3	3	3	
	10190364	Capacitor Polip. 0,47µF 850V																		3	3	3	

* a) O ventilador 100Vca é utilizado na SSW06XXXXT2257PSH1Z.
 b) O ventilador 220Vca é utilizado na SSW06XXXXT2257PSH2Z.

Tabela 8.4 - Material para reposição

Nome	Item de Estoque	Especificação	Modelos (Ampères) 575-690V																	
			45	60	85	130	170	205	255	312	365	412	480	604	670	820	950	1100	1400	
			Quantidade por Soft-Starter																	
Módulo de Tiristores	10954635	Módulo Tiristor 72A 1800V	3																	
	10954636	Módulo Tiristor 92A 1800V		3																
	10954749	Módulo Tiristor 142A 1800V			3															
	10954710	Módulo Tiristor 250A 1800V				3	3													
Tiristor a Disco	10954717	Tiristor à disco 508A 1800V						6	6	6										
	10954963	Tiristor à disco 550A 1800V									6									
	10955053	Tiristor à disco 750A 1800V										6								
	10954961	Tiristor à disco 900A 1800V											6							
	10954962	Tiristor à disco 1200A 1800V												6	6	6				
	11034525	Tiristor à disco 1500A 1800V																6		
	11034526	Tiristor à disco 1800A 1800V																	6	
11034527	Tiristor à disco 3000A 1800V																		6	
Ventilador	10192264	Vent. 120x120mm 110V/220V						2	2	2	2	2	2	2	3	3				
	10192261	Vent. 225x225mm 220V*																2		
	10192262	Vent. 225x225mm 110V*																2		
	10192259	Vent. 280x280mm 220V*																	2	2
Fusível Fonte	10328719	Fusível vidro 2A 250V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HMI	10052068	Interface Homem Máquina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CCS6	10413450	Cartão de Controle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CPS66.00	10051643	Cartão de Potência e Fonte			1	1	1	1	1	1	1									
CPS66.01	10051661	Cartão de Potência e Fonte																1	1	1
CPS66.02	10725940	Cartão de Potência e Fonte	1	1																
CPS65	10092578	Cartão de Potência e Fonte										1	1	1	1	1				
RCS60	10051644	Cartão de RC Snubber	1	1	1	1	1													
RCS61	10051654	Cartão de RC Snubber						1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Transformador de Corrente	10726214	TC 225/0,426A 1VA 2,5%	3																	
	10726217	TC 300/0,426A 1,4VA 2,5%		3																
	10050181	TC 425/1,24A 2,8VA 2,5%			3															
	10050182	TC 650/1,24A 4,3VA 2,5%				3														
	10050183	TC 850/1,24A 4,7VA 2,5%					3													
	10050184	TC 1025/1,24A 6,8VA 2,5%						3												
	10050185	TC 1275/1,24A 7,5VA 2,5%							3											
	10050186	TC 1560/1,24A 9,1VA 2,5%								3										
	10050187	TC 1825/1,24A 10VA 2,5%									3									
	10050194	TC 2060/2A 8VA 2,5%										3								
	10050195	TC 2400/2A 10VA 2,5%											3							
	10050196	TC 3020/2A 12VA 2,5%												3						
	10050197	TC 3350/2A 13VA 2,5%													3					
	10050198	TC 4100/2A 12VA 2,5%														3				
	11101957	TC 4750/2A 27VA 2,5%															3			
11102008	TC 5500/2A 36VA 2,5%																3			
11101830	TC 7000/2A 46VA 2,5%																		3	
Relé de By-pass	10190576	Relé Latching 100A 48Vcc	3	3	3															
	10190577	Relé Latching 200A 48Vcc				2	2	3	3	3	3									
Contator de By-pass	10046674	Contator CWM105DP-SB955										3	3	3	3	3				
RC Snubber	10190163	Resistor de Fio 25R 50W 10%															3	3	3	
	10190364	Capacitor Polip. 0,47µF 850V															3	3	3	

* a) O ventilador 110Vca é utilizado na SSW06xxxT5769PSH1Z
 b) O ventilador 220Vca é utilizado na SSW06xxxT5769PSH2Z

Tabela 8.5 - Material para reposição

DISPOSITIVOS OPCIONAIS

Este capítulo descreve os dispositivos opcionais que podem ser utilizados com a Soft-Starter SSW-06. São eles: HMI Remota e cabos.

9.1 HMI REMOTA E CABOS

A HMI pode ser montada tanto na Soft-Starter como remotamente. No caso da utilização remota da HMI, pode ser utilizada a Moldura KMR-SSW-06 (Kit Moldura para Interface Remota). A vantagem da utilização da moldura é melhorar o aspecto visual (estético) da HMI remota. O comprimento máximo do cabo é de 5m. Caso desejar adquirir os cabos da WEG, ver modelos a seguir:

Comprimento do cabo	Item WEG
1m	10050237
2m	10050235
3m	10050234
5m	10050233

Tabela 9.1 - Cabos de ligação CAB-HMI SSW-06-X

O cabo da HMI deve ser instalado separadamente das fiações de potência, observando-se as mesmas recomendações da fiação do cartão CCS6 (ver item 3.2.8). Ver detalhes para montagem nas figuras 9.2 e 9.3.

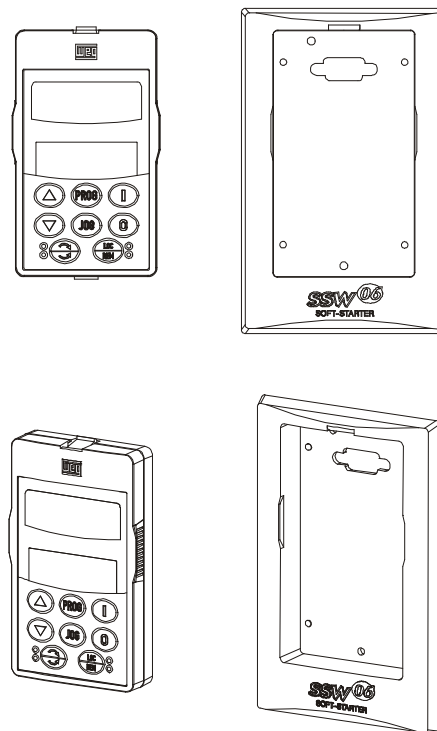


Figura 9.1 - HMI e moldura HMI-Remota para instalação em painel



NOTA!

Devido a queda de tensão no cabo de ligação da HMI, o comprimento do cabo não deve ser maior que 5m.

a) Dimensões da HMI

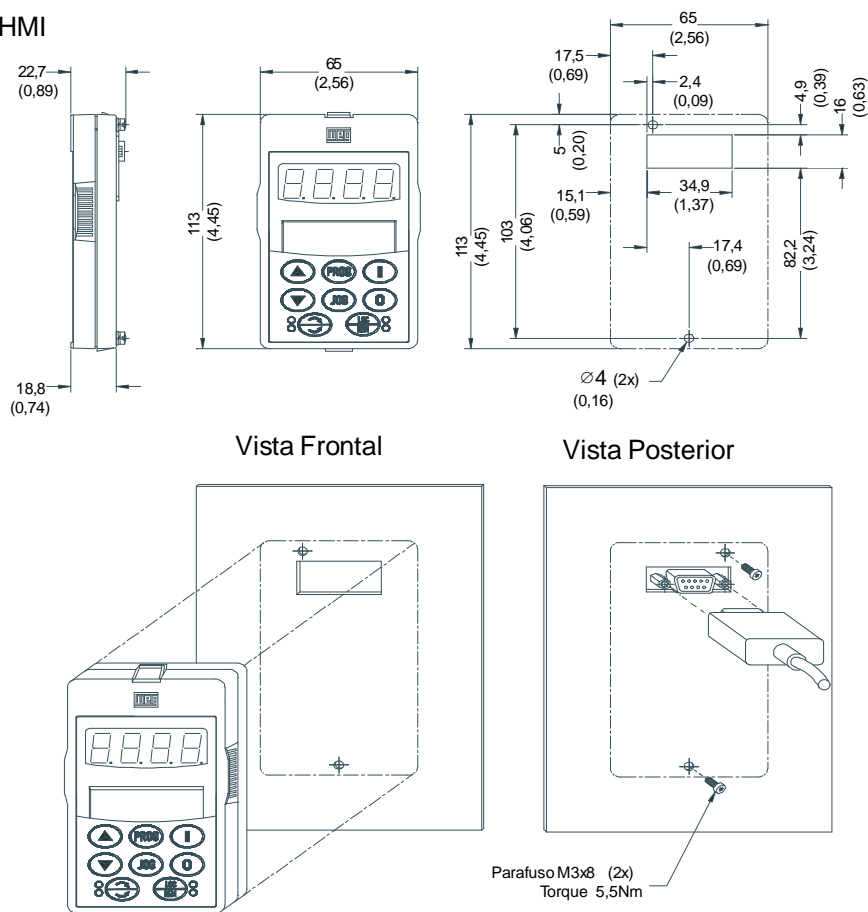


Figura 9.2 - Dimensões da HMI em mm (in) e instalação no painel sem moldura

b) Dimensões da Moldura com HMI

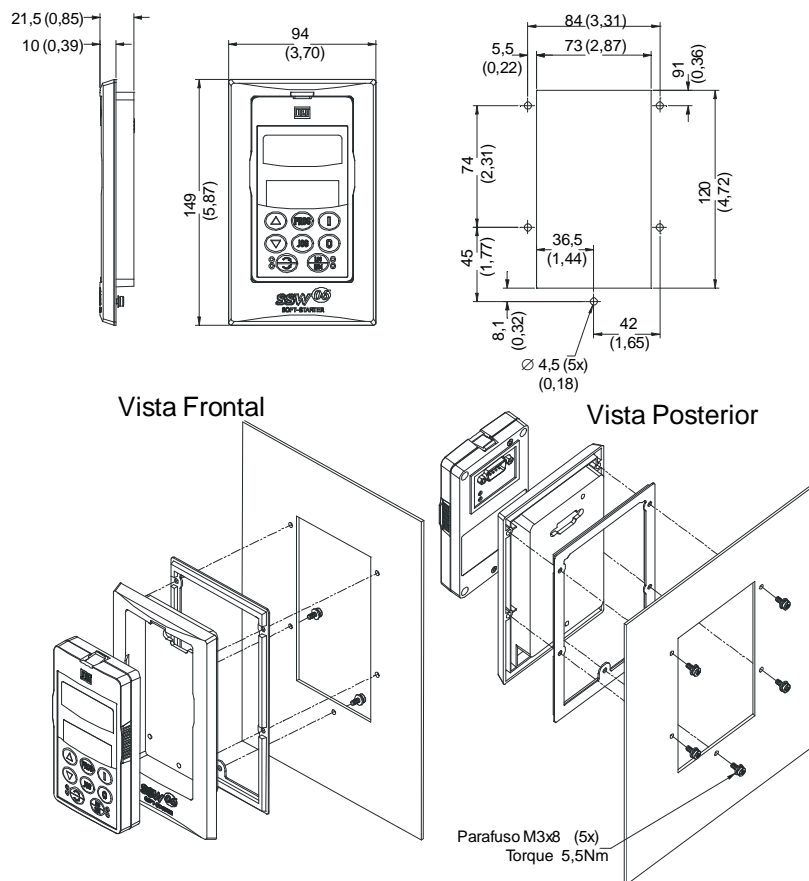


Figura 9.3 - Dimensões da HMI em mm (in) e instalação no painel com moldura

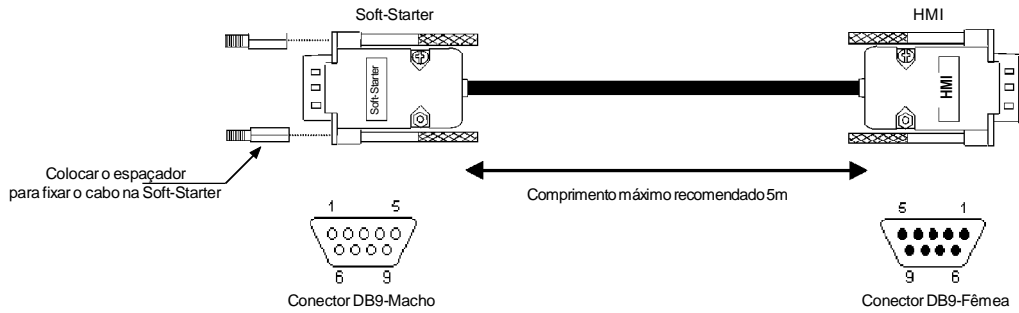


Figura 9.4 - Cabo para uso remoto da HMI

Ligação do Cabo	
Pinos Lado Soft-Starter	Pinos Lado HMI
1	1
2	2
3	3
4	4
8	8
9= BLINDAGEM	9= BLINDAGEM

Tabela 9.2 - Ligação dos pinos (DB9) para cabo ≤ 5 metros (a moldura pode ou não ser usada)

9.2 RS-485 PARA A SOFT-STARTER SSW-06

- ☑ Utilizando a interface RS-485, o mestre pode controlar diversos drives conectados em um mesmo barramento. O protocolo Modbus-RTU permite a conexão de até 247 escravos (1 por endereço), desde que utilizados também repetidores de sinal ao longo do barramento. Esta interface possui uma boa imunidade a ruído, e o comprimento máximo permitido do cabo é de 1000 metros.

9.2.1 Kit de Comunicação RS-485 (KRS-485)

- ☑ Item WEG: 10927208
- ☑ Conversor RS-232 para RS-485 com isolamento galvânica.
- ☑ Conectado internamente no produto (no conector XC8 do cartão de controle CCS6).
- ☑ Consulte o Manual da Comunicação Serial da Soft-Starter SSW-06 para maiores informações.

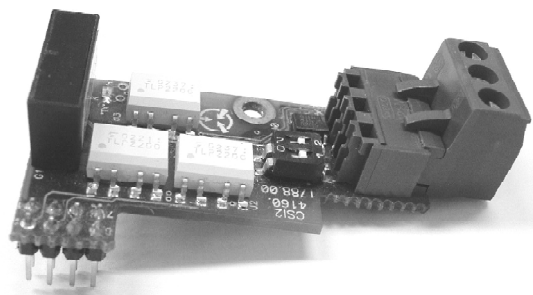


Figura 9.5 - Cartão do Kit opcional RS-485

9.2.2 Módulo Opcional MIW-02

- ☑ Item WEG: 10051677
- ☑ Conversor RS-232 para RS-485 com isolamento galvânica.
- ☑ Módulo externo ao produto, conectado na interface RS-232 da SSW-06.
- ☑ Consulte o Manual do MIW-02 para maiores informações.

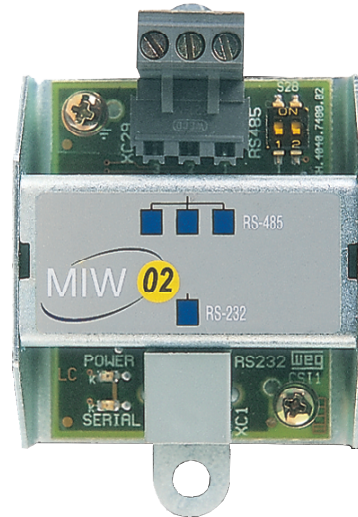


Figura 9.6 - Módulo opcional MIW-02

9.3 KITS DE COMUNICAÇÃO FIELDBUS

- ☑ Para que a Soft-Starter SSW-06 possa comunicar-se na rede Profibus DP ou DeviceNet, é necessária a utilização de um cartão de comunicação fornecido através de um kit opcional.

9.3.1 Kit de Comunicação Fieldbus DeviceNet (KFB-DN)

- ☑ Item WEG: 10935567
- ☑ O protocolo de comunicação DeviceNet foi desenvolvido com o objetivo de permitir uma comunicação rápida, cíclica e determinística entre mestre e escravos.
- ☑ Consulte o Manual da Comunicação Fieldbus para maiores informações.

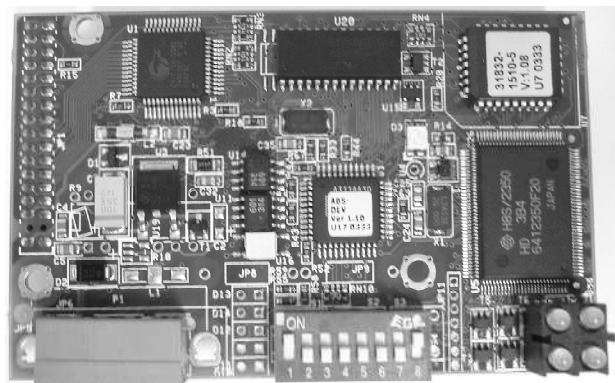


Figura 9.7 - Cartão do Kit opcional DeviceNet

9.3.2 Kit de Comunicação
Fieldbus Profibus DP
(KFB-DP)

- ☑ Item WEG: 10935570
- ☑ O protocolo de comunicação Profibus DP é utilizado para interligar controladores e equipamentos industriais, tais como: sensores, válvulas, chaves de partida, leitores de código de barras, inversores de frequência, painéis e interfaces de operação.
- ☑ Consulte o Manual da Comunicação Fieldbus para maiores informações.

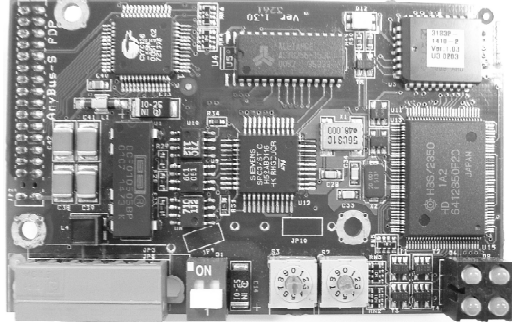


Figura 9.8 - Cartão do Kit opcional Profibus DP

9.3.3 Kit de Comunicação
Fieldbus Profibus DP-V1
(KFB-PDPV1)

- ☑ Item WEG: 10935654
- ☑ O protocolo de comunicação Profibus DP-V1 é utilizado para interligar controladores e equipamentos industriais, tais como: sensores, válvulas, chaves de partida, leitores de código de barras, inversores de frequência, painéis e interfaces de operação.
- ☑ Consulte o Manual da Comunicação Fieldbus para maiores informações.

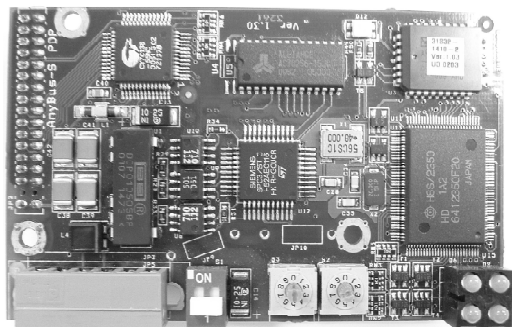


Figura 9.9 - Cartão Kit opcional Profibus DP-V1

9.3.4 Kit de Comunicação
Drive Profile Fieldbus
DeviceNet
(KFB-DD)

- ☑ Item WEG: 10935679
- ☑ O protocolo de comunicação DeviceNet Drive Profile foi desenvolvido com o objetivo de permitir uma comunicação rápida, cíclica e acíclica entre mestre e escravos.
- ☑ Consulte o Manual da Comunicação Fieldbus para maiores informações.

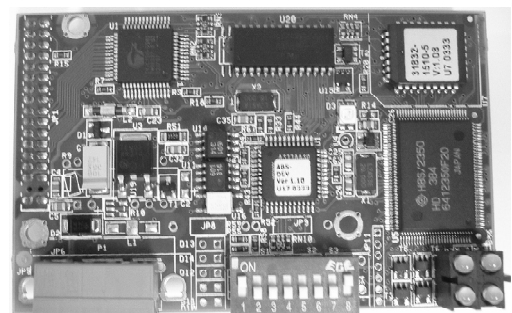


Figura 9.10 - Cartão do Kit opcional DeviceNet Drive Profile

**9.3.5 Kit de Comunicação
EtherNet/IP ou
Modbus/TCP (KFB-ENIP)**

- Item WEG: 11169535.
- O EtherNet/IP ou Modbus/TCP é um sistema de comunicação adequado ao uso em ambientes industriais.
- Consulte o Manual da Comunicação Fieldbus para maiores informações.

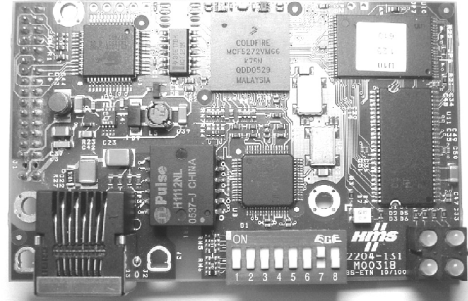


Figura 9.11 - Cartão do Kit opcional EtherNet/IP ou Modbus/TCP

9.4 USB

- A Soft-Starter SSW-06 possui uma interface serial RS-232 com protocolo de comunicação Modbus-RTU disponível diretamente no conector X2 do cartão de controle CCS6.
- Através de um conversor opcional pode-se converter esta interface serial de RS-232 para USB.

**9.4.1 Kit de Comunicação
USB (K-USB)**

- Item WEG: 11103210
- Conversor RS-232 para USB.
- Conectado internamente no produto (no conector XC8 do cartão de controle CCS6).
- Consulte o Manual de Comunicação Serial de Soft-Starter SSW-06 para maiores informações.

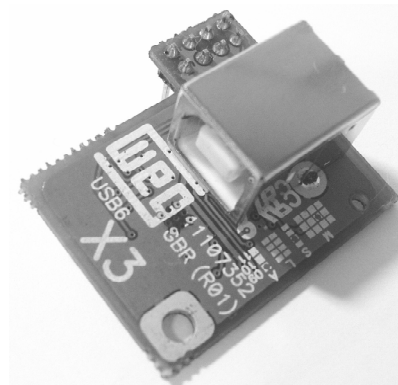


Figura 9.12 - Cartão opcional USB

**9.5 EXPANSÃO DE
ENTRADAS E SAÍDAS**

- A Soft-Starter SSW-06 possui seis entradas, uma entrada PTC, três saídas digitais e duas saídas analógicas, disponíveis diretamente no conector X1 do cartão de controle CCS6.
- Através do conector XC6 do cartão de controle CCS6 podem-se colocar cartões opcionais para se expandir essas entradas e saídas.

9.5.1 Kit de Expansão de Entradas e Saídas Digitais (K-IOE)

- ☑ Item WEG: 11103211
- ☑ Cartão opcional com seis entradas e seis saídas digitais isoladas galvanicamente, para ser utilizada com o SoftPLC.
- ☑ Conectado internamente no produto (no conector XC6 do cartão de controle CCS6).
- ☑ Consulte o Manual do SoftPLC e o Guia de Aplicações para Multimotores para maiores informações.

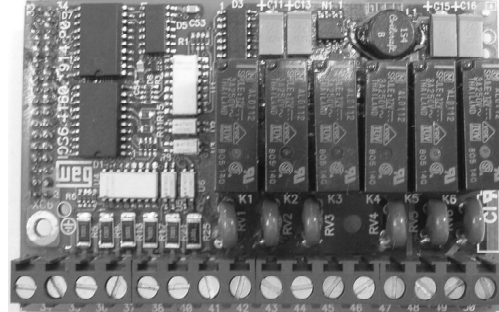


Figura 9.13 - Cartão opcional de expansão de IOs



NOTAS!

- 1) Ao se utilizar este cartão de expansão de entradas e saídas digitais não pode-se utilizar os cartões de comunicação fieldbus (kits KFB).
- 2) Este cartão de expansão necessita de uma fonte externa para alimentação das entradas e saídas digitais (24Vcc/150mA).

9.5.2 Kit de Entradas Tipo PT100 (K-PT100)

- ☑ Item WEG: 11479651.
- ☑ Cartão opcional, com cinco entradas PT100 isoladas galvanicamente, para ser utilizada na medição de temperatura do motor.
- ☑ Conectado internamente no produto (no conector XC6 do cartão de controle CCS6).

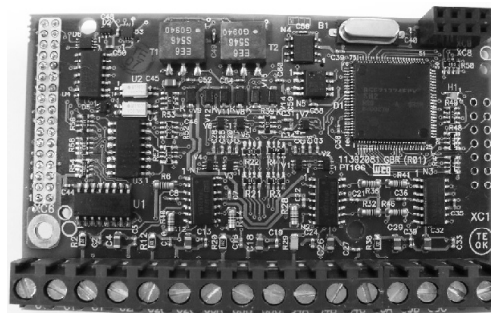


Figura 9.14 - Cartão opcional de entradas PT100



NOTA!

Ao se utilizar o cartão de entradas PT100 não pode-se utilizar os cartões de comunicação fieldbus (kits KFB) ou expansão de entradas e saídas digitais (K-IOE).

9.6 LEITURA DE CORRENTE EXTERNA

- ☑ A Soft-Starter SSW-06 possui três transformadores de corrente para leitura, indicação e proteção do motor acionado, internamente no produto.
- ☑ Ao se utilizar, um contator de by-pass externo, há necessidade de se colocar transformadores de corrente externo a Soft-Starter SSW-06, para se manter as mesmas funções.

9.6.1 Kit de Aquisição de Corrente Externa (K-ECA)

- Kit composto de transformadores de corrente, cabos e conectores para aquisição de corrente externa a Soft-Starter SSW-06.



Figura 9.15 - TCs para aquisição de corrente externa

Modelo	Item
255A	11106042
312A	11106045
365A	11106046
412A	11106098
480A	11106099
604A	11106103
670A	11106104
820A	11106105
950A	11106106
1100A	11106107
1400A	11106119

Tabela 9.3 - Kits de aquisição de corrente externa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este capítulo descreve as características técnicas elétricas e mecânicas da linha de Soft-Starters SSW-06.

10.1 POTÊNCIAS E CORRENTES NOMINAIS CONFORME UL508

Modelo	55°C	55°C							
	Corrente Nominal 3xIn @ 30s	220/230V		380/400V		440/460V		575V	
		A	Hp	kW	Hp	kW	Hp	kW	Hp
SSW-06.0010	10	3	2,2	5	3,7	5	3,7	7,5	5,5
SSW-06.0016	16	5	3,7	7,5	5,5	10	7,5	10	7,5
SSW-06.0023	23	7,5	5,5	10	7,5	15	11	20	15
SSW-06.0030	30	10	7,5	15	11	20	15	25	18,5
SSW-06.0045	45	15	11	25	18,5	30	22	40	30
SSW-06.0060	60	20	15	30	22	40	30	50	37
SSW-06.0085	85	30	22	50	37	60	45	75	55
SSW-06.0130	130	50	37	75	55	100	75	125	90
SSW-06.0170	170	60	45	100	75	125	90	150	110
SSW-06.0205	205	75	55	100	75	150	110	200	150
SSW-06.0255	255	100	75	150	110	200	150	250	185
SSW-06.0312	312	125	90	175	130	250	185	300	225
SSW-06.0365	365	150	112	200	150	300	225	350	260
SSW-06.0412	412	150	112	250	185	350	260	450	330
SSW-06.0480	480	200	150	300	225	400	300	500	370
SSW-06.0604	604	250	185	350	260	500	370	600	450
SSW-06.0670	670	250	185	400	300	550	410	650	485
SSW-06.0820	820	300	225	500	370	600	450	750	550
SSW-06.0950 ⁽¹⁾	950	350	260	600	450	700	525	850	630
SSW-06.1100 ⁽¹⁾	1100	450	330	700	525	800	600	1000	750
SSW-06.1400 ⁽¹⁾	1400	500	370	900	670	1050	775	1300	1000

(1) Potências válidas para temperatura ambiente 40°C.

Tabela 10.1 - Potências e correntes para conexão padrão com três cabos conforme UL508 (Temperatura Ambiente de 55°C)

Modelo	55°C	55°C							
	Corrente Nominal 3xIn @ 25s	220/230V		380/400V		440/460V		575V	
		A	Hp	kW	Hp	kW	Hp	kW	Hp
SSW-06.0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0045	77	25	18,5	40	30	60	45	75	55
SSW-06.0060	103	30	22	60	45	75	55	100	75
SSW-06.0085	147	50	37	75	55	100	75	150	110
SSW-06.0130	225	75	55	125	90	150	110	200	150
SSW-06.0170	294	100	75	150	110	200	150	300	225
SSW-06.0205	355	125	90	200	150	250	185	350	260
SSW-06.0255	441	150	110	250	185	350	260	450	330
SSW-06.0312	540	200	150	300	225	450	330	550	410
SSW-06.0365	631	250	185	350	260	500	370	650	485
SSW-06.0412	713	250	185	450	330	550	410	750	550
SSW-06.0480	831	350	260	550	410	650	485	850	630
SSW-06.0604	1046	450	330	700	525	800	600	1100	800
SSW-06.0670	1160	450	330	850	630	900	670	1200	900
SSW-06.0820	1420	550	410	1000	750	1150	820	1500	1200
SSW-06.0950 ⁽¹⁾	1645	650	485	1150	820	1350	1000	1750	1290
SSW-06.1100 ⁽¹⁾	1905	800	600	1350	1000	1600	1175	2000	1475
SSW-06.1400 ⁽¹⁾	2424	1000	750	1750	1290	2000	1475	2500	1850

(1) Potências válidas para temperatura ambiente 40°C.

Tabela 10.2 - Potências e correntes para conexão dentro do delta do motor com seis cabos conforme UL508 (Temperatura Ambiente de 55°C)



NOTA!

As potências máximas indicadas nas tabelas 10.1 e 10.3 são baseadas em 3 x Corrente nominal da Soft-Starter SSW-06 durante 30s e 10 partidas por hora (3xIn@30s) para modelos de 10A a 820A e 5 partidas por hora (3xIn@30s) para os modelos de 980A a 1400A.

**10.2 POTÊNCIAS E CORRENTES NOMINAIS CONFORME MOTORES WEG
STANDARD IP55 IV PÓLOS**

Modelo	55°C	55°C											
	Corrente Nominal 3xIn @ 30s	220/230V		380/400V		440/460V		525V		575V		690V	
		A	Hp	kW	Hp	kW	Hp	kW	Hp	kW	Hp	kW	Hp
SSW-06.0010	10	3	2,2	6	4,5	7,5	5,5	7,5	5,5	10	7,5	-	-
SSW-06.0016	16	5	3,7	10	7,5	12,5	9,2	12,5	9,2	15	11	-	-
SSW-06.0023	23	7,5	5,5	15	11	15	11	20	15	20	15	-	-
SSW-06.0030	30	10	7,5	20	15	20	15	25	18,5	30	22	-	-
SSW-06.0045	45	15	11	30	22	30	22	40	30	40	30	50	37
SSW-06.0060	60	20	15	40	30	40	30	50	37	60	45	75	55
SSW-06.0085	85	30	22	60	45	60	45	75	55	75	55	100	75
SSW-06.0130	130	50	37	75	55	100	75	125	90	125	90	150	110
SSW-06.0170	170	60	45	125	90	125	90	150	110	175	132	220	165
SSW-06.0205	205	75	55	150	110	150	110	200	150	200	150	250	185
SSW-06.0255	255	100	75	175	132	200	150	250	185	250	185	340	250
SSW-06.0312	312	125	90	200	150	250	185	300	220	300	225	430	320
SSW-06.0365	365	150	110	250	185	300	225	350	260	400	300	470	350
SSW-06.0412	412	150	110	300	220	350	260	440	315	450	330	500	370
SSW-06.0480	480	200	150	350	260	400	300	500	370	500	370	600	450
SSW-06.0604	604	250	185	450	330	500	370	600	450	650	485	750	550
SSW-06.0670	670	250	185	500	370	550	410	650	485	750	550	850	630
SSW-06.0820	820	350	260	550	410	700	525	800	600	850	630	1000	750
SSW-06.0950 ⁽¹⁾	950	400	300	750	550	800	600	900	670	1050	775	1150	860
SSW-06.1100 ⁽¹⁾	1100	450	330	800	600	900	670	1100	810	1200	900	1300	1000
SSW-06.1400 ⁽¹⁾	1400	550	410	1000	750	1200	900	1400	1050	1500	1100	1700	1250

(1) Potências válidas para temperatura ambiente 40°C.

Tabela 10.3 - Potências e correntes para conexão padrão com três cabos conforme motores WEG
(Temperatura Ambiente de 55°C)

Modelo	55°C	55°C									
	Corrente Nominal 3xIn @ 25s	220/230V		380/400V		440/460V		525V		575V	
		A	Hp	kW	Hp	kW	Hp	kW	Hp	kW	Hp
SSW-06.0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSW-06.0045	77	30	22	50	37	60	45	75	55	75	55
SSW-06.0060	103	40	30	75	55	75	55	100	75	100	75
SSW-06.0085	147	60	45	100	75	125	90	125	90	150	110
SSW-06.0130	225	75	55	150	110	175	132	200	150	250	185
SSW-06.0170	294	125	90	200	150	200	150	250	185	300	220
SSW-06.0205	355	150	110	250	185	300	220	300	220	350	260
SSW-06.0255	441	175	132	300	225	350	260	400	300	450	330
SSW-06.0312	540	200	150	350	260	450	330	500	370	550	410
SSW-06.0365	631	250	185	450	330	500	370	600	450	650	485
SSW-06.0412	713	250	185	500	370	600	450	700	525	800	600
SSW-06.0480	831	350	260	600	450	700	525	800	600	900	670
SSW-06.0604	1046	450	330	750	550	850	630	1050	775	1150	820
SSW-06.0670	1160	500	370	850	630	950	700	1150	820	1250	920
SSW-06.0820	1420	600	450	1000	750	1200	900	1400	1050	1550	1140
SSW-06.0950 ⁽¹⁾	1645	700	520	1200	900	1400	1030	1650	1200	1800	1325
SSW-06.1100 ⁽¹⁾	1905	800	600	1400	1030	1600	1175	1900	1400	2100	1550
SSW-06.1400 ⁽¹⁾	2424	1050	775	1750	1290	2000	1475	2450	1800	2650	1950

(1) Potências válidas para temperatura ambiente 40°C.

Tabela 10.4 - Potências e correntes para conexão dentro do delta do motor com seis cabos conforme motores WEG (Temperatura Ambiente de 55°C)



NOTA!

As potências máximas indicadas nas tabelas 10.2 e 10.4 são baseadas em 3 x Corrente nominal da Soft-Starter SSW-06 durante 25s e 10 partidas por hora (3xIn@25s) para modelos de 10A a 820A e 5 partidas por hora (3xIn@25s) para os modelos de 950A a 1400A.

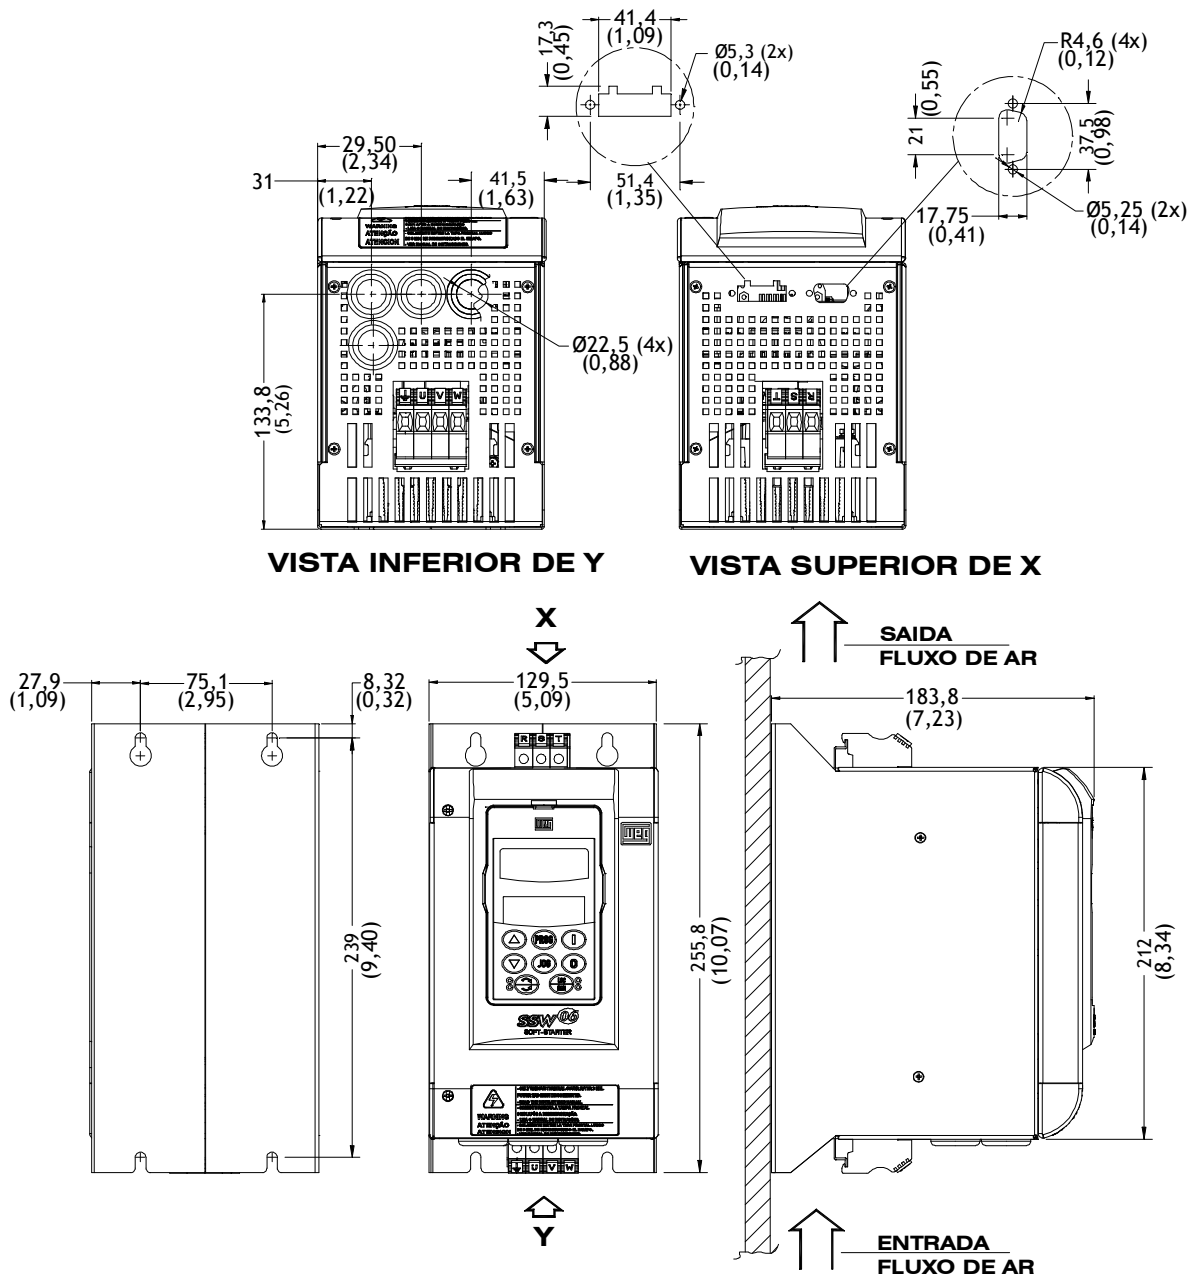
10.3 DADOS DA POTÊNCIA

Alimentação	Tensão da Potência (R/1L1, S/3L2, T/5L3)	<input checked="" type="checkbox"/> (220 a 575)Vca (-15% a +10%), ou (187 a 632)Vca <input checked="" type="checkbox"/> (575 a 690)Vca (-15% a +10%) ou (489 a 759)Vca
	Frequência	<input checked="" type="checkbox"/> (50 a 60)Hz (±10%), ou (45 a 66)Hz
Capacidade	Número máximo de partidas por hora	<input checked="" type="checkbox"/> 10 (1 a cada 6 minutos) Modelos de 10A a 820A. 5 (1 a cada 12 minutos) Modelos de 950A a 1400A.
	Ciclo de partida	<input checked="" type="checkbox"/> Ligação padrão ao motor 2 x InSSW durante 60s 3 x InSSW durante 30s 4.5 x (InSSW x 2/3) durante 30s <input checked="" type="checkbox"/> Dentro da ligação delta do motor 2 x InSSW durante 50s 3 x InSSW durante 25s 4.5 x (InSSW x 2/3) durante 25s
Tiristores (SCRs)		<input checked="" type="checkbox"/> Tensão reversa de pico máxima 1600V
Categoria de Sobretenção		<input checked="" type="checkbox"/> III (UL508/EN61010)

10.4 DADOS DA ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÃO

Alimentação	Tensão de controle Conector X1A (1,2)	<input checked="" type="checkbox"/> (110 a 230)Vca (-15% a +10%), ou (94 a 253)Vca
	Frequência	<input checked="" type="checkbox"/> (50 a 60)Hz ($\pm 10\%$), ou (45 a 66)Hz
	Consumo	<input checked="" type="checkbox"/> 280mA Máx.
Controle	Método	<input checked="" type="checkbox"/> Rampa de tensão; <input checked="" type="checkbox"/> Limitação de corrente; <input checked="" type="checkbox"/> Controle de bombas; <input checked="" type="checkbox"/> Controle de torque; <input checked="" type="checkbox"/> Controle de corrente.
Entradas	Digitais	<input checked="" type="checkbox"/> 5 entradas digitais isoladas; <input checked="" type="checkbox"/> Nível alto mínimo: 18Vcc; <input checked="" type="checkbox"/> Nível baixo máximo: 3Vcc; <input checked="" type="checkbox"/> Tensão máxima: 30Vcc; <input checked="" type="checkbox"/> Corrente de entrada: 11mA @ 24Vcc; <input checked="" type="checkbox"/> Funções programáveis.
	Entrada para termistor do motor	<input checked="" type="checkbox"/> 1 entrada para termistor do motor; <input checked="" type="checkbox"/> Atuação: 3k9 Ω Release: 1k6 Ω ; <input checked="" type="checkbox"/> Resistência mínima: 100 Ω ; <input checked="" type="checkbox"/> PTCB referenciada ao DGND através de resistor de 249 Ω .
Saídas	Analogicas	<input checked="" type="checkbox"/> 1 saída analógica, não isolada, (0 a 10)V, RL \geq 10k Ω (carga máx.); <input checked="" type="checkbox"/> Resolução: 11bits; <input checked="" type="checkbox"/> Funções programáveis.
		<input checked="" type="checkbox"/> 1 saída analógica, não isolada, (0 a 20)mA, (4 a 20)mA, RL=500 Ω /1%@10V; <input checked="" type="checkbox"/> Resolução: 11bits; <input checked="" type="checkbox"/> Funções programáveis.
	Relé	<input checked="" type="checkbox"/> 2 relés com contatos NA, 240Vca, 1A, funções programáveis; <input checked="" type="checkbox"/> 1 relé com contato NA/NF, 240Vca, 1A, funções programáveis.
Segurança	Proteções	<input checked="" type="checkbox"/> Sobrecorrente; <input checked="" type="checkbox"/> Subcorrente; <input checked="" type="checkbox"/> Sobretensão; <input checked="" type="checkbox"/> Subtensão; <input checked="" type="checkbox"/> Falta de fase; <input checked="" type="checkbox"/> Seqüência de fase invertida; <input checked="" type="checkbox"/> Sobretemperatura nos dissipadores da potência; <input checked="" type="checkbox"/> Sobrecarga no motor; <input checked="" type="checkbox"/> Defeito externo; <input checked="" type="checkbox"/> Contato de By-pass aberto (quando houver By-pass interno à Soft-Starter); <input checked="" type="checkbox"/> Sobrecorrente antes do By-pass (quando houver By-pass interno à Soft-Starter); <input checked="" type="checkbox"/> Erro na CPU; <input checked="" type="checkbox"/> Erro de comunicação da HMI; <input checked="" type="checkbox"/> Erro de programação.
Interface Homem-Máquina	HMI-SSW06	<input checked="" type="checkbox"/> 08 teclas: Aciona, Desaciona, Incrementa, Decrementa, Sentido de giro, Jog, Local/Remoto e Programação; <input checked="" type="checkbox"/> Display de cristal líquido de 2 linhas x 16 colunas e display de led's (7 segmentos) com 4 dígitos; <input checked="" type="checkbox"/> Led's para indicação do sentido de giro e para indicação do modo de operação (LOCAL/REMOTO); <input checked="" type="checkbox"/> Permite acesso/alteração de todos os parâmetros; <input checked="" type="checkbox"/> Possibilidade de montagem externa, cabos disponíveis até 5m.

10.5 DADOS MECÂNICOS



* Dimensões em mm (in)

Figura 10.1 - Modelos de 10A a 30A

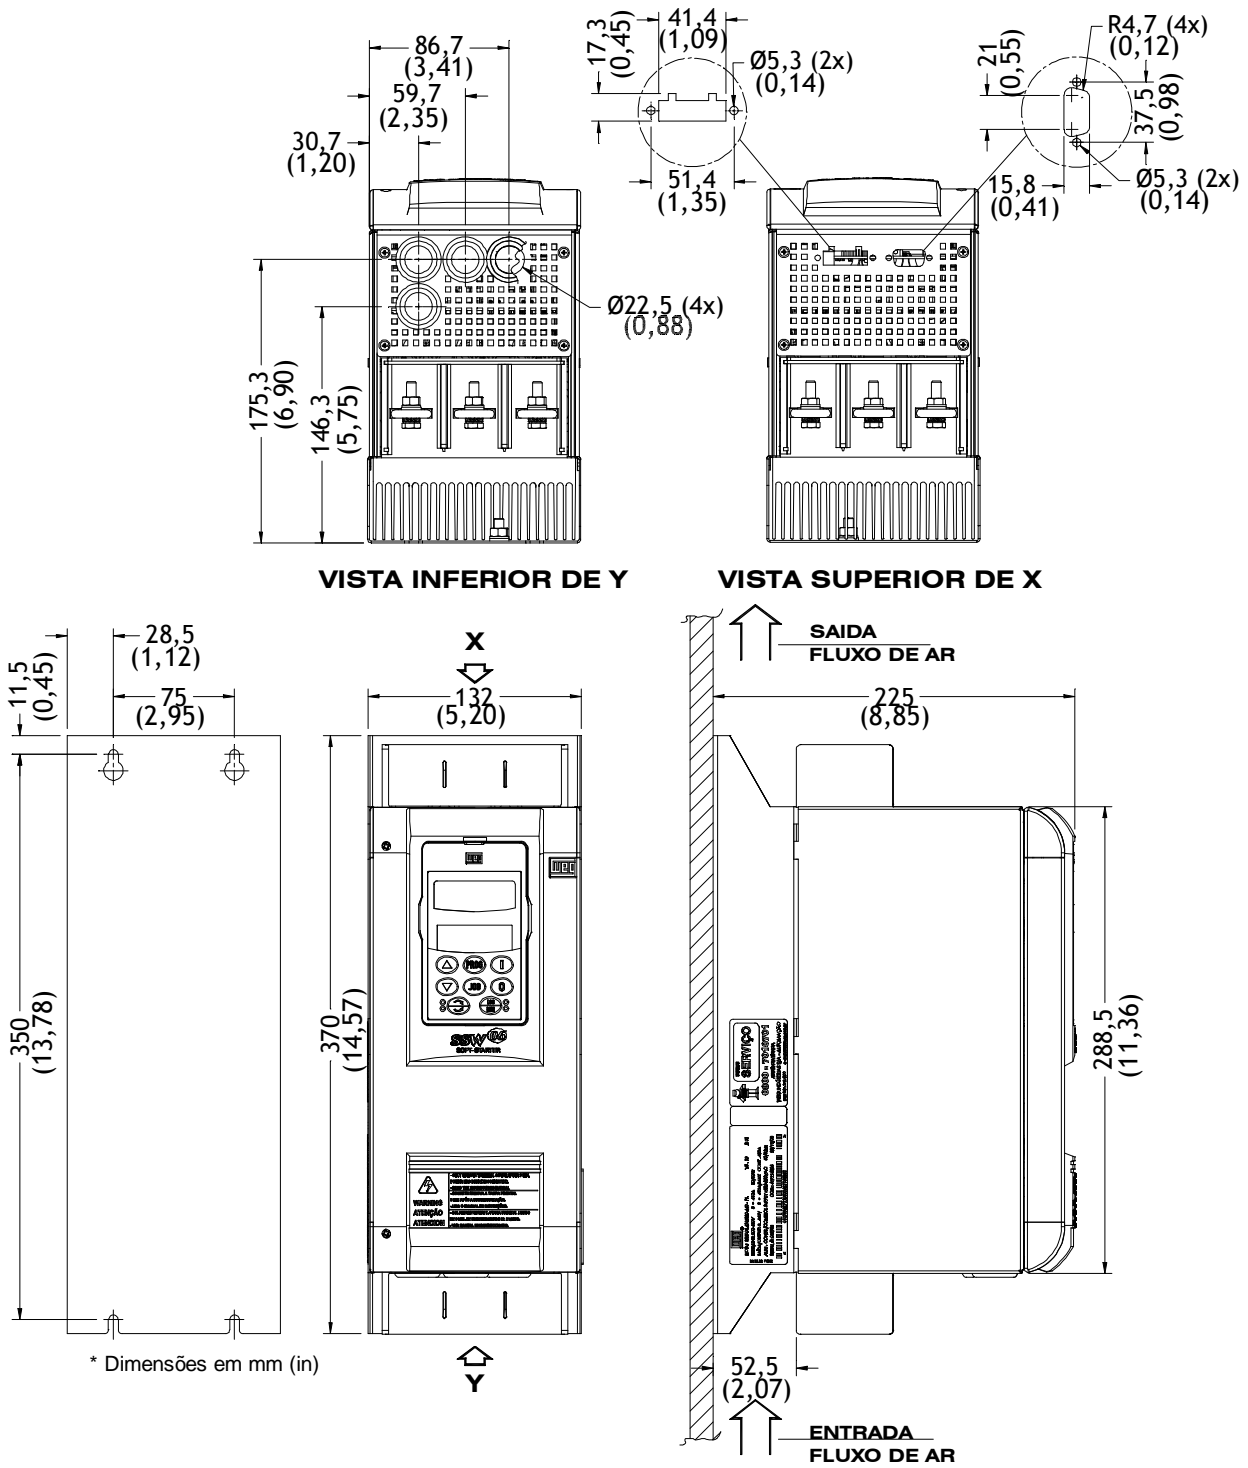
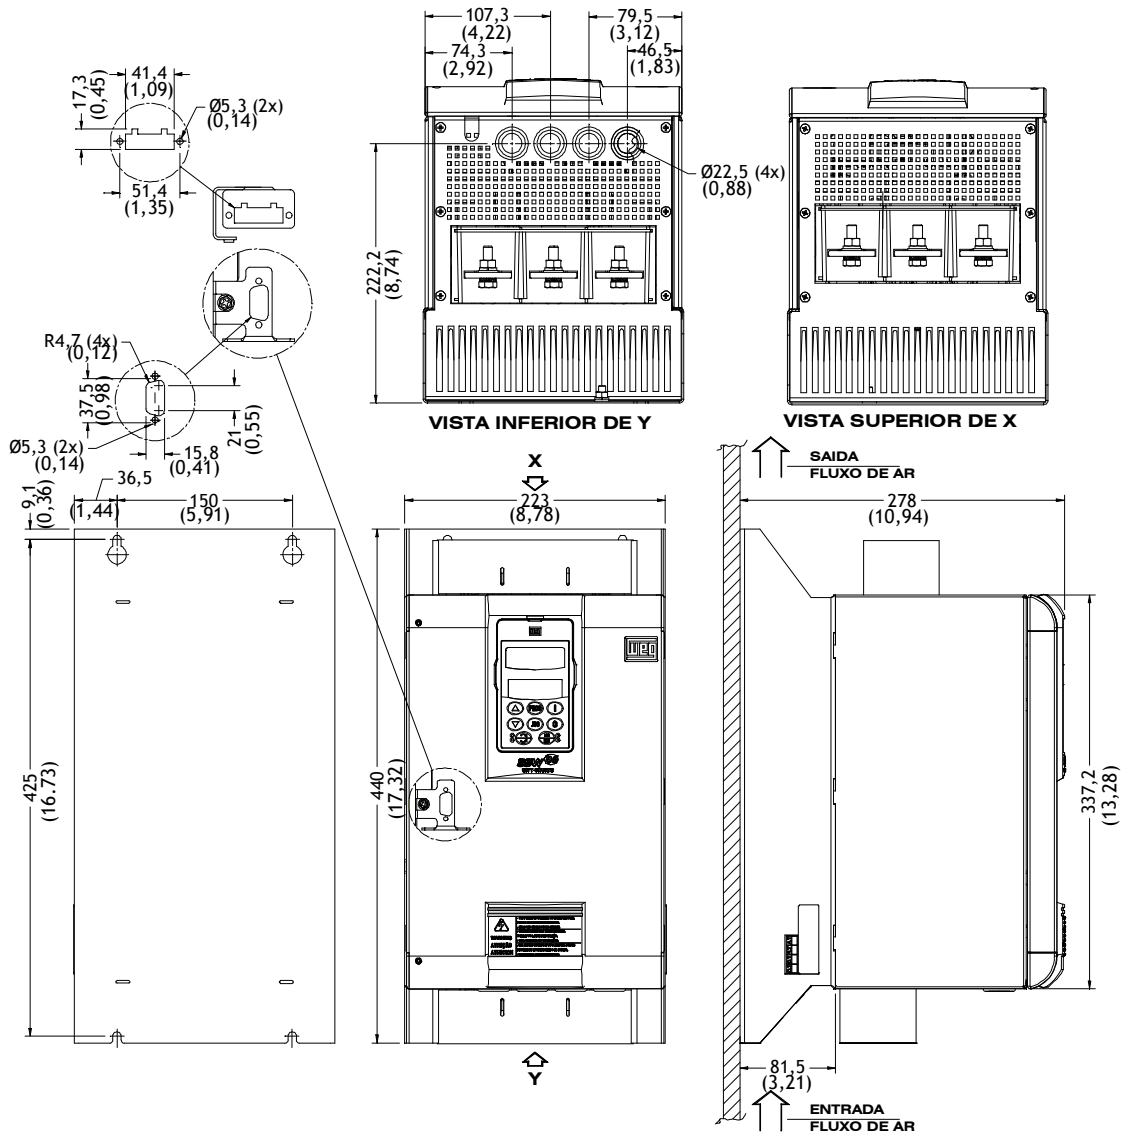
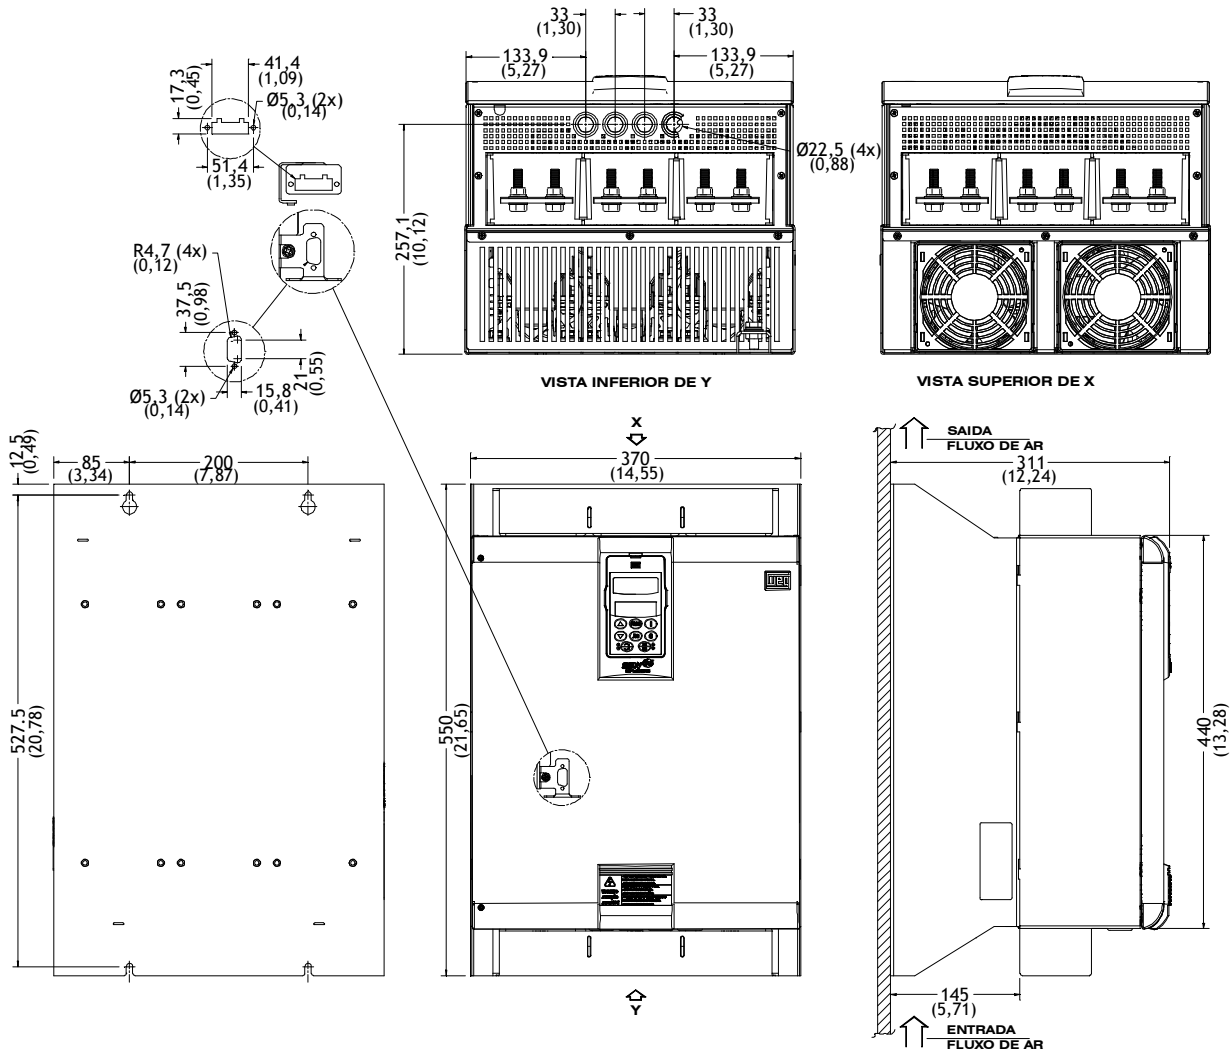


Figura 10.2 - Modelos de 45A a 130A (220-575V) ou 45A a 85A (575-690V)



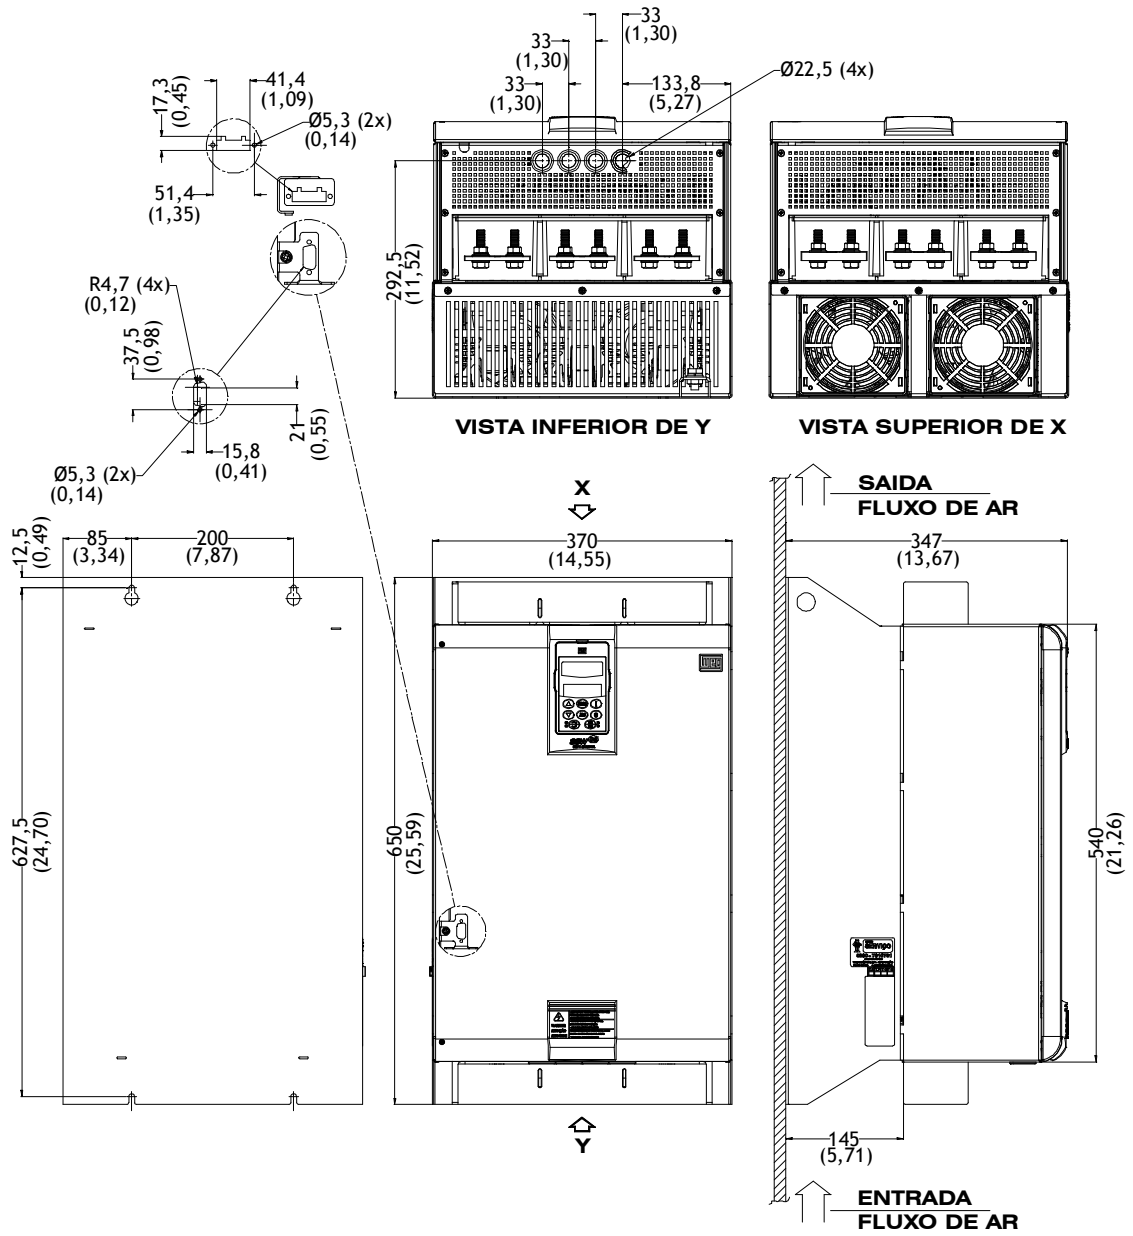
* Dimensões em mm (in)

Figura 10.3 - Modelos de 170A e 205A (220-575V) ou 130A e 170A (575-690V)



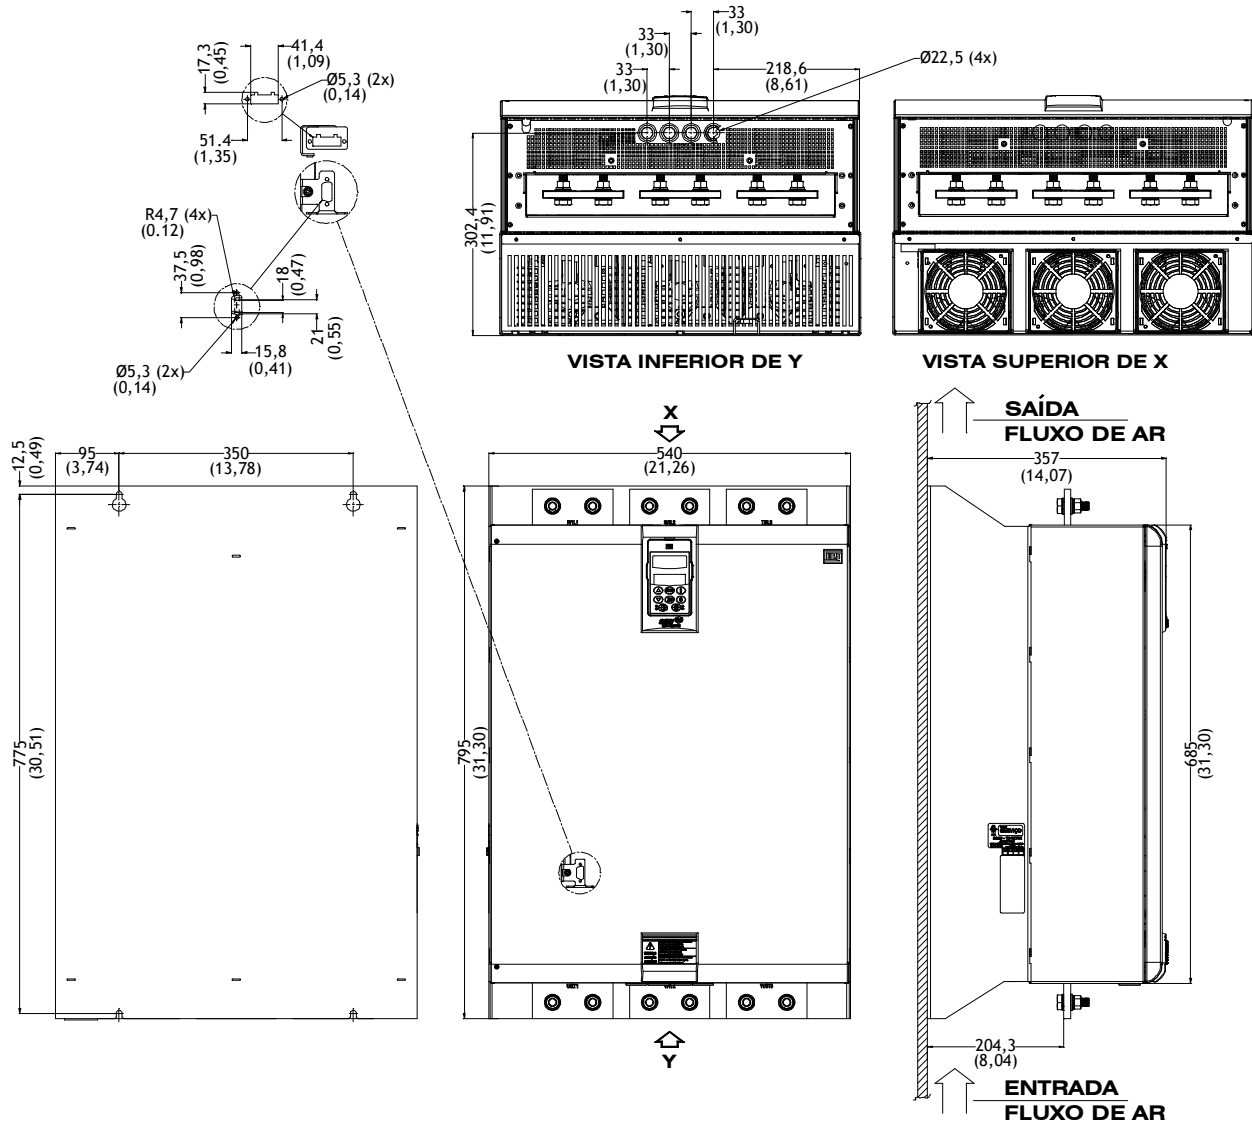
* Dimensões em mm (in)

Figura 10.4 - Modelos de 255A a 365A (220 - 575V) ou 205A a 365A (575 - 690V)



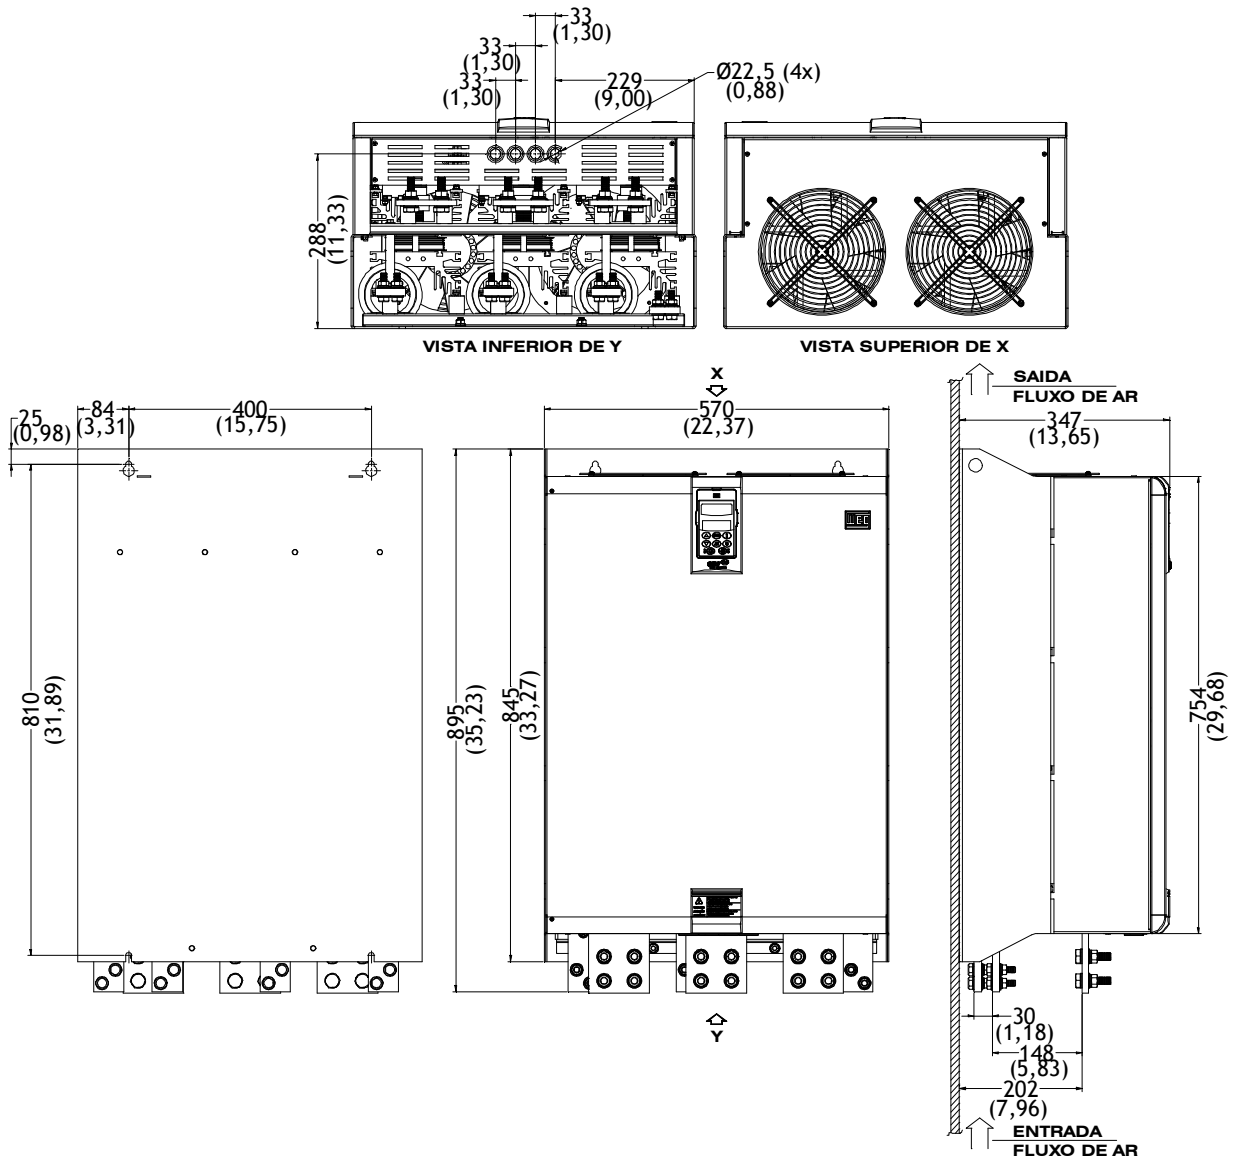
* Dimensões em mm (in)

Figura 10.5 - Modelos de 412A a 604A



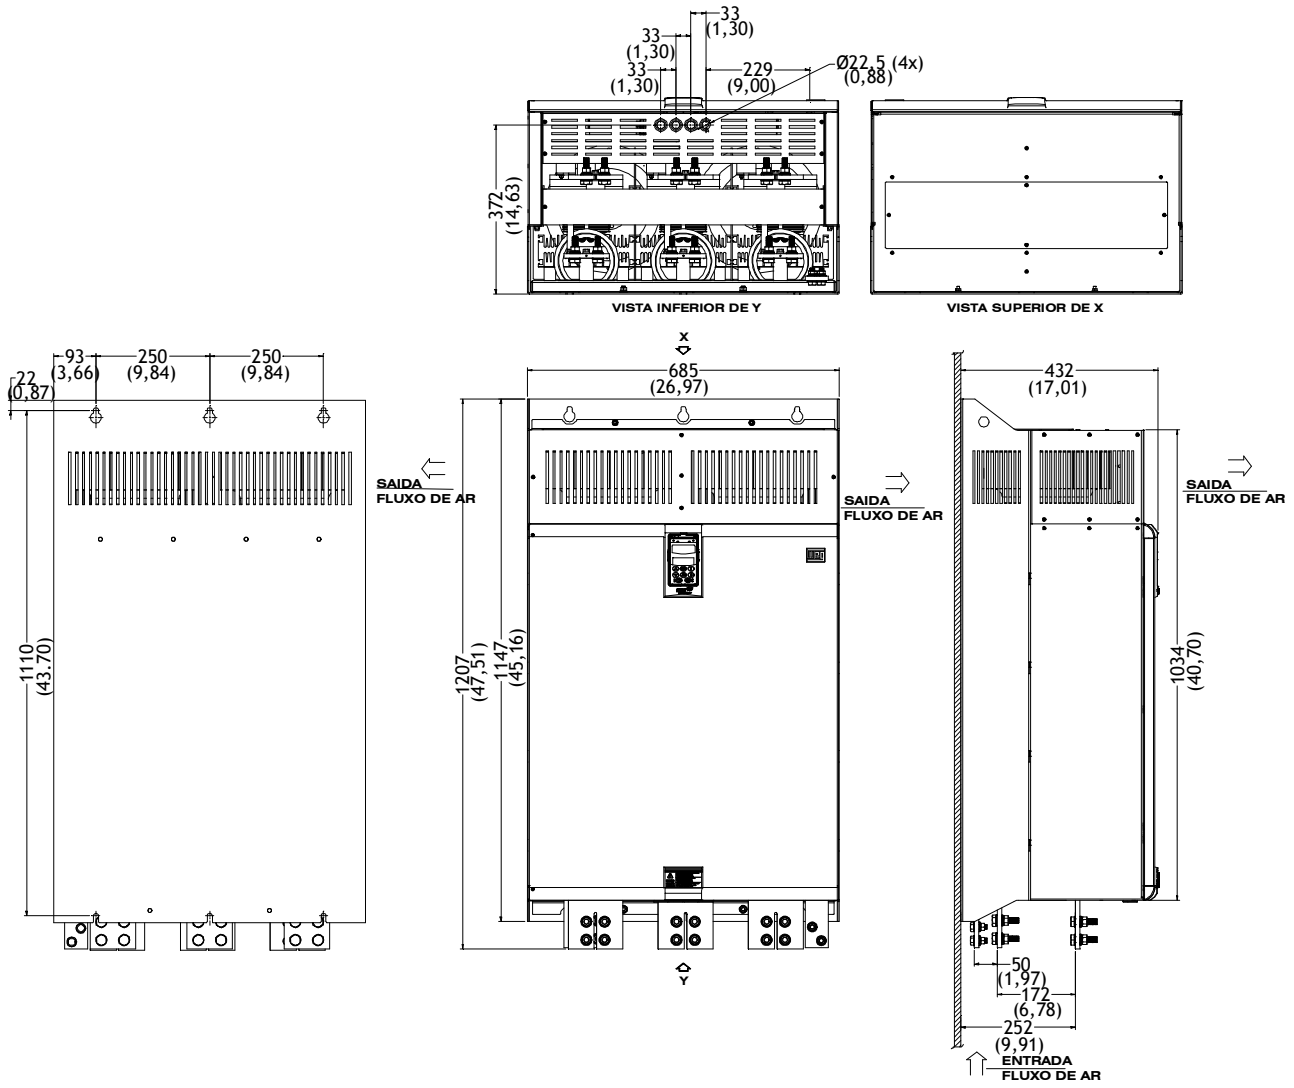
* Dimensões em mm (in)

Figura 10.6 - Modelos de 670A e 820A



* Dimensões em mm (in)

Figura 10.7 - Modelos de 950A



* Dimensões em mm (in)

Figura 10.8 - Modelos de 1100A e 1400A